


**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ
АВ2М4, АВ2М10**

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БЕИВ.641784.001 ТО

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
1. Назначение.....	3
2. Технические данные.....	4
3. Устройство и работа выключателя и его дополнительных сборочных единиц.....	12
4. Маркирование выключателей.....	17
5. Тара и упаковка.....	17
6. Указания мер безопасности.....	18
7. Порядок установки выключателей.....	19
8. Подготовка выключателей к работе.....	21
9. Проверка функционирования и установок полупроводниковых расцепителей МРТ4, МРТ8.....	22
10. Техническое обслуживание и проверка технического состояния.....	26
11. Особенности эксплуатации выключателей.....	28
12. Правила хранения, транспортирование.....	29
13. Смазка.....	30
14. Приложение А. Конструкция выключателя.....	32
15. Приложение Б. Габаритные, установочные и присоединительные размеры выключателей.....	45
16. Приложение В. Принципиальные электрические схемы выключателей.....	53
17. Приложение Г. Время-токовые характеристики.....	62

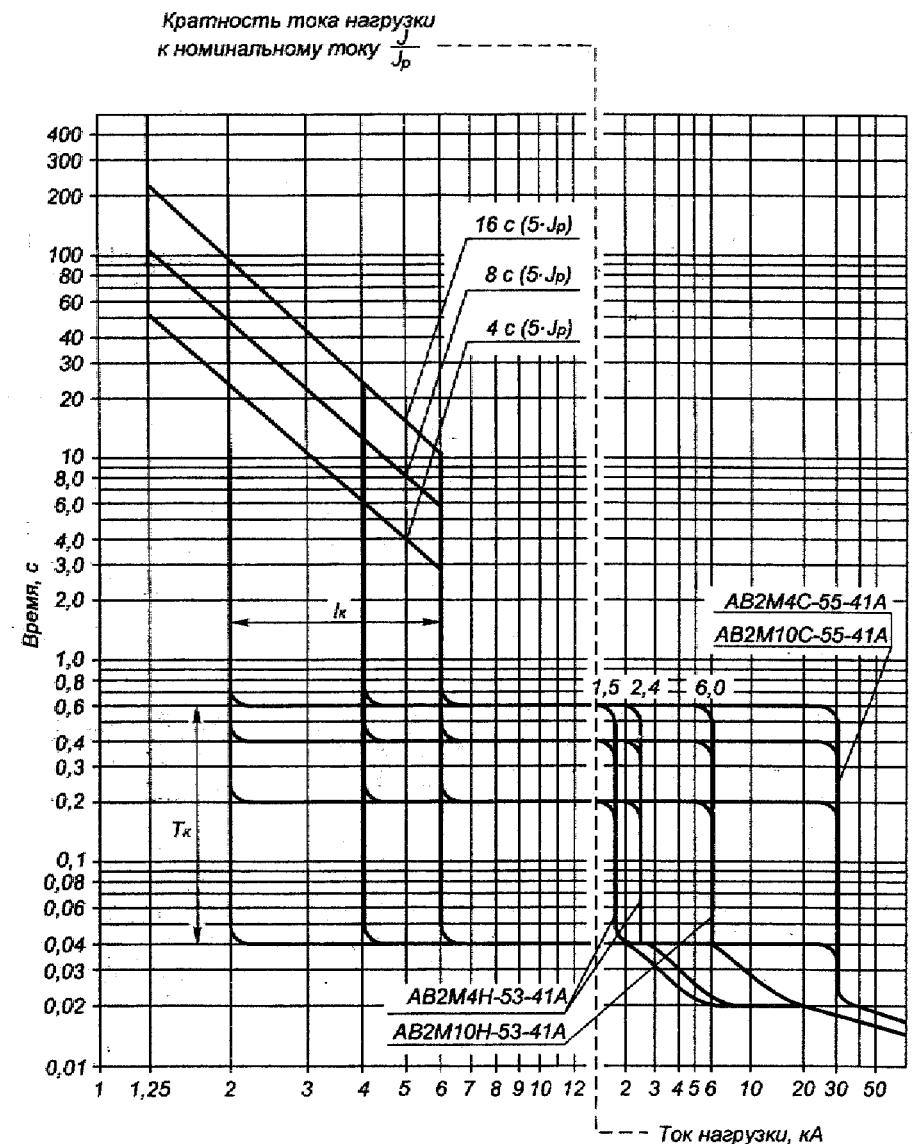

Примечание: допустимые отклонения установок - по таблице 4.

Рис. 2. Время-токовые характеристики выключателей постоянного тока.


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ВВЕДЕНИЕ

“Техническое описание и инструкция по эксплуатации” (в дальнейшем именуемые “ТО”) распространяется на выключатели автоматические типов АВ2М4, АВ2М10 (в дальнейшем именуемые “выключатели”), которые предназначены для замены выключателей АВМ4, АВМ10.

Надежность и долговечность выключателей обеспечивается не только качеством самого устройства, но и правильным соблюдением режимов и условий эксплуатации, поэтому выполнение всех требований, изложенных в настоящем ТО, является обязательным.

В связи с постоянной работой по совершенствованию выключателей в их конструкцию вносятся незначительные изменения, не отраженные в настоящем издании.

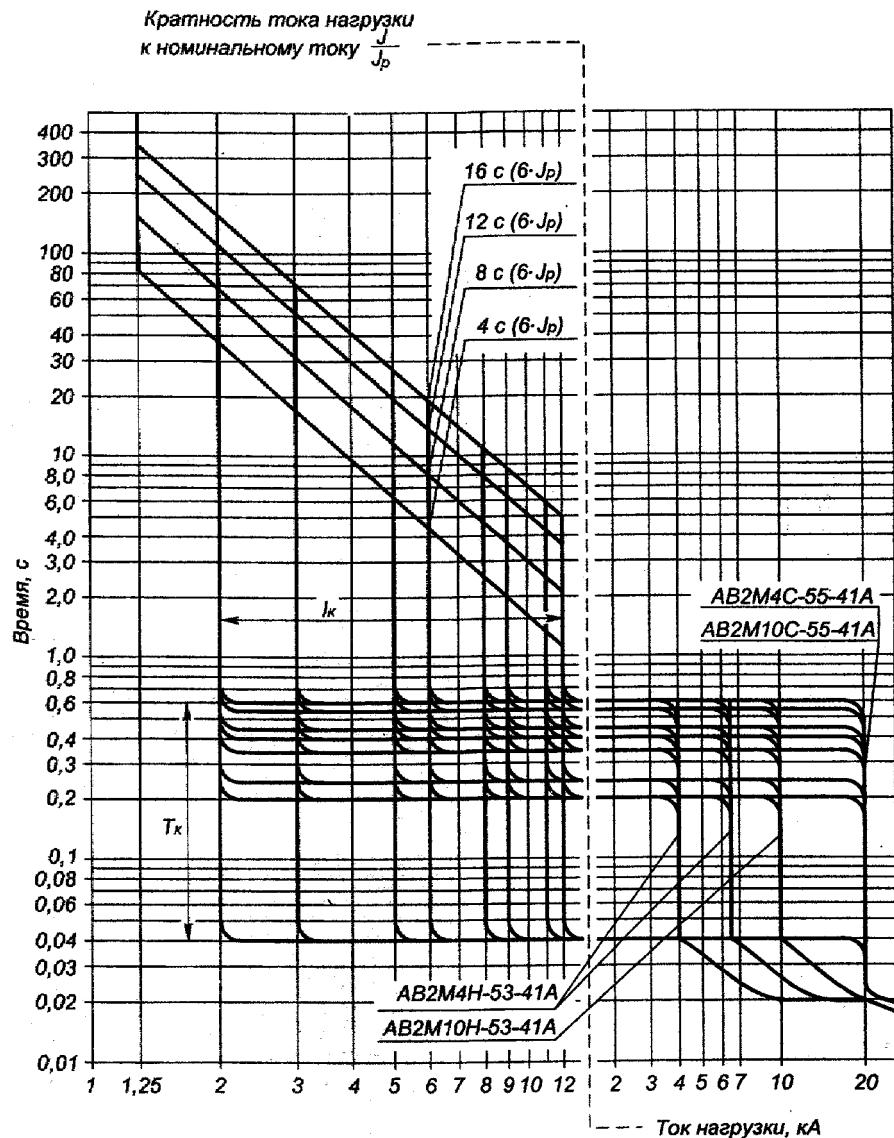

Примечание: допустимые отклонения уставок - по таблице 4.

Рис.1. Время-токовые характеристики выключателей переменного тока.

Выключатели предназначены для работы в электрических цепях с номинальным напряжением постоянного тока до 440 В, переменного тока до 500 В частотой 50; 60 Гц, для проведения тока в нормальном режиме и отключения при коротких замыканиях и перегрузках, а также для нечастых (до 10 раз в сутки) оперативных коммутаций этих цепей.

Выключатели допускают включение асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором, если их пусковые характеристики соответствуют защитным характеристикам выключателя.

Выключатели normally работают в следующих условиях:

- высота над уровнем моря не более 1000 м. При высоте до 2000 м номинальные токи выключателей переменного тока климатического исполнения УХЛ3 при частоте 50 Гц должны быть:

- для АВ2М4Н, АВ2М4С.....400 А (не меняется);
- для АВ2М4НВ, АВ2М4СВ.....400 А (не меняется);
- для АВ2М10Н, АВ2М10С.....800 А вместо 1000 А;
- для АВ2М10НВ, АВ2М10СВ.....800 А (не меняется);

- температура окружающего воздуха и относительная влажность в зависимости от исполнения выключателя и категории размещения приведены в таблице 1.

Таблица 1. Условия работы выключателей.

Исполнение выключателей по климату ГОСТ 15150-69	Рабочее значение температуры воздуха при эксплуатации, °С		Верхнее значение относительной влажности
	нижнее значение	верхнее значение	
УХЛ3 04	-50 -10	+40 +45	98% при 25 °С 98% при 35 °С

Допускается эксплуатация выключателей при температуре окружающего воздуха +55 °С.

- окружающая среда должна быть невзрывоопасной, не содержащей газы, жидкости и пыль в концентрациях, нарушающих работу выключателей;

- место установки выключателей защищено от попадания воды, масла, эмульсии;
 - рабочее положение выключателей - вертикальное, с допускаемым отклонением в любую сторону до 5°;
 - для работы в условиях резких толчков, ударов и сильной тряски выключатели не предназначены;
 - нормальный режим работы - продолжительный.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габаритно-установочные и присоединительные размеры приведены на рис. 1...4 приложения Б.

Основные параметры выключателей приведены в таблицах 2...8.

Степень защиты от воздействия окружающей среды и от соприкосновения с токоведущими частями IP00 по ГОСТ 14255-69.

Выключатели допускают немедленное повторное включение после оперативного отключения при нагрузке номинальным током.

Полупроводниковый максимальный расцепитель тока в условиях эксплуатации допускает ступенчатую регулировку (у выключателей переменного тока) или плавную регулировку (у выключателей постоянного тока) следующих параметров:

- номинального тока расцепителя;
 - уставки по току срабатывания в зоне токов короткого замыкания;
 - уставки по времени срабатывания в зоне токов перегрузки;
 - уставки по времени срабатывания в зоне токов короткого замыкания выключателей, предназначенных для селективной работы.

Отклонения уставок по току и времени срабатывания полупроводниковых максимальных расцепителей тока при температуре окружающего воздуха 25 ± 10 °С приведены в таблице 4.


Выключатели изготавливают со следующими сборочными единицами:

- по видам расцепителей:
 - с независимым расцепителем;
 - с нулевым расцепителем напряжения;
 - без расцепителей;
 - по виду привода:
 - с электромагнитным приводом;
 - с ручным приводом;
 - с рычажным приводом, только выключатели стационарного исполнения
 - со свободными контактами.

Сочетания дополнительных сборочных единиц приведены в таблице 7.

Выключатели стационарного исполнения допускают переднее присоединение к выводам главной цепи, а выключатели выдвижного исполнения - заднее присоединение.

Присоединение внешних проводников к дополнительным сборочным единицам выключателей стационарного исполнения осуществляется посредством сборного клеммника, выключателей выдвижного исполнения с электромагнитным приводом -

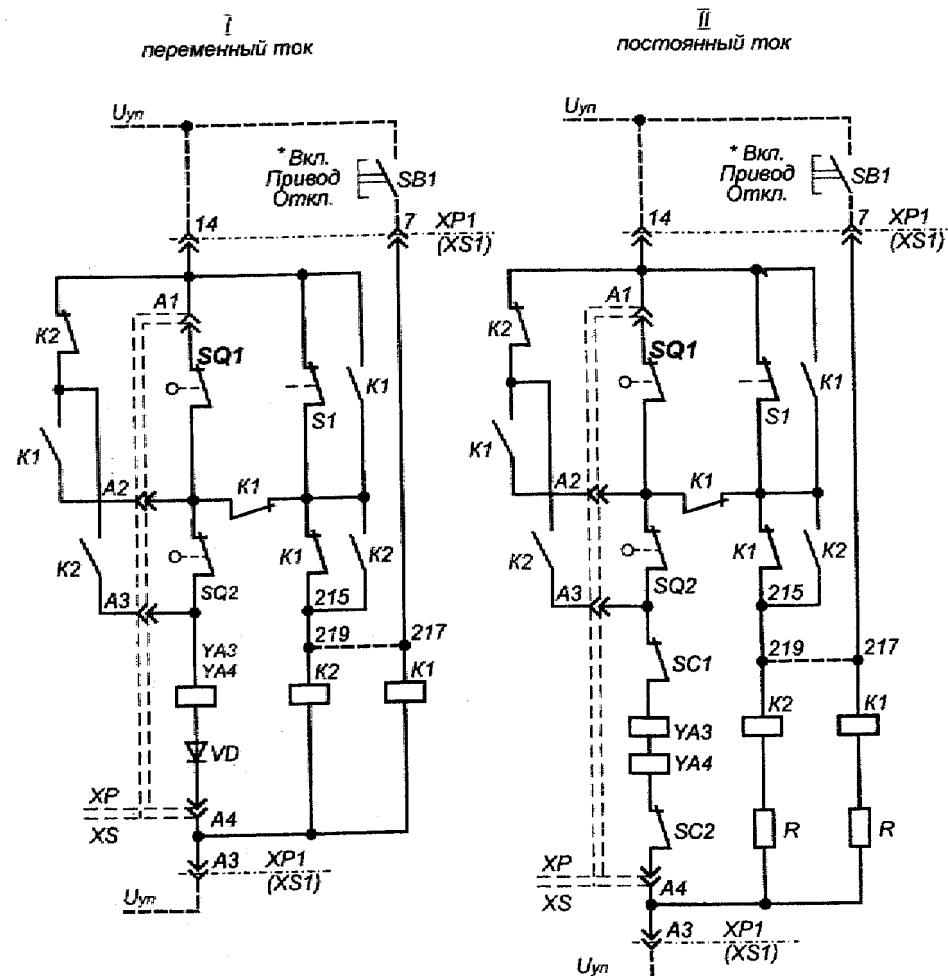

SQ1 - нажат при включенном выключателе,
SQ2 - нажат при отключенном выключателе

* При переключении перемычки с 219-215 на 219-217 привод работает только в режиме включения.

Рис.9. Принципиальная электрическая схема электромагнитного привода.

I - для переменного тока; II - для постоянного тока.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Таблица 2. Выключатели типа АВ2М4, АВ2М10 переменного тока селективного и неселективного исполнения

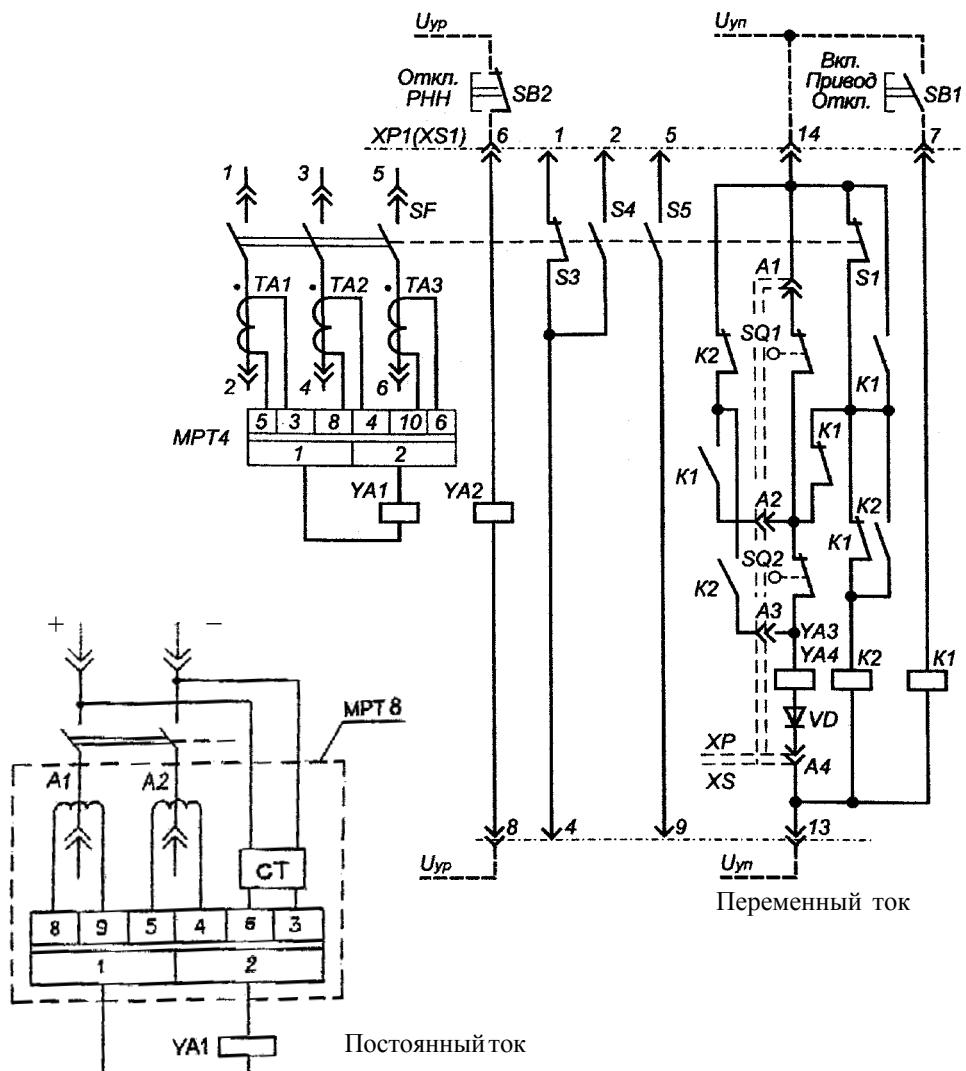


Рис. 8. Схема электрическая принципиальная выключателей с электроприводом и нулевым расцепителем выдвижного исполнения типов АВ2М4, АВ2М10.

* Уставка 1,1 отсутствует в выключателях АВ2М10 стационарного исполнения на токе 1000 А и в выключателях АВ2М10 выдвижного исполнения на токе 800 А.

** Уставки по току срабатывания полупроводникового расцепителя тока при коротком замыкании у выключателей неселективного исполнения не должны превышать уставку по току срабатывания электромагнитного расцепителя тока при коротком замыкании.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Таблица 2а. Выключатели типа АВ2М4, АВ2М10 постоянного тока селективного и неселективного исполнения.

Тип выключателя, способ установки и климатическое исполнение	Номинальный ток выключателя, А (In)	Номинальный ток максимального расцепителя, Ip, кратный In, А	Уставки полупроводникового максимального расцепителя тока				Уставка по току срабатывания электромагнитного расцепителя тока, А	Предельный ток селективности, кА (действующее значение)
			при перегрузке		при коротком замыкании			
			по току срабатывания, Ip, кратные Ip	по времени срабатывания, In, кратные Ip, с	по току срабатывания при 5Ip, Тп, с	по времени срабатывания, Ik, кратные Ip		
AB2M4H-53-41-УХЛ3 AB2M4H-53-41-04	250 400	0,63; 0,8; 1,0; 1,25	4,0; 8,0; 16,0	2; 4; 6*	МГН.; 0,20; 0,40; 0,60	1500 2400	-	30+2
AB2M4C-55-41-УХЛ3 AB2M4C-55-41-04	250 400							
AB2M4HB-53-41-УХЛ3 AB2M4HB-53-41-04	250 400							
AB2M4CB-55-41-УХЛ3 AB2M4CB-55-41-04	250 400							
AB2M10H-53-41-УХЛ3	800; 1000						6000	-
AB2M10H-53-41-04	800						6000	-
AB2M10C-55-41-УХЛ3	800; 1000							
AB2M10C-55-41-04	800						30+2	30+2
AB2M10HB-53-41-УХЛ3 AB2M10HB-53-41-04	800 800							
AB2M10CB-55-41-УХЛ3 AB2M10CB-55-41-04	800 800						-	30+2

* Уставки по току срабатывания полупроводникового расцепителя тока при коротком замыкании у выключателей неселективного исполнения не должны превышать уставку по току срабатывания электромагнитного расцепителя тока при коротком замыкании.

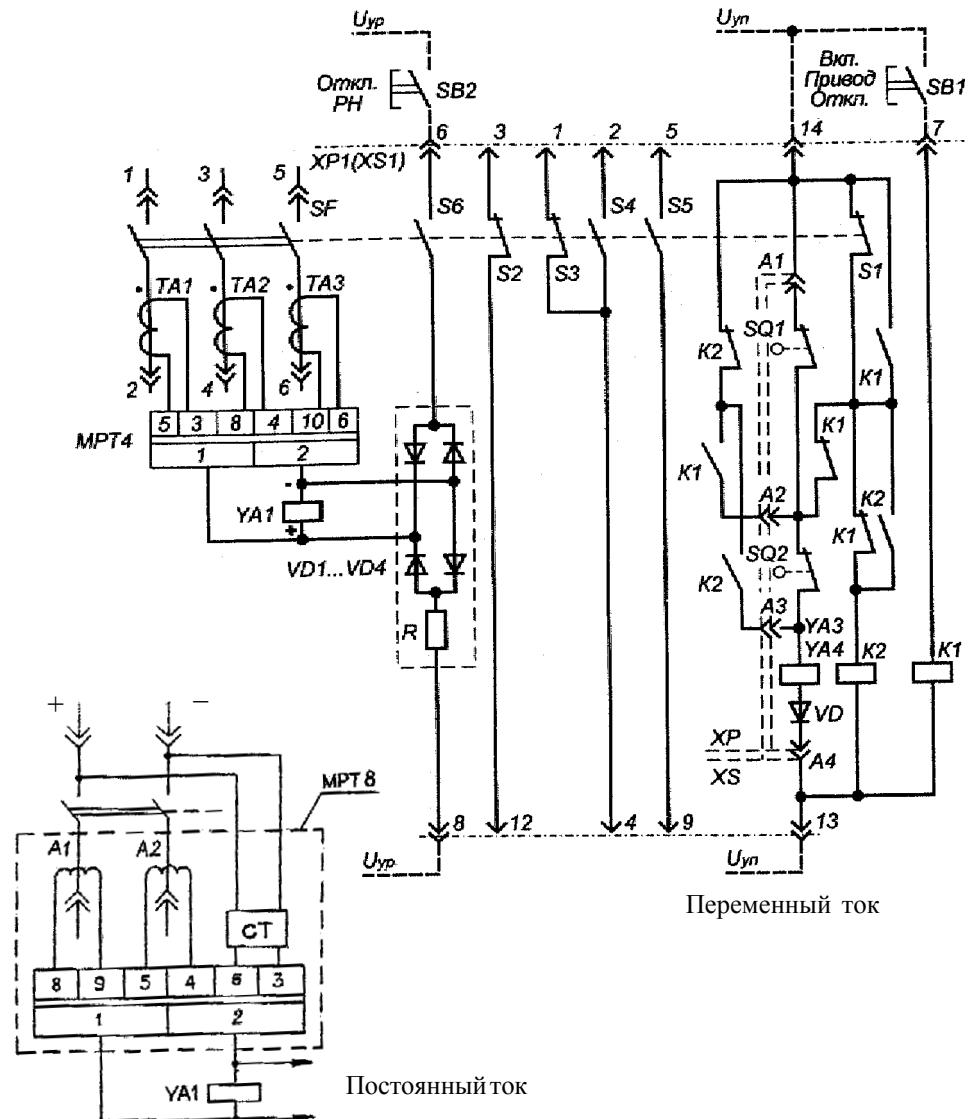


Рис. 7. Схема электрическая принципиальная выключателей с электроприводом и независимым расцепителем выдвижного исполнения типов АВ2М4, АВ2М10.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

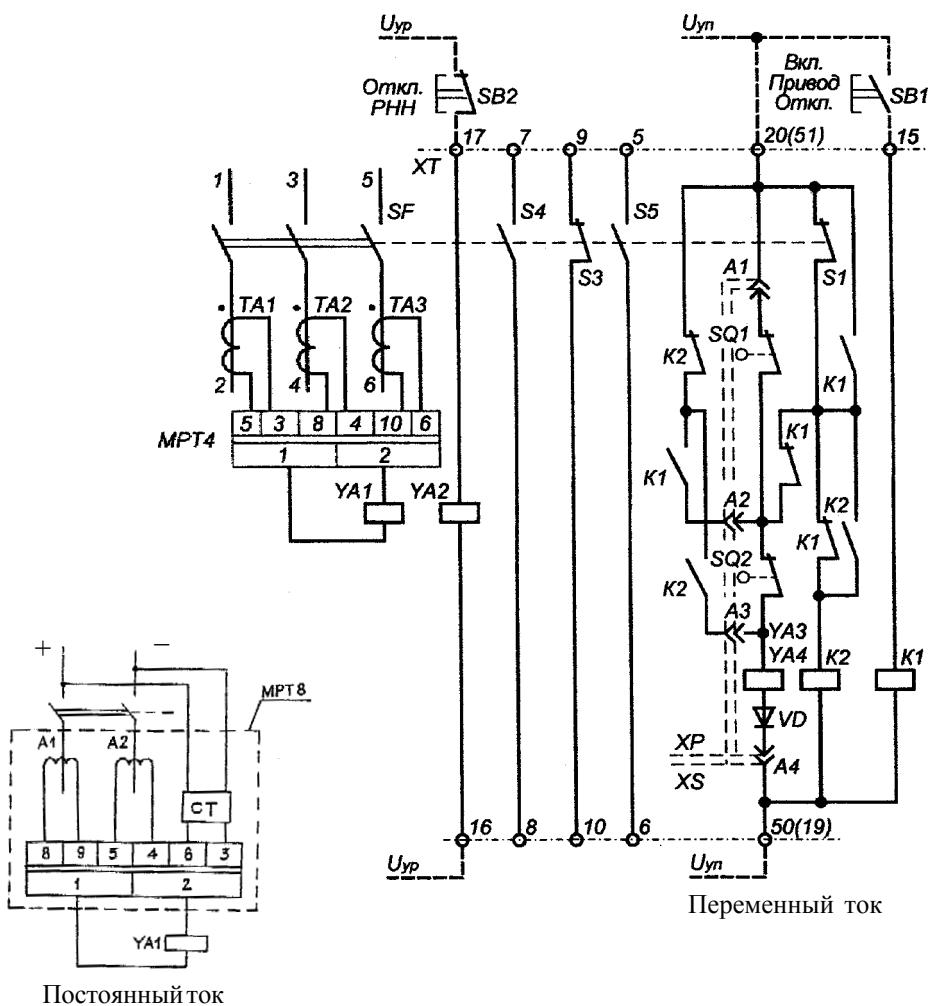


Рис. 6. Схема электрическая принципиальная выключателей с электроприводом и нулевым расцепителем стационарного исполнения типов АВ2М4, АВ2М10.

Таблица 3. Выключатели типа АВ2М4, АВ2М10 без защиты.

Тип выключателя и способ его установки	Номинальный ток, А
АВ2М4-56-41-УХЛ3 АВ2М4-56-41-04	400 400
АВ2М4В-56-41-УХЛЗ АВ2М4В-56-41-04	400 400
АВ2М10-56-41-УХЛ3 АВ2М10-56-41-04	1000 800
АВ2М10В-56-41-УХЛЗ АВ2М10В-56-41-04	800 800

Таблица 4. Отклонения уставок.

Наименование параметров	Значение уставки	Пределы уставки
перегрузки	1,25	1,15...1,35
Уставки по току срабатывания, кратная Ip в зоне токов	2 3 4 5 6 8 9 11 12	1,6...2,4 2,4...3,6 3,2...4,8 4,0...6,0 4,8...7,2 6,4...9,6 7,2...10,8 8,8...13,2 9,6...14,4
короткого замыкания		
перегрузки	4 8 12 16	3,2...4,8 6,4...9,6 9,6...14,4 12,8...19,2
Уставки по времени срабатывания, с, в зоне токов	МГН. 0,20 0,25 0,35 0,40 0,45 0,55 0,60	0,02...0,04 0,18...0,22 0,225...0,275 0,315...0,385 0,36...0,44 0,40...0,50 0,49...0,60 0,54...0,66
короткого замыкания ¹⁾		

¹⁾ Если до возникновения короткого замыкания ток в главной цепи был не ниже 0,7 номинального.

Таблица 5. Предельная отключющая способность, термическая и электродинамическая стойкость.

Исполнение выключателя	Тип выключателя по способу защиты	Цель переменного тока						Цель постоянного тока					
		Термическая стойкость, $10^8 A^2 \cdot s$	Электродинамическая стойкость, кА, ампл.	Верхняя граница зоны селективности, кА	380 В	500 В	Коэффициент мощности	Действующее значение тока отключения, кА (значение)	Электродинамическая стойкость, кА	Верхняя граница зоны селективности, кА	220 В	440 В	Постоянная времени, мс
AB2M4C-55-41	селективные	см. прим.	20+2 20+2	23 23	23 23	0,3 0,3			20+2 20+2	40 40	30 30	10 10	
AB2M10C-55-41	неселективные	-	-	-	23	10	0,3		-	40	30	10	
AB2M4H-53-41	без максимальных расцепителей	450	42	-	23	10	0,3		30	40	30	10	
AB2M10H-53-41		450	42	-	23	10	0,3		30	40	30	10	

Примечание: селективные выключатели термически и динамически устойчивы во всем диапазоне токов вплоть до токов верхней границы зоны селективности в течение времени, указанного в таблице 2.

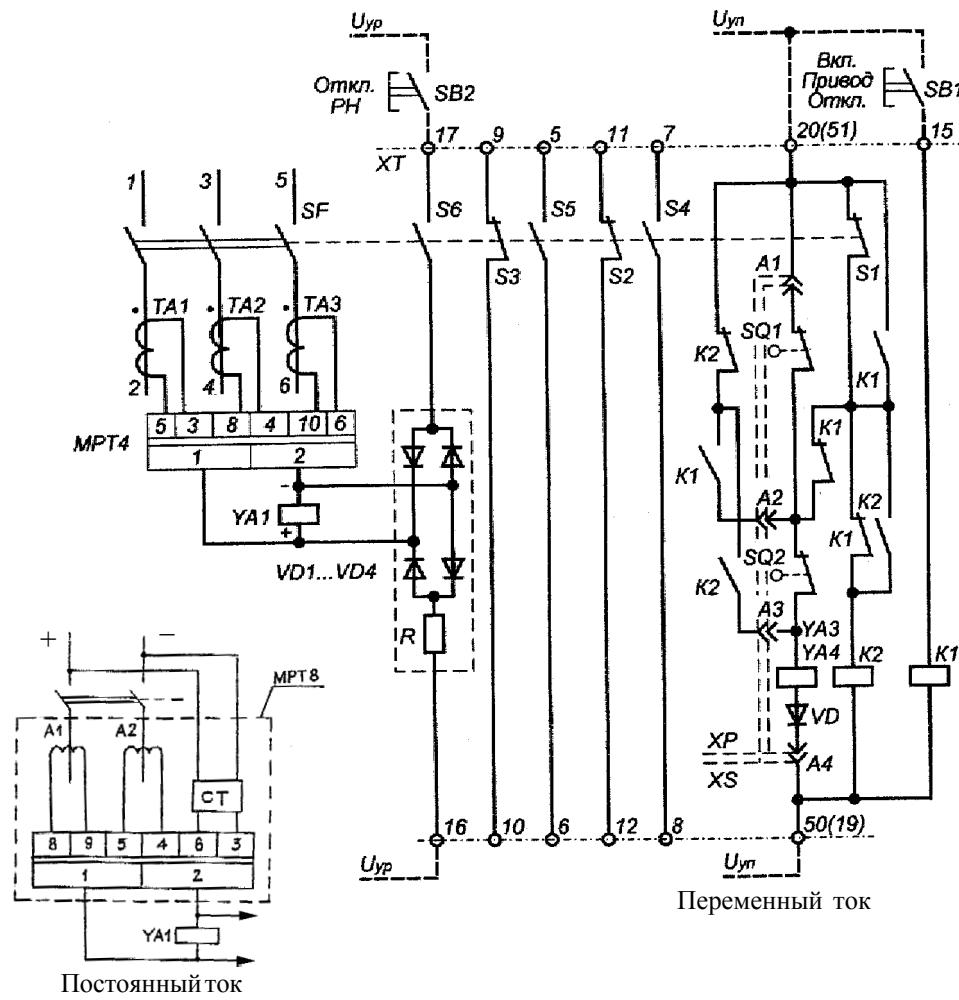


Рис. 5. Схема электрическая принципиальная выключателей с электроприводом и независимым расцепителем стационарного исполнения типов АВ2М4, АВ2М10.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Таблица 6. Механическая и электрическая износостойкость выключателя.

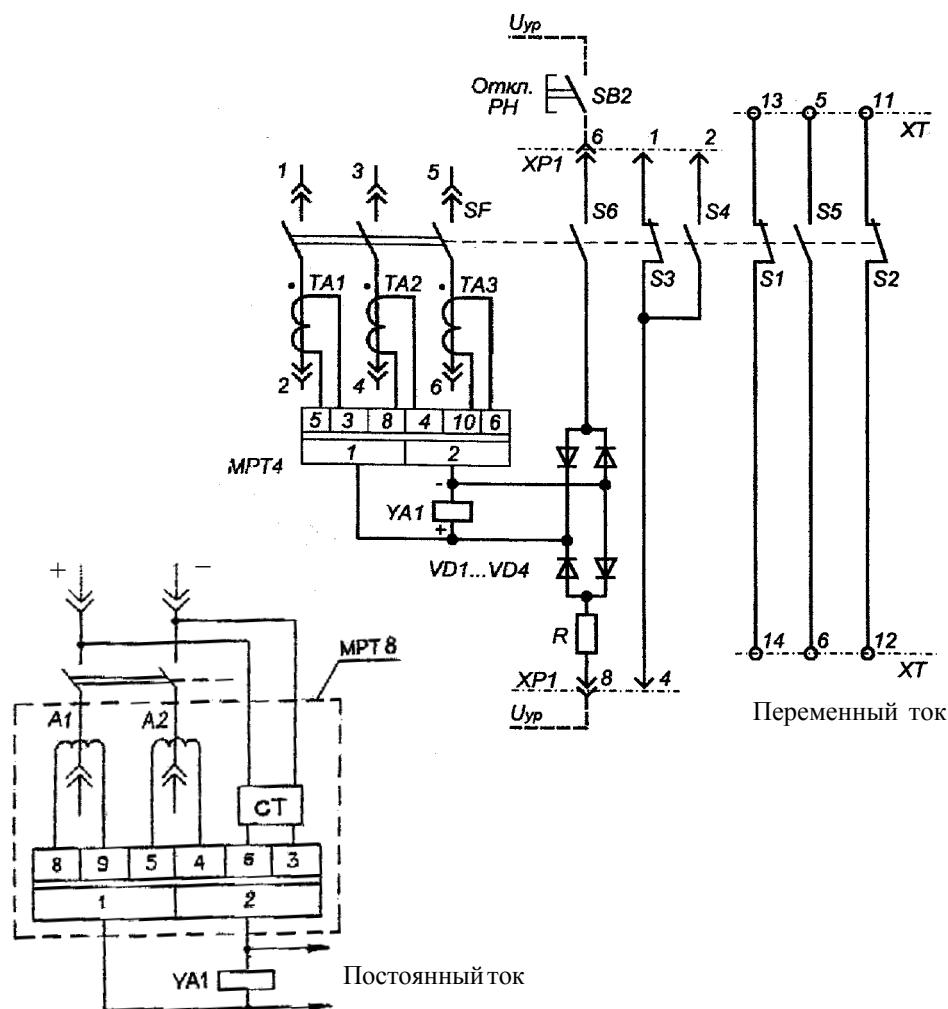


Рис. 4. Схема электрическая принципиальная выключателей с ручным приводом и независимым расцепителем выдвижного исполнения типов АВ2М4, АВ2М10.

Тип выключателя	Количество циклов *		
	общее**	в том числе при номинальном токе и напряжении для выключателей	
		переменного тока при напряжении 500 В и коэффициенте мощности 0,8	постоянного тока при напряжении 440 В и постоянной времени 0,01
AB2M4	10000	4000	4000
AB2M10	10000	2000	2000

* Количество отключений выключателем токов короткого замыкания под действием максимальных расцепителей тока из общего количества циклов ВО должно быть 25.

** Для выключателей с электромагнитным приводом общее количество циклов ВО снижается на 20%.

Таблица 7. Сочетания дополнительных сборочных единиц.

Способ установки	Привод		Расцепитель			Количество свободных контактов	
	ручной или рычажный	электромагнитный	независимый	нулевой		размыкающих	замыкающих
				переменного тока	постоянного тока		
стационарный	+	-	+	-	-	2	1
			-	+	-	2	1
			-	-	+	2	1
	-	+	+	-	-	2	2
выдвижной	+	-	+	-	-	2	2
			-	+	-	2	2
			-	-	+	2	2
	-	+	+	-	-	2	2
			-	+	-	2	2
			-	-	+	2	2
			-	-	-	2	2

разъема штепсельного типа ШР, а выключателей выдвижного исполнения с ручным приводом - разъема и клеммника (1 замыкающий и 1 размыкающий).

Допустимое сечение проводников вторичных цепей от 0,5...1,5 мм².

Независимый расцепитель обеспечивает отключение выключателя при подаче на выводы его катушки напряжения постоянного или однофазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Независимый расцепитель рассчитан для работы при следующих номинальных напряжениях:

- 110; 127; 220; 230; 240; 380; 400; 415; 440; 500 В переменного тока частотой 50 Гц;
- 127; 220; 230; 240; 380; 400; 415; 440 В переменного тока частотой 60 Гц;
- 24; 48; 110; 220 В постоянного тока.

Допустимые колебания рабочего напряжения от 0,7 до 1,2 от номинального.

Номинальный режим работы независимого расцепителя - кратковременный.

Независимый расцепитель допускает 10 отключений выключателя подряд с холодного состояния его катушки с паузой между отключениями в пределах 5...15 с.

Мощность, потребляемая в цепи катушки независимого расцепителя, за время срабатывания не превышает 300 ВА при переменном токе и 200 Вт при постоянном токе.

Нулевой расцепитель напряжения рассчитан для работы в продолжительном режиме.

Нулевой расцепитель напряжения рассчитан на номинальные напряжения:

- 110; 127; 220; 230; 240; 380; 400; 415; 440; 500 В однофазного переменного тока частотой 50 Гц;
- 110; 127; 220; 230; 240; 380; 400; 415; 440; 500 В однофазного переменного тока частотой 60 Гц;
- 110; 220; 440 В постоянного тока.

Нулевой расцепитель напряжения:

- обеспечивает отключение выключателя без выдержки времени при напряжении на выводах его катушки ниже 0,3 от номинального при переменном токе и ниже 0,2 от номинального при постоянном токе;
- не производит отключение выключателя при напряжении на выводах его катушки 0,55 от номинального и выше;
- не препятствует включению выключателя при напряжении на выводах его катушки 0,85 от номинального и выше;
- препятствует включению выключателя при напряжении на выводах его катушки 0,3 от номинального и ниже при переменном токе и 0,2 от номинального и ниже при постоянном токе.

Мощность, потребляемая катушкой нулевого расцепителя, не превышает 22 ВА при переменном токе и 25 Вт при постоянном токе.

Выключатели допускают не менее 2000 отключений независимым или нулевым расцепителем напряжения из общего количества операций, приведенных в таблице 6.

Электромагнитный привод обеспечивает дистанционное управление выключателем, осуществляя его включение и отключение, а также взвод выключателя после его автоматического отключения.

Электромагнитный привод допускает возможность перехода на ручное управление.

Электромагнитный привод рассчитан на номинальные напряжения:

- 220; 230 В однофазного переменного тока частотой 50 Гц;
- 220; 230; 240 В однофазного переменного тока частотой 60 Гц;
- 220 В постоянного тока.

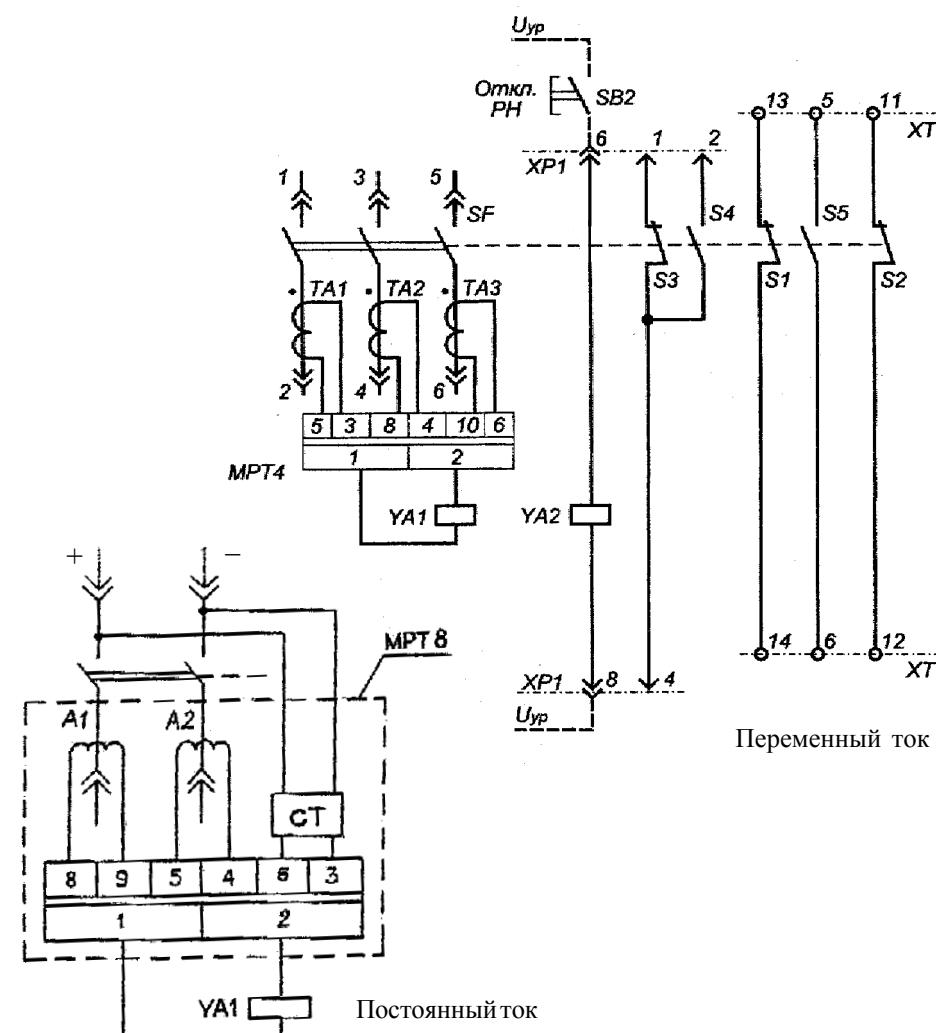


Рис.3. Схема электрическая принципиальная выключателей с ручным приводом и нулевым расцепителем выдвижного исполнения типов АВ2М4, АВ2М10.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Рис.1. Схема электрическая принципиальная выключателей с ручным или рычажным приводом и независимым расцепителем стационарного исполнения типов АВ2М4, АВ2М10.



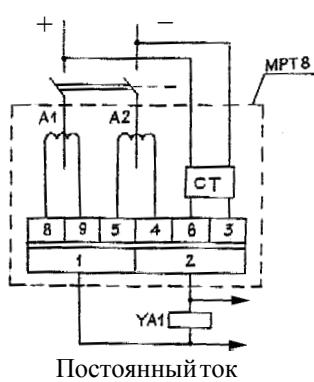


Рис.2. Схема электрическая принципиальная выключателей с ручным или рычажным приводом и нулевым расцепителем стационарного исполнения типов АВ2М4, АВ2М10.

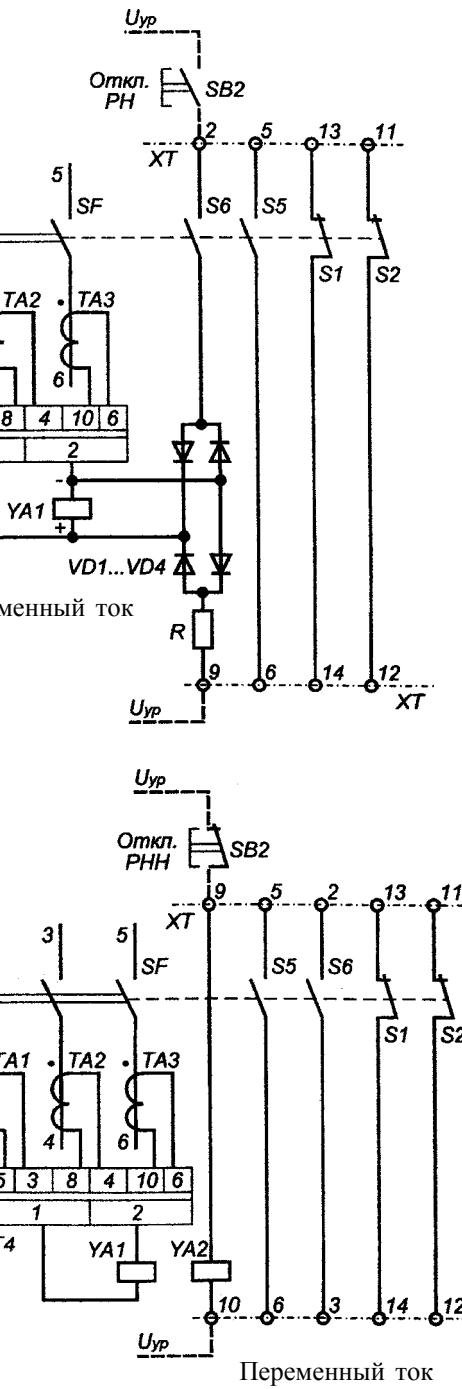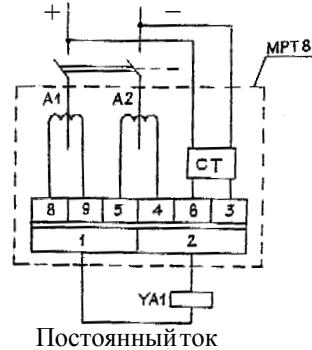

Электромагнитный привод допускает работу при колебании напряжения от 0,85 до 1,1 от номинального.

Номинальный режим работы электромагнитного привода - кратковременный. Электромагнитный привод допускает 5 операций включение-отключение подряд с паузой между операциями не менее 10 с.

При номинальном напряжении в цепи электромагнитного привода собственное время включения и отключения выключателя электромагнитным приводом не превышает 0,5 с.

При наличии напряжения в цепи управления электромагнитным приводом процесс включения и отключения выключателя заканчивается автоматически (независимо от оператора), если контакты управления электромагнитным приводом находились в замкнутом положении не менее 0,2 с.

Мощность, потребляемая электромагнитным приводом, не превышает 3200 ВА при переменном токе и 2500 Вт при постоянном токе.

Электромагнитный привод допускает непосредственное оперирование с помощью аппаратов управления (кнопок, ключей управления) и имеет блокировку от многократных включений выключателя на короткое замыкание при неснятой команде на включение. Повторное включение выключателя после его автоматического отключения возможно только после снятия команды на включение и повторение ее по истечении не менее 1 с.

Свободные контакты вспомогательных цепей рассчитаны на номинальное напряжение:

- 24...440 В постоянного тока;
- до 500 В переменного тока.

Свободные контакты допускают работу как при постоянном, так и при переменном токе частотой 50; 60 Гц при напряжении от 0,7 до 1,2 от номинального.

Свободные контакты в продолжительном режиме допускают нагрузку током 6 А. Коммутационная способность и предельная коммутационная способность свободных контактов приведены в таблице 8.

Таблица 8. Коммутационная способность свободных контактов.

Род тока	Включение				Отключение			
	напряжение, В	ток, А	коэффициент мощности цепи, $\cos \varphi$	постоянная времени τ , мс	напряжение, В	ток, А	коэффициент мощности цепи, $\cos \varphi$	постоянная времени τ , мс
Номинальная коммутационная способность								
переменный	380	10	0,7	-	380	10	0,4	-
постоянный	500	7	-	-	500	0,7	-	-
	220	0,4	-	15	220	0,4	-	15
Предельная коммутационная способность								
переменный	380	15	0,4	-	380	10	0,4	-
постоянный	220	1	-	15	220	0,5	-	15
	440	0,35	-	-	440	0,35	-	-

Примечания: 1) переменный ток выражен действующим значением симметричной составляющей;

2) допуск на коэффициент мощности $\pm 0,05$; на постоянную времени $\pm 15\%$.

3. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ И ЕГО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Выключатели АВ2М4 и АВ2М10 комплектуются выключателями типа ВА50-41А, которые устанавливаются на металлическую раму - для стационарного исполнения или на каркас - для выдвижного исполнения и имеют установочно-присоединительные размеры, одинаковые с соответствующими размерами выключателей АВМ.

Выключатель ВА50-41А (рис. 1 приложения А) состоит из следующих основных сборочных единиц: корпуса, крышки, коммутирующего устройства (контактной системы), механизма управления, максимальных расцепителей тока, дугогасительных камер, искрогасителя, выводов для присоединения внешних проводников к главной цепи выключателя и дополнительных сборочных единиц.

Коммутирующее устройство выключателя состоит из подвижных контактов 15 и малоподвижных контактов 7. Подвижные контакты отдельных полюсов выключателя укреплены на общей изоляционной траверсе 8 и связаны с механизмом управления. Они электрически соединены гибким соединением 9 через шину 10 с выводами 11 для присоединения внешних проводников со стороны подвижных контактов.

Малоподвижные контакты 7 электрически соединены с выводами 4 для присоединения внешних проводников со стороны неподвижных контактов.

Механизм управления выполнен по принципу ломающихся рычагов и устроен так, что обеспечивает моментное замыкание и размыкание контактов 15 и 7 при оперировании выключателем, а также моментное размыкание контактов при автоматическом срабатывании независимо от того, удерживается ли рукоятка 2 выключателя оператором во включенном положении или нет. Кроме того, механизм управления обеспечивает установку рукоятки 2 в прорези крышки 1 выключателя в положениях, по которым можно определить коммутационные положения выключателя.

Во включенном положении выключателя рукоятка 2 устанавливается в крайнем верхнем положении, в отключенном вручную - в крайнем нижнем положении и в отключенном автоматически - в промежуточном положении.

Выключатели переменного тока выполняются в трехполюсном, а выключатели постоянного тока - в двухполюсном исполнении.

Дугогасительные камеры 17 расположены над контактами каждого полюса выключателя и представляют собой набор стальных пластин, укрепленных в изоляционном корпусе 16.

Дугогасительные камеры устанавливаются в корпусе 16 и удерживаются винтом 3.

Искрогасители 6 устанавливаются в крышке 1 и удерживаются пластиной 5.

Выводы 11 предназначены для присоединения внешних проводников со стороны подвижных контактов. Выводы 4 предназначены для присоединения внешних проводников со стороны малоподвижных контактов.

Принципиальные электрические схемы выключателей приведены в приложении В.

Включенный автоматический выключатель в нормальном режиме длительно проводит

СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ

Условные обозначения, принятые в схемах:

SF - выключатель автоматический;

ТА1...ТА3 - трансформаторы тока;

YA1 - исполнительный электромагнит МТЗ и независимого расцепителя;

YA2 - расцепитель нулевого напряжения;

YA3, YA4 - электромагниты привода;

VD1...VD4 - диоды;

R - сопротивление;

SB1 - кнопка привода;

SB2 - кнопка расцепителя;

S1...S6 - контакты вспомогательной цепи;

ХТ - соединители выключателя стационарного исполнения;

XP, XS(A1...A4) - соединители электромагнитного привода;

XP1, XS1 - соединители выключателя выдвижного исполнения;

SQ1, SQ2 - выключатели путевые привода;

K1, K2 - реле;


SC1, SC2 - выключатели импульсные привода;

Уup - напряжение управления независимым расцепителем и нулевым расцепителем напряжения;

Уup - напряжение управления приводом;

СТ - стабилизатор тока.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

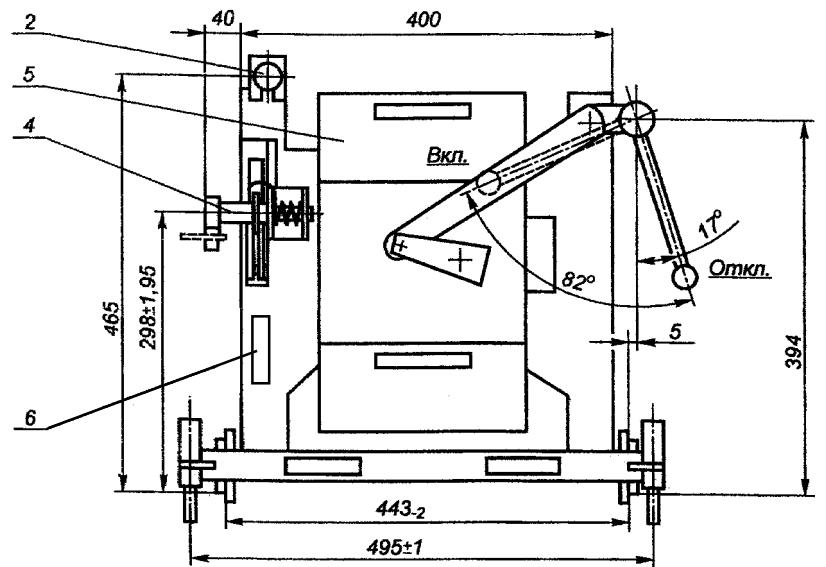

В выключателях постоянного тока средний полюс отсутствует.

Рис. 4. Выключатели выдвижного исполнения типов AB2M4HB-53-41, AB2M4CB-55-41, AB2M10HB-53-41, AB2M10CB-55-41 с ручным приводом.

1 - электроизоляционный щиток; 2 - соединитель электрический; 3 - ножи врубные; 4 - механическая блокировка; 5 - выключатель BA53-41A, BA55-41A; 6 - зажимы свободных цепей; 7 - ручной привод на двери РУ; 8 - упор на стенке РУ.

Тип выключателя	Кол-во полюсов	Масса, не более, кг
AB2M4HB-53-41, AB2M4CB-55-41	2	35
AB2M4HB-53-41, AB2M4CB-55-41	3	42
AB2M10HB-53-41, AB2M10CB-55-41	2	37
AB2M10HB-53-41, AB2M10CB-55-41	3	44

ток в защищаемой цепи. Если в защищаемой цепи ток достигает величины, равной или превышающей значение уставки по току срабатывания максимальных расцепителей тока в зоне токов перегрузки или короткого замыкания, срабатывает соответствующий максимальный расцепитель и выключатель отключает защищаемую цепь независимо оттого, удерживается ли рукоятка во включенном положении или нет.

Для выключателей неселективного исполнения максимальными расцепителями тока являются полупроводниковые и электромагнитные расцепители, а для выключателей селективного исполнения - только полупроводниковые.

Электромагнитные расцепители устанавливаются в каждом полюсе выключателя. Электромагнитный расцепитель (рис. 2) представляет собой электромагнит, состоящий из сердечника 1, якоря 2 и удерживающей пружины 3. Расцепитель настраивается на определенную уставку по току срабатывания предприятием-изготовителем и в условиях эксплуатации не регулируется.

Максимальнотоковая защита состоит из блока управления максимального расцепителя МРТ 12 (см. рис. 1), измерительных элементов 13, встраиваемых в каждый полюс выключателя, стабилизатора тока (для выключателей постоянного тока) и исполнительного электромагнита 14.

В качестве измерительных элементов 13 у выключателей переменного тока применены трансформаторы тока, а у выключателей постоянного тока - магнитные усилители.

МРТ 12 крепится к корпусу 16 двумя винтами. МРТ представляет собой самостоятельный блок, имеющий пластмассовый кожух, в котором размещены все его элементы. Общий вид лицевых панелей блока МРТ4 (выключателей переменного тока) и блока МРТ8 (выключателей постоянного тока), а также назначение переключателей и ручек управления приведены на рис. 3, 4.

Переключение уставок и режимов работы блока МРТ4 осуществляется установкой перемычки переключателей согласно информации, изображенной на лицевой панели.

Блок МРТ4 имеет защиту от тока включения "В". При включенном защите "В" выключатель срабатывает при токе, превышающем уставку по току срабатывания при коротком замыкании:

- с временем срабатывания не менее минимального значения соответствующей выбранной уставки, если до возникновения короткого замыкания через выключатель в течение времени не менее 0,5 с протекал ток не менее 0,5 Ip;
- с временем срабатывания не более 0,08 с, если до возникновения короткого замыкания ток в цепи выключателя полностью отсутствовал.

Максимальнотоковая защита выключателей постоянного тока откалибрована на заводе-изготовителе на уставки по току и по времени согласно таблице 2а. На шкалах лицевой панели МРТ8 нанесены цифры и метки, соответствующие откалиброванным уставкам.

Времятковые характеристики максимальнотоковой защиты приведены в приложении Г.

Питание МРТ4 у выключателей переменного тока осуществляется от трансформаторов тока, а МРТ8 у выключателей постоянного тока - через стабилизатор тока от главной цепи выключателя или от постороннего источника постоянного тока с напряжением от 110 до 440 В. Коэффициент пульсаций источника - не более 0,15.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

При возникновении в защищаемой цепи тока, равного или превышающего уставку по току срабатывания полупроводникового расцепителя в зоне токов перегрузки, полупроводниковый расцепитель с обратно зависимой от тока выдержкой времени выдает сигнал на срабатывание исполнительного электромагнита. При возникновении в защищаемой цепи тока, равного или превышающего уставку по току срабатывания полупроводникового расцепителя в зоне токов короткого замыкания, полупроводниковый расцепитель неселективных выключателей выдает сигнал на срабатывание исполнительного электромагнита без специально предусмотренной выдержки времени, а селективных - с выдержкой времени в диапазоне до 20 кА действующего значения переменного тока и 30 кА постоянного тока.

Неселективные выключатели при токах короткого замыкания ниже уставки тока срабатывания электромагнитных расцепителей также могут работать с выдержкой времени, как ограниченно-селективные. Исполнительный электромагнит полупроводникового расцепителя представляет собой электромагнит клапанного типа.

При получении сигнала на срабатывание от МРТ пластинчатый якорь 1 (рис. 5) притягивается к сердечнику 2, охватываемому катушкой 3. При этом поджатая пружиной 4 защелка 5 освобождается от зацепления с упором 6, связанным с якорем 1, и воздействует на отключающую рейку 7.

Конструктивно исполнительный электромагнит полупроводникового расцепителя собирается в одну сборочную единицу с двумя блоками контактов вспомогательных цепей 8 и также является исполнительным органом независимого расцепителя.

Схема подключения независимого расцепителя указана в приложении В.

При включении команда аппарата (кнопка, ключ управления и т. п.) напряжение от отдельного источника через замыкающий контакт вспомогательной цепи, через выпрямительный мостик и гасящий резистор подается на катушку 3 (рис. 5) исполнительного электромагнита. Срабатывание исполнительного электромагнита при выполнении функции независимого расцепителя аналогичное, как и при получении им сигнала на срабатывание от МРТ.

Расцепитель нулевого напряжения (рис. 6) представляет собой электромагнит, катушка 4 которого подключена на напряжение контролируемой цепи. При наличии напряжения в контролируемой цепи якорь 1 электромагнита притянут к сердечнику 5. В случае недопустимого снижения напряжения в контролируемой цепи якорь электромагнита отпадает и, воздействуя на механизм управления, вызывает срабатывание выключателя.

При недопустимом снижении напряжения контролируемой цепи якорь находится в отпущенном положении, чем препятствует включению отключенного выключателя.

Контакты вспомогательных цепей, встраиваемые в выключатель, состоят из двух блоков, каждый из которых имеет свой изоляционный кожух с одним замыкающим и одним размыкающим контактами с двойным разрывом цепи. Устройство контакта вспомогательной цепи показано на рис. 7.

Электромагнитный привод выполнен в виде отдельного блока, устанавливаемого над крышкой выключателя. Привод имеет свое основание, на котором смонтирован его механизм. Привод закрывается пластмассовой крышкой. На поверхности крышки сквозь специальное отверстие выведена рукоятка, указывающая коммутационные положения вы-


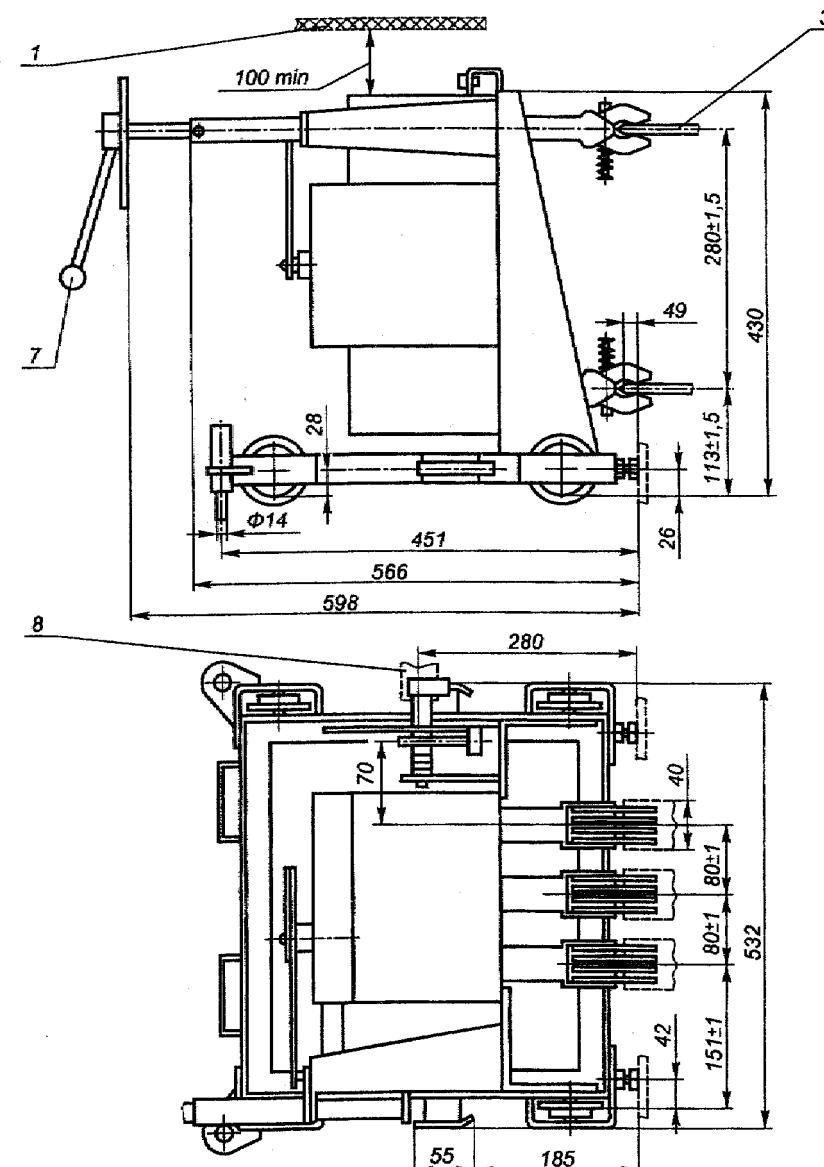


Рис. 4. Выключатели выдвижного исполнения типов
AB2M4HB-53-41, AB2M4CB-55-41, AB2M10HB-53-41,
AB2M10CB-55-41 с ручным приводом.

1 - электроизоляционный щиток; 2 - соединитель электрический; 3 - ножи врubbyные;
4 - механическая блокировка; 5 - выключатель BA53-41A, BA55-41A; 6 - зажимы
свободных цепей; 7 - ручной привод на двери РУ; 8 - упор на стенке РУ.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

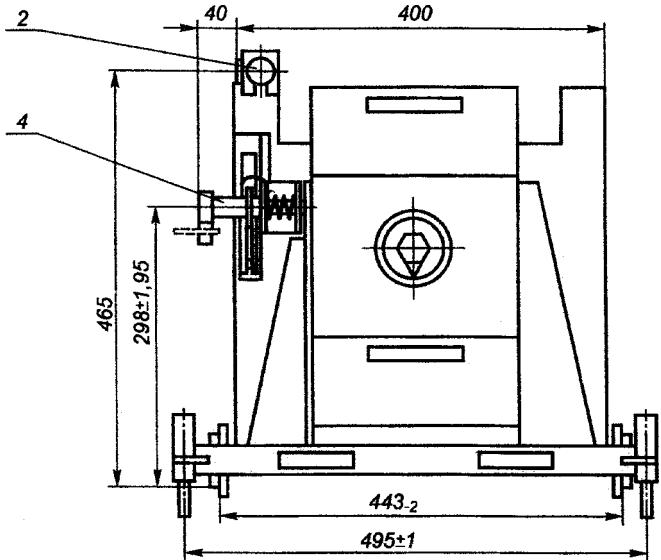

В выключателях постоянного тока средний полюс отсутствует.

Рис.3. Выключатели выдвижного исполнения типов AB2M4HB-53-41, AB2M4CB-55-41, AB2M10HB-53-41, AB2M10CB-55-41 с электромагнитным приводом.

1 - электроизоляционный щиток; 2 - соединитель электрический;
3 - ножи врубные; 4 - механическая блокировка;
5 - Выключатель BA53-41A, BA55-41A; 6 - упор на стенке РУ.

Тип выключателя	Кол-во полюсов	Масса, не более, кг
AB2M4HB-53-41, AB2M4CB-55-41	2	38
AB2M4HB-53-41, AB2M4CB-55-41	3	43
AB2M10HB-53-41, AB2M10CB-55-41	2	43
AB2M10HB-53-41, AB2M10CB-55-41	3	48

ключателя при работе привода, а также обеспечивающая возможность ручного управления выключателем при отсутствии напряжения в цепи привода. Основание привода крепится к крышке выключателя посредством шпилек.

На основании привода установлен соединитель для присоединения внешних проводников.

Привод обеспечивает включение и отключение выключателя.

Кинематическая схема привода приведена на рис. 8. Привод работает в пульсирующем режиме как шаговый двигатель. При наличии напряжения на разъеме ХР1 (рис. 9 приложения В) отключенный выключатель всегда подготовлен к включению.

Процесс включения и отключения выключателя с электромагнитным приводом зависит от состояния выключателя, т. е. находится он во включенном или отключенном положении. Если выключатель отключен, что контролируется размыкающим контактом S1 и реле K2, которое включено, то при нажатии кнопки управления SB1 включается промежуточное реле K1 и своим замыкающим контактом по цепи SQ1-K1-K2 подает напряжение на катушки электромагнитов YA3, YA4 привода, при этом якоря 11 (см. рис. 8) втягиваются и поворачивают кольцо 10 по часовой стрелке на величину хода якорей 11. Одновременно с кольцом 10 поворачивается валик 2, на котором укреплен эксцентрик 4. Поворот валика 2 обеспечивается заклиниванием группы ведущих роликов 9 между кольцом 10 и валиком 2. Поворачиваясь, эксцентрик 4 роликом 7 воздействует на каретку 6, сообщая ей поступательное движение. Двигаясь, каретка 6 в свою очередь перемещает рукоятку 5 выключателя в направлении положения "Включено" (метка "I").

В конце хода якорей 11 протекание тока через катушки электромагнитов YA3, YA4 прекращается, пружины 12 возвращают якоря 11 и кольцо 10 в исходное положение, валик 2 при этом остается в повернутом положении. Повороту валика 2 против часовой стрелки препятствует тормозное устройство, состоящее из неподвижного кольца 3 и стопорных роликов 8, которые при движении валика 2 против часовой стрелки заклиниваются между неподвижным кольцом 3 и валиком 2. Когда якоря 11 возвращаются в исходное положение, через катушки электромагнитов YA3, YA4 снова протекает электрический ток и процесс, описанный выше, повторяется до тех пор, пока не произойдет включение выключателя.

Пульсирующий режим работы привода постоянного тока обеспечивается последовательно соединенными импульсными выключателями SC1 и SC2 (см. рис. 9 приложения В), которые во втянутом положении якорей 11 упором 13 (см. рис. 7 приложения А) размыкаются, а в исходном (отпущенном) положении - замыкаются.

Пульсирующий режим работы привода переменного тока обеспечивается полупроводниковым диодом VD (см. рис. 7 приложения В), импульсно подающим напряжение на катушки электромагнитов YA3, YA4 привода. При включении выключателя контакты путевого выключателя SQ1 привода и контакты вспомогательной цепи S1, промежуточное реле K1, которое своим замыкающим контактом по цепи K2-K1-SQ2 подает напряжение на катушки YA3, YA4 электромагнитного привода, что вызывает работу привода. При этом привод работает также, как и при включении выключателя, но каретка 6 в этом случае под воздействием ролика 7, укрепленного на эксцентрике 4, перемещается в обратном направлении, увлекая за собой рукоятку 5 выключателя в положение "Отключено" (метки "O").

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Ввод выключателя осуществляется приводом автоматически. При автоматическом отключении выключателя его контакты вспомогательной цепи S1 замыкаются, через замкнутые контакты путевого выключателя SQ2 подается напряжение на катушки электромагнитов YA3, YA4 привода, что вызывает работу привода.

Остановка привода после включения или отключения выключателя осуществляется путевыми выключателями SQ1 и SQ2, которые включаются и выключаются под действием специальной пластины 14, расположенной на валу привода.

Включенное и отключенное положение выключателя указывается рукояткой привода. Во включенном положении выключателя стрелка на рукоятке привода указывает в сторону метки "I", а при отключенном - в сторону метки "O".

Размыкающий контакт реле K1 предусмотрен в схеме управления привода для предотвращения повторного включения выключателя после его автоматического срабатывания, если кнопка SB1 находится в нажатом положении. Электромагнитный привод может работать только в режиме включения, если переключить перемычку 219-215 на 219-217 (рис. 9 приложения В), при этом ресурс работы выключателя ограничивается ресурсом работы независимого расцепителя или расцепителя нулевого напряжения.

Выключатели выдвижного исполнения (рис. 3, 4 приложения Б) состоят из выключателя стационарного исполнения 5 с врубными контактами и толкателем блокировки, а также каркаса 7. На каркасе, кроме выключателя 5, установлены:


- блокировка от вкатывания и выкатывания выключателя во включенном положении;
- скользящие контакты заземления;
- фиксаторы, фиксирующие выключатель в контрольном и рабочем положениях;
- реле управления привода (для выключателей с электромагнитным приводом);
- штепсельный разъем.

Блокировка от вкатывания и выкатывания выдвижного выключателя во включенном положении (рис. 9) состоит из штока 1, проходящего через корпус выключателя, передаточного рычажного механизма - фиксатора 2, установленного на кронштейне 3 каркаса, запирающего устройства 4, имеющего рычаг 5, который, упираясь в упор 6, блокирует перемещение выключателя. Упор 6 установлен на каркасе ячейки распределительного устройства.

При включенном положении выключателя шток 1 выдвигается из корпуса выключателя и, воздействуя на передаточный механизм 2, устанавливает его в положение, в котором он фиксирует запирающее устройство 4 в горизонтальном положении. При этом рычаг 5 становится вертикально, его нижний конец опускается ниже упора 6 и не позволяет перемещать выключатель (вкатывать и выкатывать).

При отключенном положении выключателя шток 1 задвигается в корпус выключателя, передаточный рычажный механизм 2 освобождается от воздействия штока и освобождает запирающее устройство 4, что дает возможность вручную поднять запирающее устройство в верхнее положение ($\sim 45^\circ$ к горизонтали), при этом рычаг 5 запирающего устройства поднимается выше упора 6 и не препятствует перемещению выключателя.


Устройство блокировки приводится в рабочее положение как вручную - нажатием на передаточный рычажный механизм, при этом запорное устройство под действием пружины устанавливается в горизонтальное положение, так и автоматически - при включении выключателя.

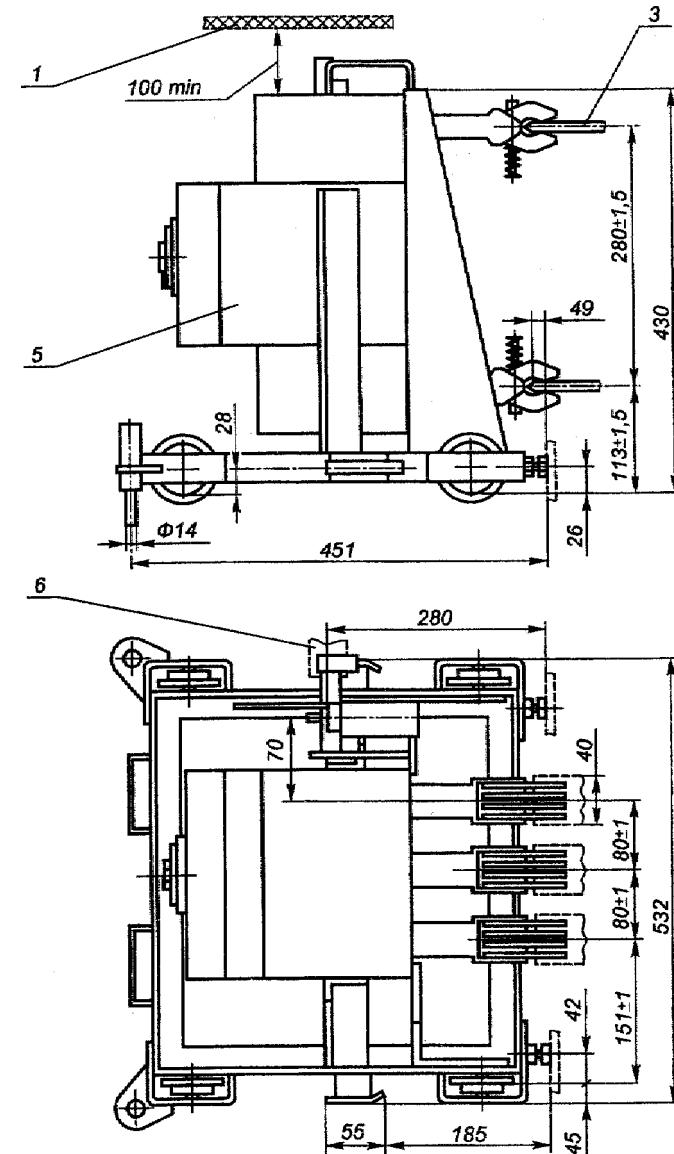

**Рис.3. Выключатели выдвижного исполнения типов
AB2M4HB-53-41, AB2M4CB-55-41, AB2M10HB-53-41,
AB2M10CB-55-41 с электромагнитным приводом.**

- 1 - электроизоляционный щиток; 2 - соединитель электрический;
- 3 - ножи врубные; 4 - механическая блокировка;
- 5 - Выключатель BA53-41A, BA55-41A; 6 - упор на стенке РУ.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

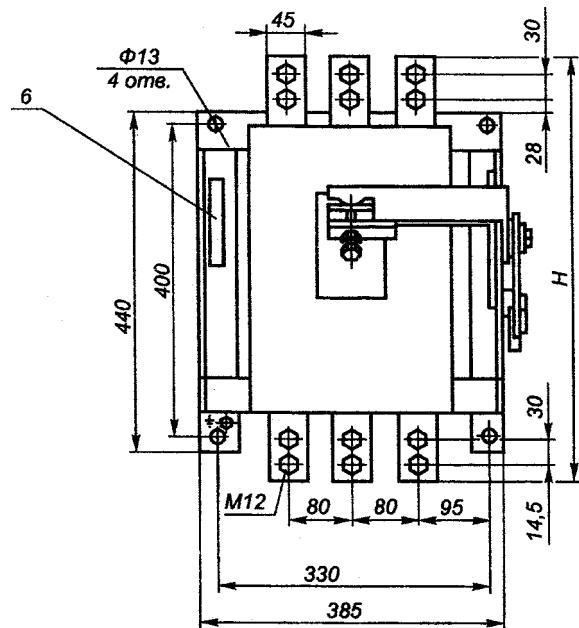

В выключателях постоянного тока средний полюс отсутствует.

**Рис.2. Выключатели стационарного исполнения типов
AB2M4H-53-41, AB2M4C-55-41, AB2M10H-53-41,
AB2M10C-53-41 с рычажным приводом.**

1 - рукоятка; 2 - рычажный привод; 3 - выключатель ВА53-41А, ВА55-41А;
4 - соединительные рычаги привода с выключателем; 5 - зажимы главных цепей;
6 - зажимы вспомогательных цепей.

Тип выключателя	кол-во полюсов	масса, не более кг		H, мм	K, мм
		с рукояткой	с рычажным приводом		
AB2M4H-53-41, AB2M4C-55-41	2	27	33	472	42
AB2M4H-53-41, AB2M4C-55-41	3	32	38	472	42
AB2M10H-53-41, AB2M10C-55-41	2	29	35	532	30
AB2M10H-53-41, AB2M10C-55-41	3	36	42	532	30

Выключатели выдвижного исполнения без электромагнитного привода имеют дистанционный ручной привод (рис. 4 приложения Б), устанавливаемый на двери распределительного устройства.

Рукоятка ручного привода кинематически связана с рукояткой выключателя. Ручной дистанционный привод обеспечивает оперирование выключателем при закрытой двери распределительного устройства.

Выключатели стационарного исполнения без электромагнитного привода имеют дистанционный рычажный привод, устанавливаемый на панели распределительного устройства (рис. 2 приложения Б). Рукоятка рычажного привода кинематически связана с рукояткой выключателя. В стационарных выключателях с ручным приводом дистанционный рычажный привод отсутствует.

4. МАРКИРОВАНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Выключатели имеют маркировку с указанием:

- товарного знака предприятия-изготовителя, для выключателей поставляемых внутри страны, знака соответствия ГОСТ Р50460;
- типа исполнения выключателя;
- номинального напряжения в вольтах, а для выключателей постоянного тока и номинального рабочего напряжения;
- рода тока выключателя (для переменного тока указывается частота в Гц);
- номинального тока выключателя в амперах (эти данные относятся к максимальным расцепителям тока);
- значений уставок номинального тока полупроводникового расцепителя, кратных номинальному току выключателя;
- значений уставок полупроводникового расцепителя по току срабатывания в зоне токов короткого замыкания, кратных I_p ;
- значений уставок полупроводникового расцепителя по времени срабатывания в зоне токов перегрузки и короткого замыкания в секундах;
- надписи "TEST";
- обозначения отключенного (знаком "O") и включенного (знаком "I") положений выключателя;
- номинального напряжения в вольтах и рода тока:
 - электромагнитного привода;
 - независимого расцепителя;
 - нулевого расцепителя напряжения;
- степени защиты выключателя IP00;
- массы выключателя в килограммах;
- даты изготовления (месяц и год) или заводского номера;
- обозначения стандарта.

Для выключателей, поставляемых на экспорт, маркируется обозначение стандарта "ГОСТ 9098-78" и надпись "Сделано в России".

Транспортная тара выключателей имеет предупредительные знаки: "Осторожно, хрупкое", "Верх", "Не кантовать", "Боится сырости".

5. ТАРА И УПАКОВКА

Для поставок потребителям мелкими партиями выключатели упаковываются в деревянные ящики или обрешетку. Транспортирование выключателей в указанной упаковке допускается любым видом крытого транспорта.

Для массовых поставок выключателей потребителям транспортирование производится в универсальных контейнерах.

6. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Эксплуатация выключателей должна производиться в соответствии с "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей", а также с настоящей инструкцией.

Монтаж выключателей производится в отключенном положении при отсутствии напряжения в главной цепи и в цепях дополнительных сборочных единиц.

Регулировка параметров полупроводникового расцепителя осуществляется при снятом напряжении со всех цепей выключателя.

Разъединение соединителей допускается при отсутствии напряжения во вспомогательных цепях.

На каркасе выключателя выдвижного исполнения для их заземления предусмотрены скользящие контакты, которые должны обеспечивать надежный контакт с каркасом распределительного устройства в рабочем и контрольном положениях выключателя.

Выключатели выдвижного исполнения в рабочем и контрольном положениях должны быть зафиксированы в отверстиях рельс ячейки предусмотренными для этой цели устройствами.


Выключатели выдвижного исполнения снабжены механической блокировкой, препятствующей вкатыванию включенного выключателя из контрольного положения в рабочее и выкатыванию включенного выключателя из рабочего положения.

Стационарные выключатели заземляются через заземляющие болты, расположенные на раме и приводе, а выключатели с рычажным приводом имеют дополнительное заземление корпуса рычажного привода.

Выдвижные выключатели должны эксплуатироваться только при закрытых дверях ячейки распределительного устройства.

Съемную рукоятку оставлять на выключателе не рекомендуется.

Проверку действия цепей управления разрешается проводить в выдвижных выключателях только в контрольном положении, а в стационарных выключателях - при отсутствии напряжения на выводах выключателя.

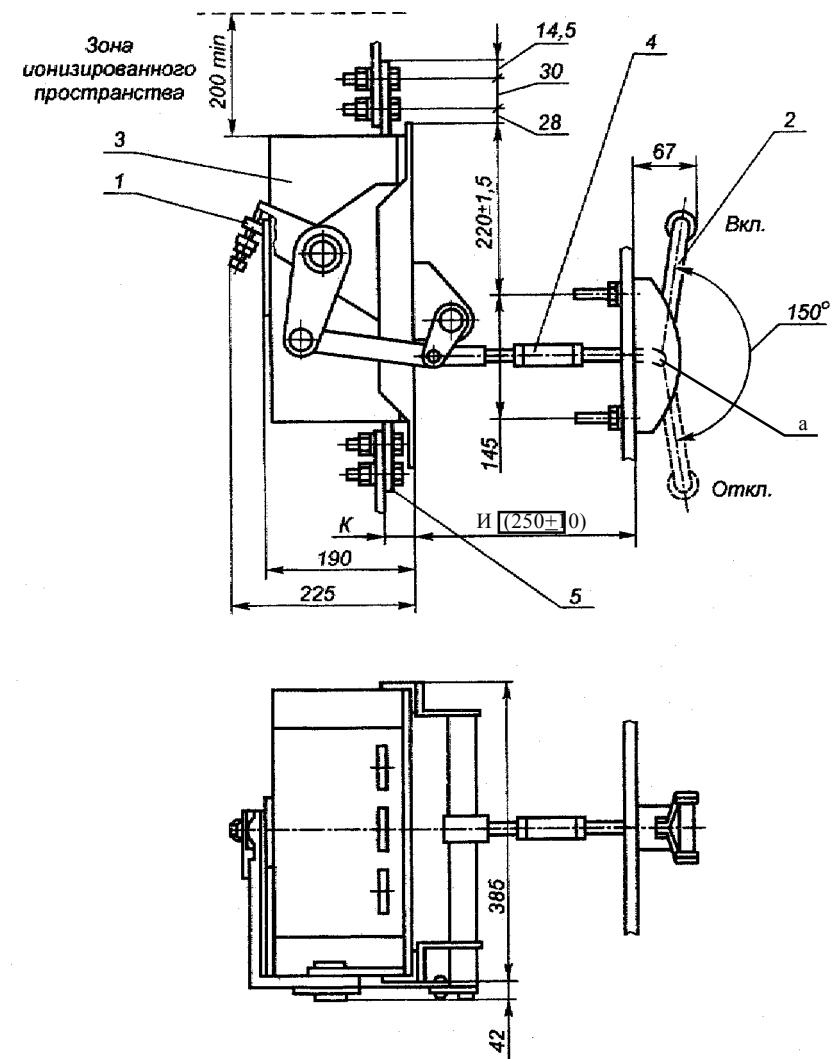

**Рис.2. Выключатели стационарного исполнения типов
AB2M4H-53-41, AB2M4C-55-41, AB2M10H-53-41,
AB2M10C-53-41 с рычажным приводом.**

1 - рукоятка; 2 - рычажный привод; 3 - выключатель ВА53-41А, ВА55-41А;
4 - соединительные рычаги привода с выключателем; 5 - зажимы главных цепей;
6 - зажимы вспомогательных цепей.

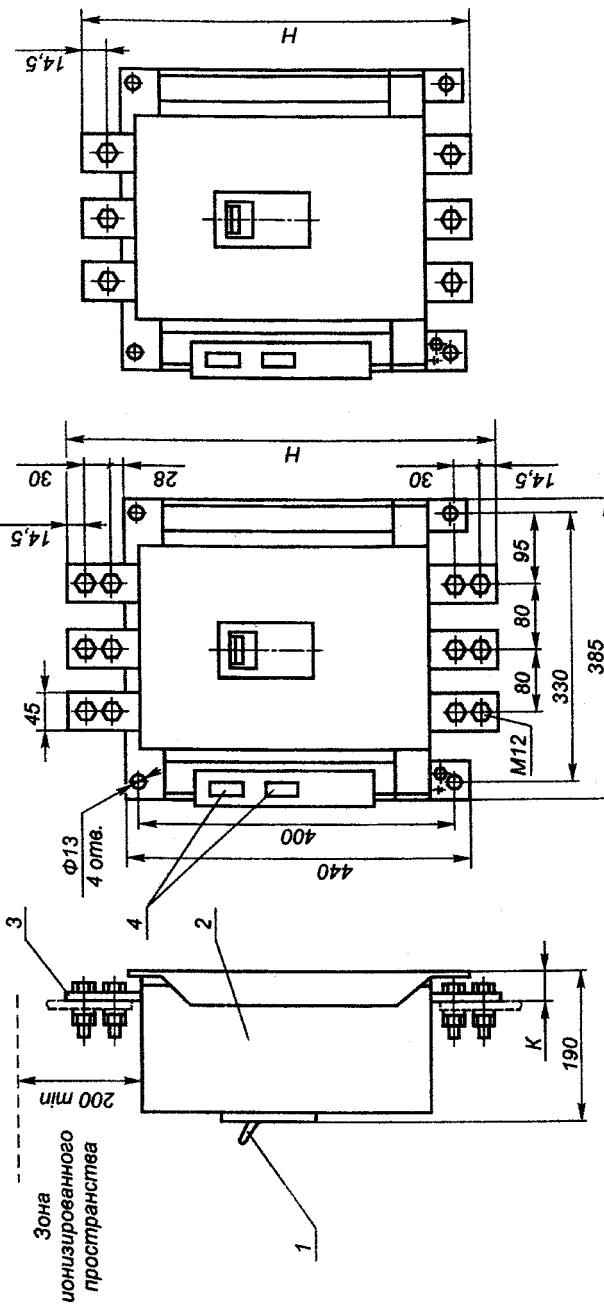


Рис. 1а. Выключатели стационарного исполнения типов AB2M4H-53-41, AB2M4C-55-41, AB2M10H-53-41, AB2M10C-53-41 с ручным приводом.

1 - рукоятка; 2 - выключатель ВА53-41А, ВА55-41А;

3 - зажимы главных цепей; 4 - зажимы вспомогательных цепей.
В выключателях постоянного тока средний полюс отсутствует.

Тип выключателя	кол-во полюсов	масса, не более кг	H, мм	K, мм
AB2M4H-53-41, AB2M4C-55-41	2	27	472	42
AB2M4H-53-41, AB2M4C-55-41	3	32	472	42
AB2M10H-53-41, AB2M10C-55-41	2	29	532	30
AB2M10H-53-41, AB2M10C-55-41	3	36	532	30

7. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

1. Выключатели устанавливают в помещениях, не содержащих взрывоопасные и разъевающие металл и изоляцию газы и пары, токопроводящую или взрывоопасную пыль, в местах, защищенных от попадания брызг воды, капель масла и дополнительного нагрева от постороннего источника лучистой энергии.

Перед монтажом выключателя необходимо убедиться, что технические данные выключателя соответствуют заказу.

Зажимы главных цепей выключателей допускают присоединение медных или алюминиевых шин. Выключатели AB2M4 допускают присоединение одного кабеля с кабельным наконечником. Присоединяемые к выключателям шины на длине 100 мм или кабельные наконечники должны иметь покрытия: медные - ПОС-61.9 ГОСТ 21930-76 или 0-ВИ(99).9, алюминиевые - припоеем марки "А" и ПОС40 ГОСТ 21930-76.

Присоединяемые шины должны быть закреплены в непосредственной близости от выводов выключателя с учетом действия на них электродинамических усилий при коротком замыкании.

Минимальные и максимальные сечения присоединяемых шин для выключателей стационарного исполнения указаны в таблице 9.

Таблица 9. Сечения присоединяемых шин.

Тип выключателей	Допустимое сечение шин, мм	
	минимальное	максимальное
AB2M4C, AB2M4H AB2M10C, AB2M10H	По правилам устройств электроустановок в зависимости от величины номинального тока и температуры окружающего воздуха	4x40 2(8x60)

Сечение присоединяемых шин выбирается по правилам устройств электроустановок в зависимости от величины номинального тока и температуры окружающего воздуха.

Электрические соединения при монтаже выключателя в зависимости от исполнения выключателя осуществляются в соответствии со схемами на рис. 1...8 приложения В.

Стационарные выключатели устанавливаются вертикально, с допускаемым отклонением 5°, на прочном основании.

2. Установка и монтаж выключателей стационарного исполнения проводится в следующей последовательности:

- в конструкции, на которой крепится выключатель, выполняются отверстия согласно рис. 1, 2 приложения Б;

- отключить выключатель. Для этого рукоятку выключателя отведите в сторону метки "O", а при исполнении выключателя с электромагнитным приводом рукоятку привода поверните по часовой стрелке при снятом напряжении в цепи электромагнитного привода (розетку РП10-7 необходимо с электромагнитного привода снять) до момента, когда стре-

лка на рукоятке электромагнитного привода установится против метки "О". Управление электромагнитным приводом производится вилкой переключения, входящей в комплект поставки;

- установите и закрепите выключатель. Крепление выключателя осуществляется четырьмя стальными болтами M12. Крепеж должен быть затянут и предотвращен от самоотвинчивания посредством пружинных шайб или контргаек;

- выполните заземление выключателя;

- подсоедините внешние проводники к главной цепи выключателя, как показано на рис. 10, 10а, 10б;

- подсоедините внешние проводники к дополнительным сборочным единицам в соответствии со схемами приложения В;

- установите в пазы корпуса выключателя козырек, поставляемый вместе с выключателем, предварительно вывернув винты, крепящие крышку выключателя со стороны неподвижных контактов. После установки козырька винты завернуть до упора. Установка козырька показана на рис. 11.

3. Для того чтобы установить выключатель в выдвижном исполнении в ячейке распределительного устройства, необходимо:

- отключить выключатель, если он включен;

- зафиксировать рычаг блокировки в положении "отключено", для чего ручку запирающего устройства блокировки повернуть вниз (рис. 9, 12 приложения А);

- установить выключатель на рельсы в ячейку распределительного устройства и вкатить до упоров. При вкатывании убедиться, что оси симметрии главных врубных контактов и шин врубных контактов распределительного устройства совпадают по вертикали и по горизонтали и проверить, чтобы не было смещения врубных контактов выключателя с шинами распределительного устройства. Проверить соответствие величины захода врубных контактов на шины распределительного устройства требованиями настоящей инструкции (рис. 12) при фиксации выключателя в рабочем положении. Вкатывание выключателя в распределительное устройство производится вручную, для чего на выключателе имеются две ручки;

- включить выключатель (без тока в главной цепи) и проверить блокировку от выкатывания выключателя во включенном положении (рис. 12). При этом врубные контакты не должны сходить с ровных площадок шин распределительного устройства;

- отключить выключатель, зафиксировать рычаг блокировки в положении "отключено" и выкатить выключатель в контрольное положение с помощью рукояток (рис. 12-И);

- включить выключатель и проверить блокировку от выкатывания выключателя во включенном положении (рис. 12). Расстояние между врубными контактами выключателя и шинами распределительного устройства должно быть не менее 13 мм при касании рычага блокировки упора в ячейке распределительного устройства;

- при вкатывании и выкатывании убедиться, что скользящие контакты заземления выключателя обеспечивают надежный контакт с каркасом распределительного устройства в рабочем и контрольном положениях выключателя;

- подсоедините внешние проводники через штепсельный разъем и клеммник (для выключателей с ручным приводом) к дополнительным сборочным единицам согласно

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

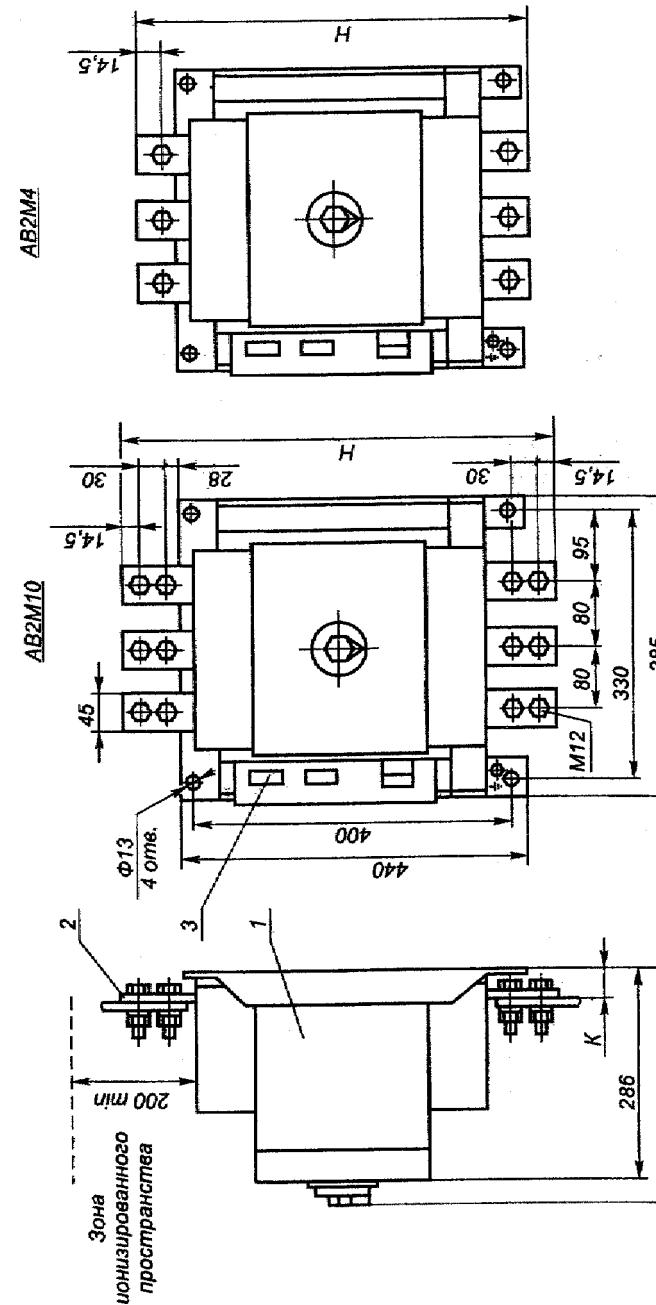


Рис. 1. Выключатели стационарного исполнения типов AB2M4Н-53-41, AB2M4С-55-41, AB2M10Н-53-41, AB2M10С-53-41 с электромагнитным приводом.
AB2M4Н-53-41, AB2M4С-55-41, AB2M10Н-53-41, AB2M10С-55-41

1 - выключатель ВА53-41А, ВА55-41А; 2 - зажимы главных цепей;
3 - зажимы вспомогательных цепей.
В выключателях постоянного тока средний полюс отсутствует.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

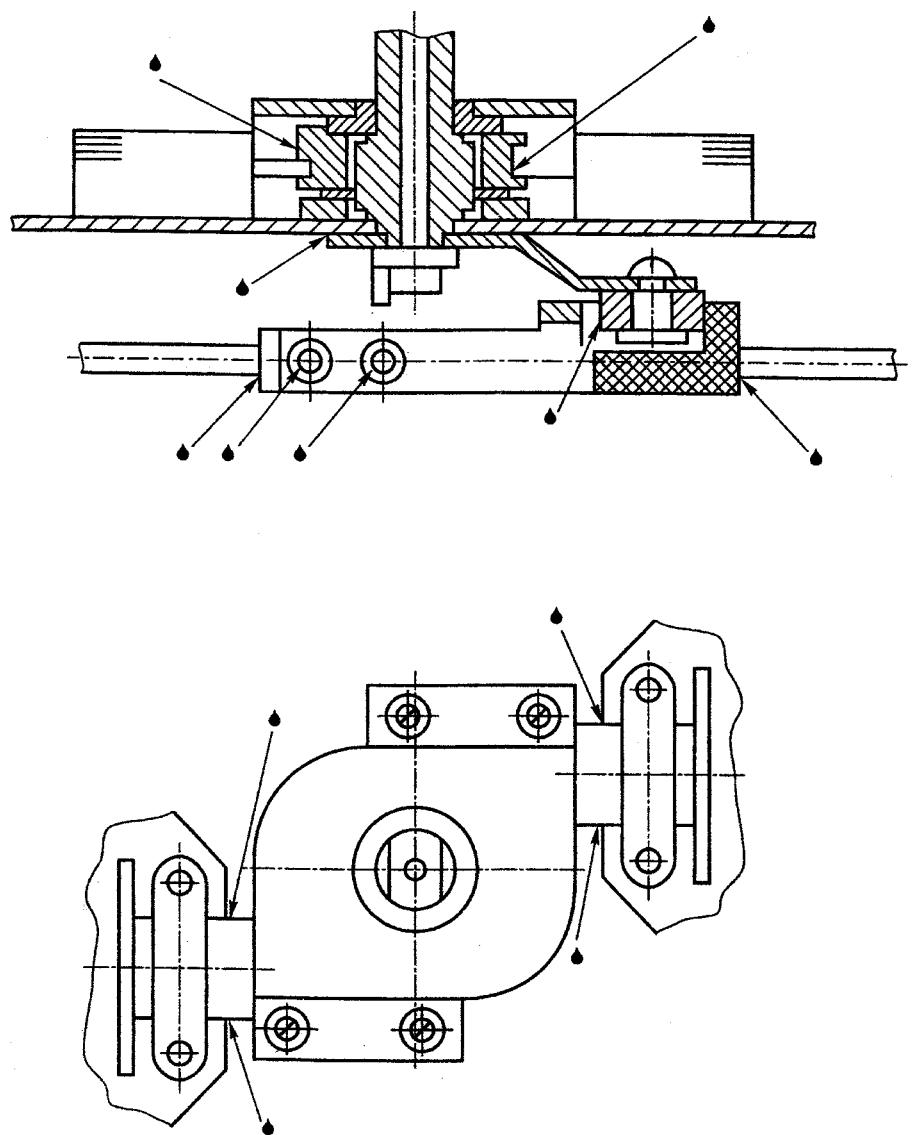


Рис. 18. Кarta смазки электромагнитного привода.

приложения В.

4. Для установки рычажного привода выключателей стационарного исполнения в панели распределительного устройства выполните отверстия в соответствии с рис. 14. Корпус рычажного привода можно устанавливать в разных местах по горизонтали в пределах, указанных на рис. 2 приложения Б (размер И). При установке на панель необходимо выдерживать размеры 225 и 250 мм. Обратить внимание на то, чтобы тяга "а" изгибом была обращена вниз.

Для регулировки рычажного привода (рис. 15) надо расположить ось АБ вертикально и навернуть регулировочную гайку 3 на винт 4 так, чтобы при этом рычаг 1 был горизонтален. При переводе рукоятки рычага 1 вниз до упора механизм выключателя должен четко взвестись. При переводе рукоятки рычага 1 вверх до упора выключатель должен включиться.

Для выполнения этих требований необходимо повернуть регулировочную гайку 3 в нужную сторону, после чего ее необходимо законтрить.

Если этой регулировки оказывается недостаточно, то производится дополнительная регулировка размера В, который нормально устанавливается примерно на 65 мм и фиксируется болтом 2.

Каркас распределительного щита, в который встраивается выключатель с рычажным приводом, должен быть достаточно жестким, чтобы усилие на тяге привода не вызвало прогиба каркаса щита при включении выключателя более, чем на 1 мм.

8. ПОДГОТОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ К РАБОТЕ

1. Проверьте затяжку крепежа, служащего для подсоединения внешних проводников к главной цепи выключателя.

2. Когда выключатель смонтирован, его нужно несколько раз включить и отключить вручную при отсутствии напряжения в цепи управления, а затем электромагнитным приводом.

3. Проверка выключателей выдвижного исполнения выполняется в контрольном положении.

4. Для включения ручным приводом стационарного выключателя, отключенного вручную, отведите рукоятку в сторону метки "I". Для включения выключателя после автоматического отключения необходимо сначала отвести рукоятку до упора в сторону метки "O" (взвести механизм), затем - в сторону метки "I". Для отключения вручную необходимо рукоятку отвести в сторону метки "O". При управлении выключателем с электромагнитным приводом вручную при включении выключателя необходимо рукоятку привода установить против метки "I", а при отключении - против метки "O". После автоматического отключения необходимо взвеси механизм, для чего рукоятку привода вначале установить в положение "O", затем - в положение "I".

При оперировании рукоятку привода поворачивают по часовой стрелке (см. рис. 16).

Для включения выключателя с ручным дистанционным приводом рукоятку на двери ячейки перевести в положение "включено", а при отключении - в положение "отключено". Для включения выключателя после автоматического отключения рукоятку вначале отвести в положение "отключено" (взвеси механизм), а затем в положение "включено".

5. Контроль работы электромагнитного привода и независимого расцепителя выполняют при напряжении от 85% до 110% от номинального с паузами между В-О не менее 20 с.

Для включения выключателя электромагнитным приводом необходимо нажать кнопочный выключатель электромагнитного привода "Вкл. - откл." Затем при включенном выключателе нажать кнопку "Вкл. - откл." и отключить выключатель электромагнитным приводом. После проверки работы электромагнитного привода проверить отключение выключателя независимым расцепителем. Для этого выключатель, включенный электромагнитным приводом, отключать кнопкой "Откл." независимого расцепителя.

6. Проверить сопротивление изоляции выключателей, оно должно быть не менее 20 МОм.

7. Проверить правильность установок максимального расцепителя тока (МРТ) и при необходимости изменить уставки в соответствии с разделом 9 настоящей инструкции.

8. Выдвижной выключатель вкатить в рабочее положение и зафиксировать его при помощи специального устройства (рис. 12).

9. ПРОВЕРКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И УСТАВОК ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МРТ4 ПЕРЕМЕННОГО ТОКА И МРТ8 ПОСТОЯННОГО ТОКА

Общий вид лицевой панели МРТ4 изображен на рис. 3, МРТ8 - на рис. 4. Лицевая панель на аппарате имеет черный фон.

Для выбора режимов используются вставки-переключатели, находящиеся под прозрачным стеклом, у которых выступающая часть на аппарате соответствует белой клетке (в инструкции - черной).

При установке переключателя В выступом в положение "I" обеспечивается отключение выключателя при включении его на короткое замыкание без выдержки времени при коротком замыкании и отключение с выбранной выдержкой времени в зоне селективности, если короткое замыкание возникает в цепи при нагруженном выключателе. Если переключатель В установлен в положение "O", то обеспечивается выбранная выдержка времени в зоне селективной работы.

9.1. Проверка функционирования расцепителей МРТ4.

При проверке функционирования для подключения к разъему «ТЕСТ» необходимо пользоваться специальной вилкой БЕИВ.434525.003 (поставляется комплектно с выключателем), которая устанавливается на место заглушки «ТЕСТ».

9.1.1. Проверить целостность цепей трансформаторов тока. Для этого снимите прозрачную крышку и заглушку с разъема «ТЕСТ» (рис.3). Подключите омметр постоянного тока к гнездам разъема «ТЕСТ»: 1-2 (левый полюс), 3-4 (средний полюс), 6-7 (правый полюс). Сопротивление, в зависимости от номинального тока выключателя, должно быть не более: для номинального тока I_{n} 250 A – 65,6 Ом; I_{n} 400 A – 172,8 Ом; I_{n} 800 A – 330 Ом; I_{n} 1000 A – 428 Ом. Указанные величины являются справочными и служат только для проверки целостности цепи.

9.1.2. Проверить работу защиты от короткого замыкания. Для этого поставьте

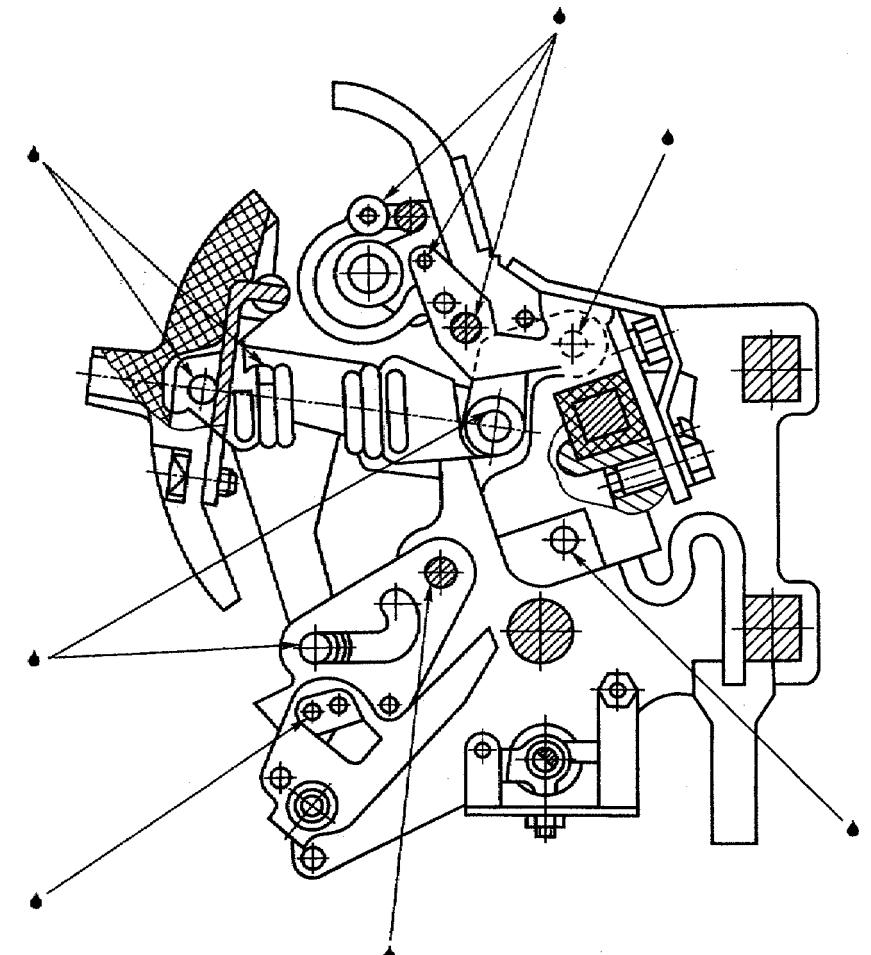


Рис. 17. Карта смазки выключателей.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

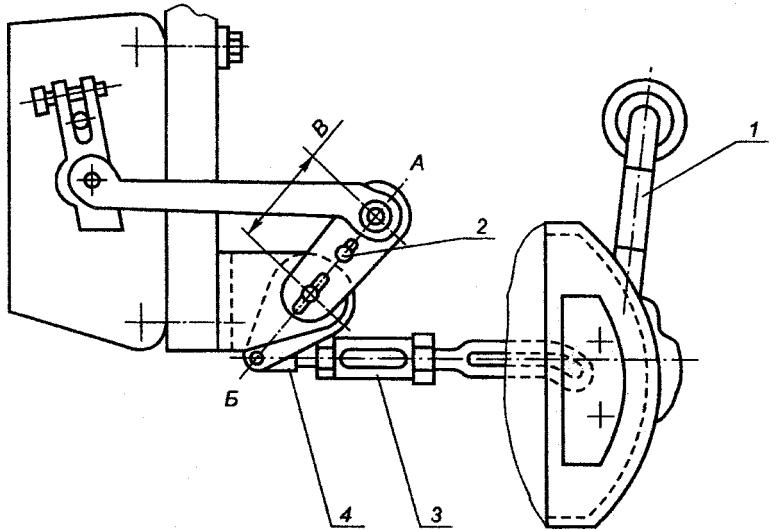


Рис. 15. Рычажный привод.

1 - рукоятка; 2 - болт; 3 - регулировочная гайка;
4 - регулировочный винт.

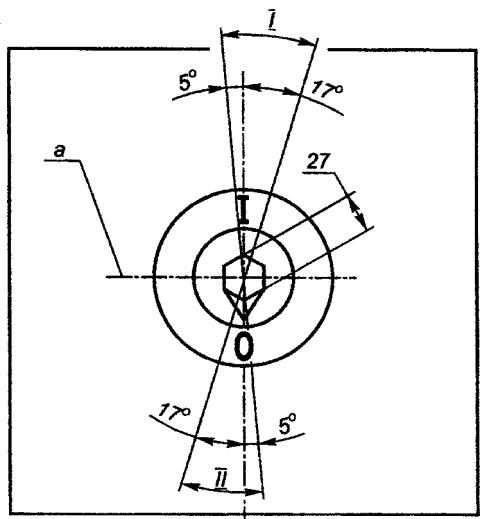


Рис. 16. Лицевая сторона электромагнитного привода.

I - зона "включено"; II - зона "отключено";
a - горизонтальная ось привода.

уставку номинального тока (I_p) - 0,8; уставку тока срабатывания защиты от короткого замыкания (I_k) - 2; остальные переключатели могут стоять в любом положении. Подать постоянное напряжение 180 В (или переменное напряжение 127 В через двухполупериодный выпрямитель) через резистор С5-35-20 (или ПЭВ-20) сопротивлением 220 Ом на гнезда 8 (плюс) и 5 (минус) разъема "ТЕСТ". Включенный выключатель должен отключиться за время не более 1 с. Не допускается подача напряжения более, чем на 2 с.

9.1.3. Проверить работу защиты от перегрузки. Для этого поставьте уставку номинального тока (I_p) - 0,8; уставку токов срабатывания защиты от токов короткого замыкания (I_k) - максимальную для данного выключателя, уставку выдержки времени защиты от перегрузки (T_p) - 4 с., режим работы защиты от перегрузки - "с зависимой выдержкой времени" (выступающая часть перемычки переключателя "П" в левом положении).

Остальные переключатели могут находиться в любом положении.

Подайте напряжение на гнезда разъема «ТЕСТ» (см. п. 9.1.2.), выключатель должен отключиться через 2,5...5,5 с.

9.2. Проверка уставок расцепителей МРТ4.

Проверка уставок должна проводиться при прохождении тока по главной цепи выключателя. При этом ток, должен быть синусоидальный, частота 50 Гц; действующее значение всех высших гармоник не должно превышать 5 % от действующего значения первой гармоники тока

9.2.1. Проверить уставку по току срабатывания защиты от перегрузки.

Для этого поставьте рабочую уставку номинального тока расцепителя (I_p) и включите защиту от перегрузки. Остальные переключатели могут находиться в любом положении. К гнездам 5, 10 разъема "ТЕСТ" подключите осциллограф. Подключите к источнику тока два соединенных последовательно полюса выключателя и подайте ток $1,35 I_p$, где I_p - номинальный ток расцепителя. При этом на экране осциллографа должна наблюдаться последовательность импульсов с амплитудой 10...13 В от работы схемы выдержки времени. Выключить ток, а затем подать ток $1,15 I_p$, импульсы на экране должны отсутствовать.

9.2.2. Проверить уставку по току срабатывания защиты от короткого замыкания.

Для этого поставьте рабочую уставку номинального тока расцепителя (I_p), рабочую уставку тока срабатывания защиты от короткого замыкания (I_k). Остальные переключатели могут стоять в любом положении.

Подайте ток $0,8 I_k$ в течение 1 с. Выключатель не должен отключиться. Затем подайте ток $1,2 I_k$. Выключатель должен отключиться за время не более 1 с.

Аналогичную проверку провести при подаче тока в каждый полюс выключателя.

Проверка может проводиться без осциллографа по срабатыванию выключателя с выдержкой времени, определяемой по время-токовым характеристикам (см. приложение Г) для подаваемой величины тока, превышающей $1,35 I_p$, и выбранных уставок выдержки времени при перегрузке (T_p) с учетом допустимого разброса ($\pm 20\%$).

9.2.3. Проверить уставку выдержки времени защиты от перегрузки.

Для этого поставьте рабочую уставку номинального тока расцепителя (I_p), рабочую уставку выдержки времени защиты от перегрузки (T_p), максимальную уставку тока срабатывания защиты от короткого замыкания (I_k) для данного типа выключателя.

Включите защиту от перегрузки "П". Остальные переключатели могут стоять в любом положении. Пропустить ток 6 Ip. Выключатель должен отключиться через (0,8...1,2) T_p.

9.2.4. Проверить уставку выдержки времени защиты от короткого замыкания. Для этого поставьте рабочую уставку номинального тока расцепителя Ip, рабочую уставку тока срабатывания защиты от короткого замыкания (Ik), уставку (рабочую) выдержки времени защиты от короткого замыкания (Tk). Остальные переключатели могут стоять в любом положении. Через два последовательно соединенных полюса выключателя в течение 1...2 с пропустите ток Ip, затем увеличить скачком ток до 2,9 Ip. Время, измеренное от момента повышения тока до начала размыкания контактов выключателя, должно быть в пределах Tk±0,02с.

Допускается проверка Tk без пропускания предварительного тока, равного Ip; в этом случае допускается увеличение времени срабатывания до Tk +0,1с.

Проверить работу защиты от токов включения (B). Для этого поставить рабочую уставку номинального тока расцепителя (Ip/Ih), тока срабатывания защиты от короткого замыкания (Ik/Ip) и времени срабатывания защиты от короткого замыкания (Tk). Включить защиту от токов включения, установив переключатель (B) в положение (1). Не пропуская через выключатель предварительный ток (0,25-1)Ip, подать ток равный 1,5(Ik/Ip). Выключатель должен отключиться за время не более 0,1 с. Пропустить через выключатель предварительный ток (0,25-1)Ip в течение 1-2с, затем увеличить ток скачком до 1,5(Ik/Ip). Время, измеренное от момента повышения тока до начала размыкания контактов выключателя должно быть в пределах (0,8...1,2) T_k.

По окончании работ по проверке уставок и функционирования переключатели блока должны быть установлены в положения, соответствующие заказу на выключатель.

Проверку функционирования и проверку уставок расцепителей МРТ8 постоянного тока производить в соответствии с подразделами 9.3 и 9.4.

9.3. Проверка функционирования расцепителей (МРТ8) постоянного тока.

Проверить целостность цепей датчиков тока. Для этого измерить сопротивление между контактами 7, 8, а также между контактами 6, 9 разъема «ТЕСТ», которое должно быть в пределах (200+30) Ом.

Подать напряжение питания величиной в соответствии с картой заказа на выключатель на верхние контакты главной цепи выключателя. На лицевой панели блока должен загореться индикатор наличия питания.

Поставить уставку номинального тока расцепителя 0,8, ручку уставок токов короткого замыкания поставить в положение 2. Подключить одновременно к контактам 7, 8 и 6, 9 разъема «ТЕСТ» два резистора С2-33Н-0,25-2,7 кОм±10%, при этом выключатель должен отключиться за время не более 1с.

Поставить ручку уставок токов короткого замыкания в крайнее положение по часовой стрелке, ручку уставок выдержки времени защиты от перегрузки – в положение 4с, включить защиту от перегрузки. Вновь подключить к контактам 7, 8 и 6, 9 разъема «ТЕСТ» два резистора сопротивлением 2,7 кОм, при этом выключатель должен отключиться через 3-5 с.

По окончании проверки функционирования переключатели уставок на панели расцепителя установить в положениях, соответствующих выбранному режиму работы выключателя.

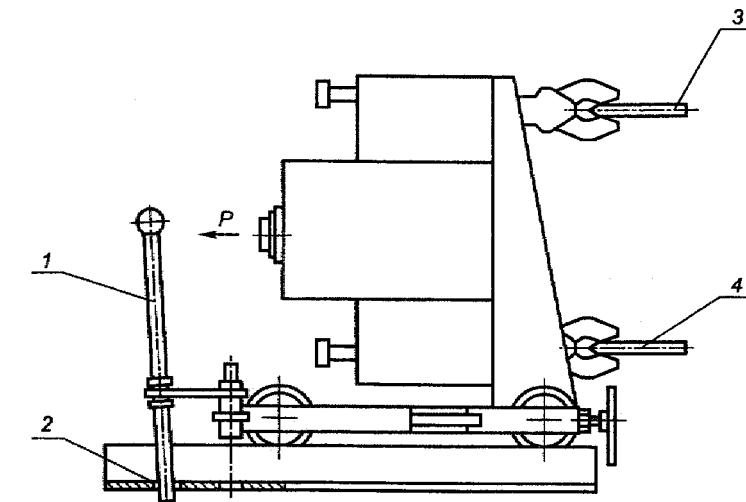


Рис. 13. Выкатывание выключателя выдвижного исполнения.
1 - рукоятка (2 шт.); 2 - отверстие контрольного положения в рельсах;
3, 4 - ножи вручные.

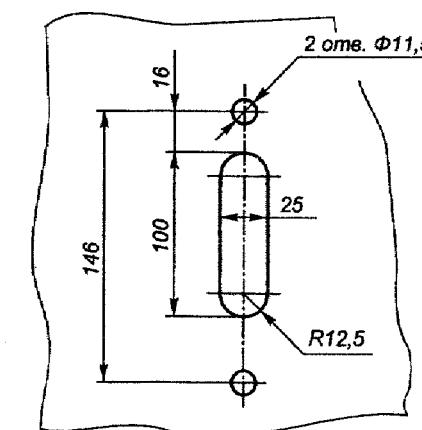


Рис. 14. Отверстия для крепления рычажного привода.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

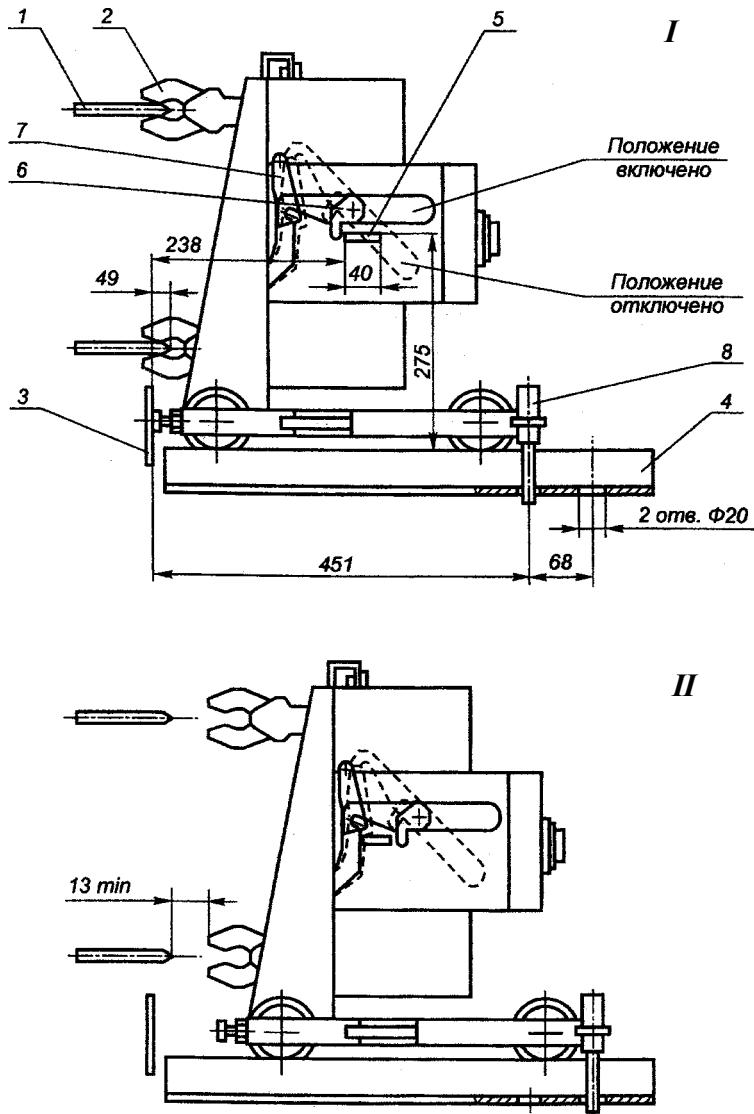


Рис. 12. Выключатель выдвижного исполнения.

I-рабочее положение, II-контрольное положение.

1 - шина распределительного устройства (РУ); 2 - врубные контакты выключателя; 3 - упор РУ, 4 - рельсы РУ; 5 - упор блокировки РУ; 6 - рычаг блокировки выключателя; 7 - рычажный механизм блокировки; 8 - фиксатор выключателя.

9.4. Проверка уставок расцепителей МРТ8.

Проверка точности уставок должна проводиться при прохождении тока по главной цепи выключателя.

Источник тока должен подключаться к двум последовательно соединенным полюсам; ток не должен иметь пульсаций; питание БПР – от стороннего источника.

9.4.1. Проверить уставку номинального тока. Для этого поставить рабочую уставку номинального тока расцепителя (I_p/I_n) и включить защиту от перегрузки (Π). Остальные переключатели могут стоять в любом положении.

К гнездам 5, 10 разъема "ТЕСТ" подключить осциллограф. Подать ток $1,35I_p$. При этом на экране осциллографа должна наблюдаться последовательность импульсов с амплитудой 10...13 В от работы схемы выдержки времени. Выключить ток, затем подать ток $1,15I_p$, импульсы на экране осциллографа должны отсутствовать.

Проверка может производиться без осциллографа по срабатыванию выключателя с выдержкой времени, определяемой по времязависимым характеристикам (см. приложение Г) для подаваемой величины тока, превышающей $1,35I_p$, и выбранных уставок выдержки времени при перегрузке (T_Π) с учетом допустимого разброса $\pm 20\%$.

9.4.2. Проверить уставку по току срабатывания защиты от короткого замыкания. Для этого поставить рабочую уставку номинального тока расцепителя (I_p/I_n), рабочую уставку тока срабатывания защиты от короткого замыкания (I_k/I_p). Подать ток, равный $0,8(I_k/I_p)$ в течение 1 с. Выключатель не должен отключиться.

Подать ток, равный $1,2(I_k/I_p)$. Выключатель должен отключиться за время не более 1 с.

9.4.3. Проверить уставку выдержки времени защиты от перегрузки.

Для этого поставить рабочую уставку номинального тока расцепителя (I_p/I_n), рабочую уставку выдержки времени защиты при перегрузке (T_Π), максимальную уставку срабатывания защиты от короткого замыкания (I_k/I_p). Включить защиту от перегрузки « Π ». Остальные переключатели могут стоять в любом положении. Подать ток, равный $5I_p$. Выключатель должен отключиться через $(0,8...1,2)T_\Pi$.

9.4.4. Проверить уставку выдержки времени защиты от короткого замыкания. Для этого поставить рабочие уставки номинального тока расцепителя (I_p/I_n), тока срабатывания защиты от короткого замыкания (I_k/I_p) и времени срабатывания защиты от короткого замыкания (T_k).

Пропустить через выключатель ток равный $1,5(I_k/I_p)$. Время, измеренное от момента подачи тока до начала размыкания контактов выключателя, должно быть в пределах $(0,8...1,2)T_k$.

После окончания проверки функционирования и работ по проверке уставок регулировочные ручки блока должны быть установлены в положения, соответствующие заказу на выключатель.

Проверка функционирования полупроводниковых расцепителей может проводиться с применением сервисных блоков БПФР1-4 для выключателей переменного тока и БПФР6-9 для выключателей постоянного тока. Сервисные блоки проверки функционирования поставляются комплектно с выключателем, если это оговорено в заказе. Возможна поставка сервисного блока без выключателя. Порядок работы с сервисным блоком приводится в поставляемой совместно с ним инструкции по применению.

10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

1. Техническое состояние выключателя проверяется при его техническом обслуживании не менее одного раза в год, но не реже, чем через 2000 циклов В-О.

Объем и последовательность работ при техническом обслуживании и проверке технического состояния для выключателей, укомплектованных всеми максимальными расцепителями и дополнительными сборочными единицами, приведены в п. 2. При отсутствии каких-либо сборочных единиц работы по их обслуживанию не проводятся.

2. При техническом обслуживании и проверке технического состояния стационарного выключателя необходимо выполнить указанный объем работ в следующей последовательности:

- отключите выключатель вручную;
- снимите напряжение в главной цепи выключателя и в цепях его дополнительных сборочных единиц;
- снимите крышку электромагнитного привода, отвинтив при этом четыре винта;
- снимите электромагнитный привод, отвинтив четыре болта, крепящих основание электромагнитного привода к боковым щекам выключателя, осмотрите и очистите его от пыли и других загрязнений, смажьте электромагнитный привод, как указано в разделе 13, установите крышку электромагнитного привода, плотно затянув четыре винта;
- снимите крышку выключателя, изоляционную пластину, устанавливаемую на рукоятке выключателя, и козырек. Для этого винты, крепящие указанные сборочные единицы, необходимо отвинтить;
- извлеките дугогасительные камеры;
- определите наличие провала главных контактов выключателя и толщину металлокерамического слоя контактов. Если провал контактов или толщина металлокерамического слоя контакта окажутся менее 0,5 мм, то выключатель для дальнейшей работы непригоден.

Толщина металлокерамического слоя контактов определяется визуально.

Провал контактов определяется разницей уровней неподвижного контакта относительно основания во включенном и отключенном положениях выключателя.

Замер во включенном и отключенном положениях выключателя должен производиться в одних и тех же точках:

- расцепите рычаг механизма управления с рейкой, для чего осторожно поверните удерживающую рейку до момента ее расцепления с рычагом механизма. При этом руки оператора не должны находиться в зоне подвижных деталей выключателя;
- очистите выключатель, особенно пластмассу, во всех доступных местах от копоти и пыли. Копоть очищается чистой, увлажненной тряпкой, не оставляющей ворса;
- очистите дугогасительные камеры от копоти и попавшего между пластинами камеры металла. Пластины камеры не должны быть электрически замкнуты попавшим между ними металлом.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ при техническом обслуживании, с целью придания гладкой поверхности металлокерамическим контактам, опиливать наплысы и неровности, образовавшиеся в результате отключения выключателем рабочих токов и токов короткого замыкания;

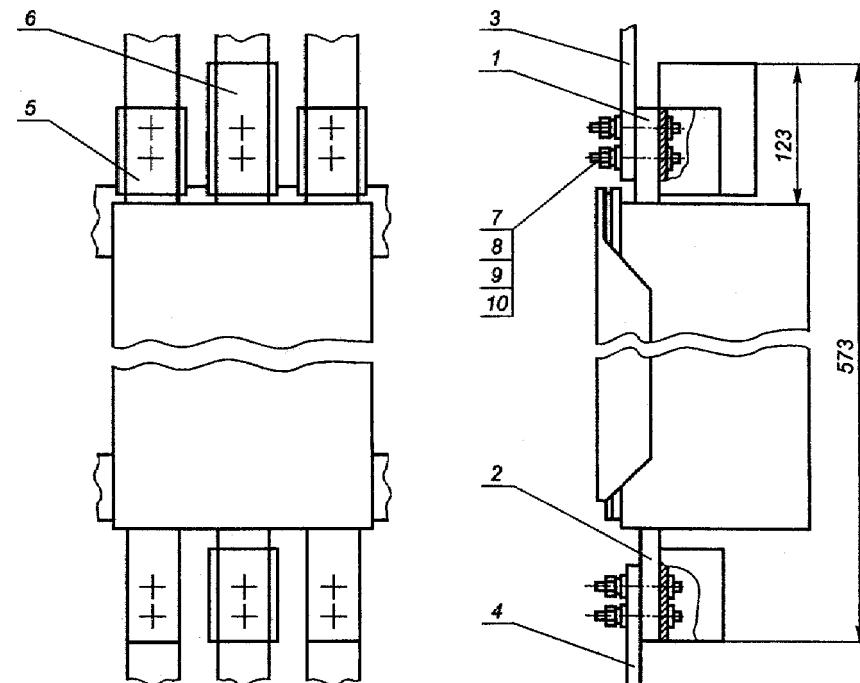


Рис. 10б. Присоединение внешних проводников к выключателю АВ2М10 на 1000 А.

1, 2 - выводы выключателя; 3, 4 - шины;
5, 6 - радиаторы; 7, 8, 9, 10 - крепеж М12

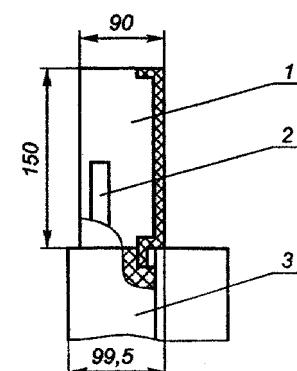
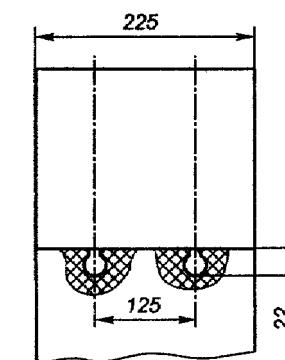


Рис. 11. Установка козырька на выключатель стационарного исполнения.

1 - козырек, 2 - вывод выключателя, 3 - выключатель.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

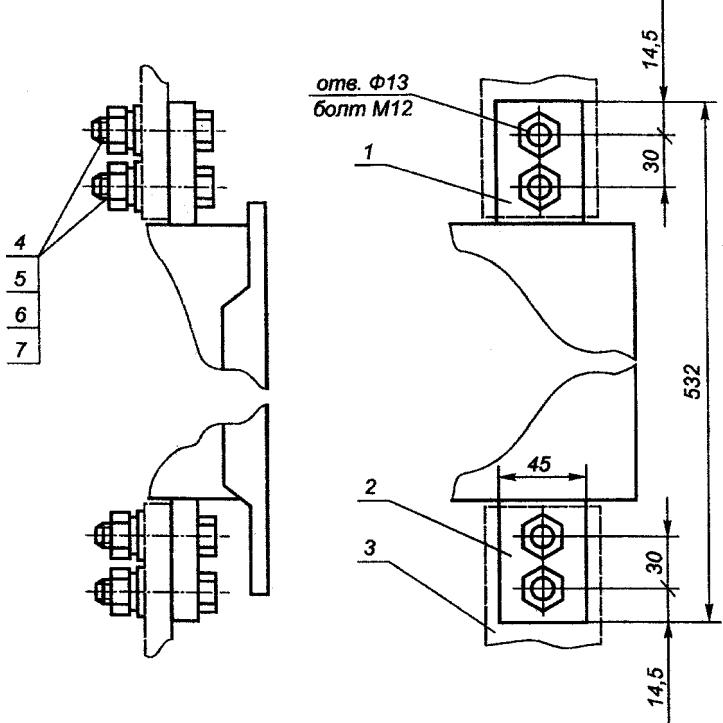


Рис. 10а. Присоединение внешних проводников

к выключателям стационарного исполнения типа АВ2М10.
 1 - вывод верхний, 2 - вывод нижний, 3 - присоединяемые шины,
 4, 5, 6, 7 - крепеж

- смажьте выключатель, как указано в разделе 13;
- проверьте четкость взвода, включения и отключения выключателя;
- проверьте затяжку крепежа, посредством которого осуществлено крепление выключателя и подсоединение внешних проводников. При необходимости подтяните его;
- установите дугогасительные камеры;
- установите козырек. При сборке выключателя необходимо обращать внимание на то, чтобы винты, крепящие его крышку, были затянуты до отказа, чтобы в выключатель не попали посторонние предметы и не были повреждены его конструкции;
- установите на место изоляционные пластины в пазы корпуса, если они были вынуты.

Эксплуатация без какой-либо пластины не допускается;

- установите крышку выключателя и закрепите ее всеми винтами. Перед этим необходимо надеть на рукоятку выключателя изоляционную пластину. Окрашенная часть пластины должна быть расположена со стороны метки "О". При исполнении выключателя с электромагнитным приводом, но без независимого расцепителя или расцепителя нулевого напряжения, перед установкой крышки необходимо убедиться, что выключатель находится в положении "Отключено автоматически". Это необходимо для проверки электромагнитного привода. Если выключатель включен и введен, необходимо выполнить операцию, указанную в п. 2;

- проверьте работоспособность полупроводникового расцепителя МРТ, как указано в разделе 9;

- установите электромагнитный привод на выключатель. При этом необходимо выполнить следующее: установить рукоятку электромагнитного привода стрелкой против метки "О", установить привод на выключатель так, чтобы рукоятка выключателя находилась между ведущими роликами каретки, привод закрепить четырьмя болтами к боковым щекам в среднем положении овальных отверстий и в этом положении проверить работу привода с выключателем. Четкость работы привода достигается перемещением его в пределах, допускаемых овальными отверстиями. После регулировки следует произвести окончательную затяжку болтов;

- проверьте работу электромагнитного привода, как указано в п. 3;

- проверьте надежность контактирования замыкающих и размыкающих контактов вспомогательной цепи. Надежность контактирования контактов, не задействованных в цепях независимого расцепителя и электромагнитного привода, следует проверять при помощи сигнальных ламп при напряжении от 2,5 до 3,5 В и силе тока не более 0,1 А или прибором типа Ц-56, при этом показание прибора должно быть равно нулю. Надежность контактирования контактов, задействованных в цепях независимого расцепителя и электромагнитного привода, проверяется при проверке последних;

- проверьте работу независимых расцепителей YA1. Для этого необходимо включить выключатель и подать соответствующее напряжение на катушку YA1;

- проверьте работу расцепителя нулевого напряжения YA2, как указано в п. 3.2.

3. Проверка работы электромагнитного привода.

3.1. При проверке работы электромагнитного привода проделайте следующее:

- отключите выключатель независимым расцепителем или расцепителем нулевого напряжения;

- снимите соединитель с платы привода, включите выключатель вручную, для чего вначале поверните рукоятку по часовой стрелке в положение “O”, а затем - в положение “I”. При этом выключатель должен включиться. Если рукоятка электромагнитного привода находилась в положении “O”, поверните ее на полтора оборота;

- отключите выключатель независимым расцепителем или расцепителем нулевого напряжения и подайте соответствующее напряжение в цепь электромагнитного привода. При этом рукоятка электромагнитного привода должна автоматически перейти в положение “O”;

- включите и отключите выключатель кнопочным выключателем “Вкл.-откл.” привода.

3.2. Контроль работы расцепителя нулевого напряжения (YA2).

При контроле работы расцепителя нулевого напряжения необходимо проделать следующие операции:

- включить выключатель, снизить напряжение цепи расцепителя нулевого напряжения до 0,55 от номинального (при переменном или постоянном токе, в зависимости от исполнения). При этом выключатель не должен отключиться;

- не отключая выключатель, снизить напряжение до 0,3 от номинального при переменном токе и до 0,2 - при постоянном токе. При этом выключатель должен отключиться и не включаться;

- не включая выключатель, повысить напряжение цепи расцепителя нулевого напряжения до 0,85 от номинального и включить выключатель. При этом выключатель должен включиться.

3.3. Проверка технического состояния выключателей выдвижного исполнения производится аналогично проверке выключателя стационарного исполнения, вынутого из ячейки распределительного устройства.

11.ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Возможность работы выключателей в условиях, отличных от указанных в настоящей инструкции, технические характеристики выключателей и мероприятия, которые должны выполняться при их эксплуатации в этих условиях, согласовываются между предприятием-изготовителем и потребителем. Выключатели постоянного тока могут не срабатывать, если в момент, непосредственно предшествовавший аварийному режиму, напряжение в главной цепи выключателя было ниже 0,7 от номинального рабочего напряжения.

Допускается:

- выключатель постоянного тока эксплуатировать в электрических цепях с напряжением от 0,8 до 1,15 от номинального. При питании блока полупроводникового расцепителя (МРТ8) от постороннего источника тока (напряжение от 110 до 440 В постоянного тока) также допускается колебание напряжения от 0,8 до 1,15 от номинального. Для питания МРТ8 от постороннего источника тока необходимо проводники, подводящие напряжение питания МРТ8, отсоединить от главной цепи выключателя и присоединить их к постороннему источнику тока;

- эпизодически включать и отключать выключатель до 20 раз подряд с паузами не менее указанных в таблице 10;

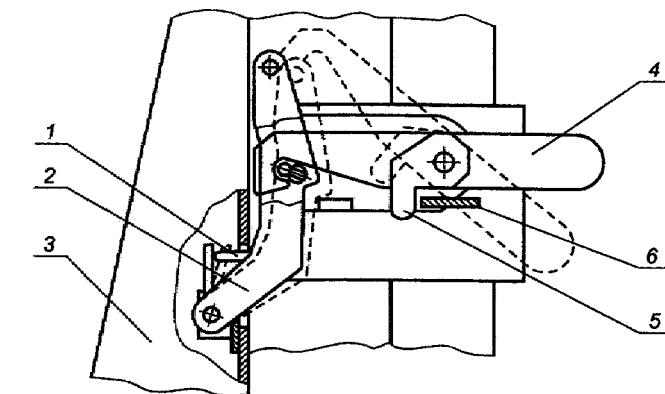


Рис. 9. Устройство блокировки

1 - шток, 2 - передаточный рычажный механизм, 3 - каркас,
4 - запирающее устройство, 5 - рычаг, 6 - упор

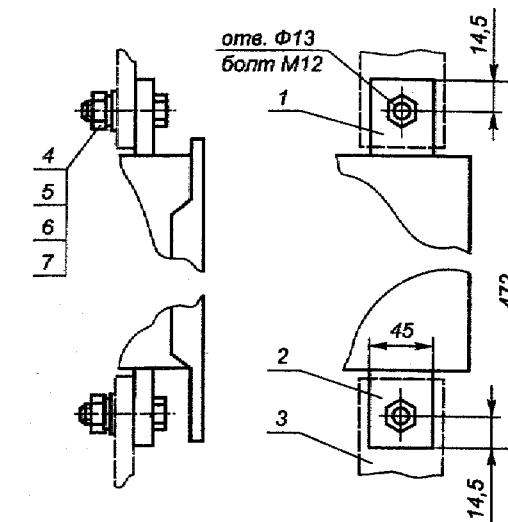


Рис. 10. Присоединение внешних проводников
к выключателям стационарного исполнения типа АВ2М4.

1 - вывод верхний, 2 - вывод нижний, 3 - присоединяемые шины,
4, 5, 6, 7 - крепеж

ПРИЛОЖЕНИЕ А

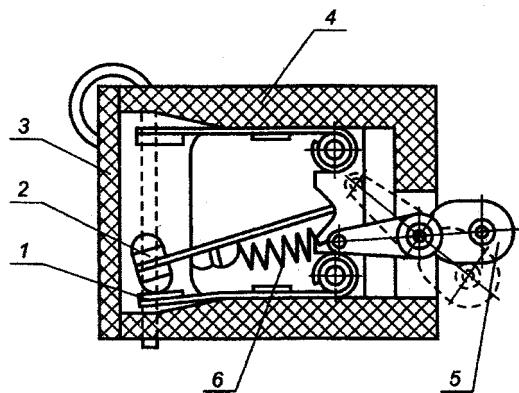


Рис. 7. Контакт вспомогательной цепи.

1 - контакт вспомогательный, 2 - контакт подвижный, 3 - крышка,
4 - корпус, 5 - рычаг, 6 - пружина

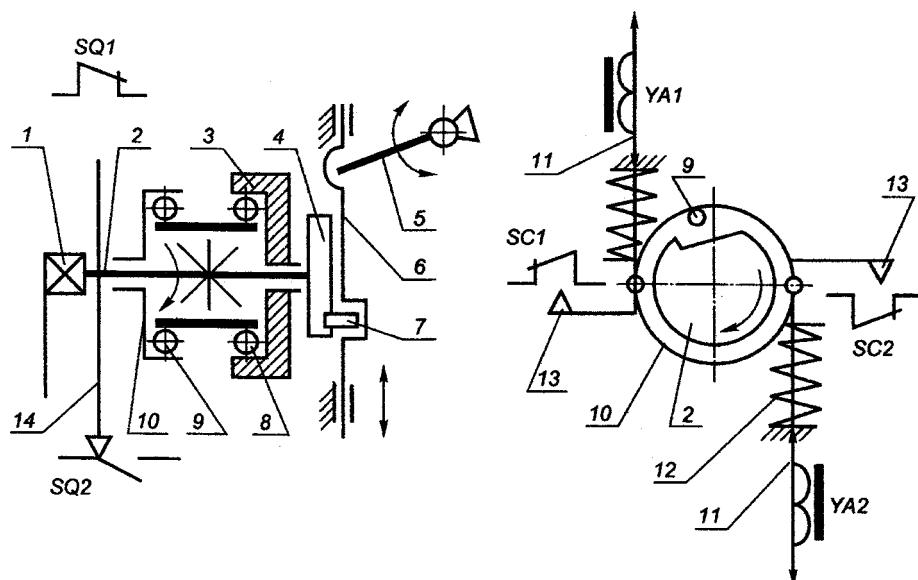


Рис. 8. Схема привода кинематическая.

1 - ручка, 2 - валик, 3 - кольцо неподвижное, 4 - эксцентрик,
5 - рукоятка, 6 - каретка, 7 - ролик, 8 - ролики стопорные,
9 - ролики ведущие, 10 - кольцо подвижное, 11 - якоря,
12 - пружины, 13 - упоры, 14 - пластина

Таблица 10. Паузы между циклами ВО.

Условия работы	Пауза между циклами ВО, с, не менее
Включение и отключение электромагнитным приводом при наличии номинального тока в цепи	45
Включение и отключение электромагнитным приводом при отсутствии тока в цепи	20
Включение электромагнитным приводом, отключение независимым расцепителем или нулевым расцепителем напряжения при отсутствии тока в цепи	20
Включение и отключение вручную или специальным автоматическим приводом при наличии номинального тока в цепи	45
Включение и отключение вручную или специальным автоматическим приводом при отсутствии тока в цепи	1
Включение вручную или специальным автоматическим приводом, отключение независимым расцепителем при отсутствии тока в цепи	15

- выключатели переменного тока частотой 50 Гц эксплуатировать в электрических цепях с частотой 60 Гц, а выключатели переменного тока частотой 60 Гц - в электрических цепях с частотой 50 Гц. При этом у выключателей может быть дополнительное отключение уставок по току и времени срабатывания полупроводниковых расцепителей.

Не допускается эксплуатация выключателей:

- с полупроводниковыми расцепителями при параллельном соединении полюсов одного выключателя постоянного тока;
- в выключателях постоянного тока питание максимального расцепителя тока и независимого расцепителя от гальванически связанных источников.

Внимание: Проверку электрической прочности (или сопротивления) изоляции выключателей постоянного тока необходимо проводить при отсоединеных от главной цепи проводах питания полупроводникового расцепителя тока.

12. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Виды поставок	Условия транспортирования	Условия хранения	Допустимые сроки сохраняемости в упаковке поставщика, годы
1. Внутри страны и стран СНГ (кроме районов Крайнего Севера и труднодоступных районов).	Перевозки без перегрузок железнодорожным транспортом. Перевозки без перегрузок автомобильным транспортом: <ul style="list-style-type: none"> - по дорогам с асфальтовым покрытием на расстояние до 200 км; - по бульжным и грунтовым дорогам на расстояние до 50 км со скоростью до 40 км/ч 	Отапливаемое хранилище. Температура воздуха от +5°C до +40°C, относительная влажность воздуха 80% при 25°C.	2
2. Экспортные в макроклиматические районы с умеренным климатом	Перевозки различными видами транспорта: воздушным или железнодорожным транспортом совместно с автомобильным с общим числом перегрузок не более двух.		2

Виды поставок	Условия транспортирования	Условия хранения	Допустимые сроки сохраняемости в упаковке поставщика, годы
3. Внутри страны и стран СНГ, в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы.	Перевозки автомобильным транспортом с любым числом перегрузок: - по дорогам с асфальтовым или бетонным покрытием на расстояние выше 1000 км; - по булыжным и грунтовым дорогам на расстояние выше 250 км со скоростью до 40 км/ч или на расстояние до 250 км с большей скоростью, которую допускает транспортное средство.	Неотапливаемое хранилище. В макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом, температура воздуха от +40°C до -50°C, относительная влажность воздуха 98% при 25°C.	1
4. Экспортные в макроклиматические районы с тропическим климатом	Перевозки различными видами транспорта: воздушным, железнодорожным и водным путем (кроме моря) в сочетании их между собой и с автомобильным транспортом, отнесенным к условиям транспортирования с общим числом перегрузок более четырех. Перевозки, включающие транспортирование морем.	Неотапливаемое хранилище. Температура воздуха от +50°C до -50°C, относительная влажность воздуха 98% при 35°C.	2

13. СМАЗКА

1. Для смазки выключателей должно применяться приборное вазелиновое масло МВП ГОСТ 1805-76, а для смазки электромагнитного привода - приборное вазелиновое масло МВП ГОСТ 1805-76 и ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433-80 в соотношении 1:1.

2. Смазка выключателей и электромагнитного привода должна производиться при проверке технического состояния выключателей в местах, указанных на рис. 17, 18 по 1...2 капли (в зависимости от величины трущихся поверхностей) в каждое место смазки. Каждое место смазки, обозначенное на рис. 17, 18 имеет симметрично расположенное второе место смазки.

3. Вrubные и неподвижные контакты, ролики вкатного устройства и блокировки выдвижных выключателей следует смазать смазкой ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433-80. Могут также применяться смазки:

- Mobil grease 24 (фирма Mobil);
- UNI Team 500 (фирма Texaco);
- Aeroshell 15 (фирма Shell).

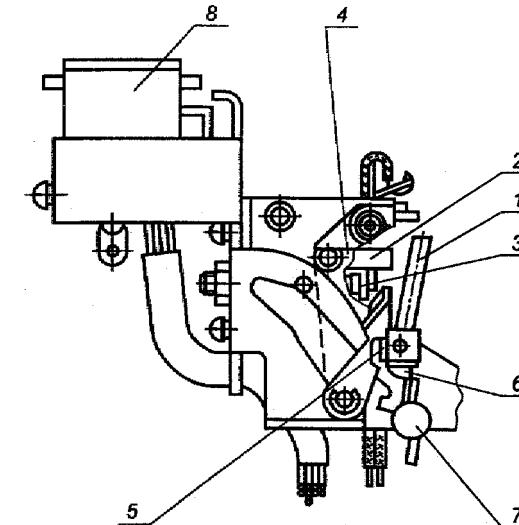


Рис. 5. Исполнительный электромагнит МТ3.

1 - якорь, 2 - сердечник, 3 - катушка, 4 - пружина, 5 - защелка, 6 - упор, 7 - рейка, 8 - блок контактов вспомогательных цепей.

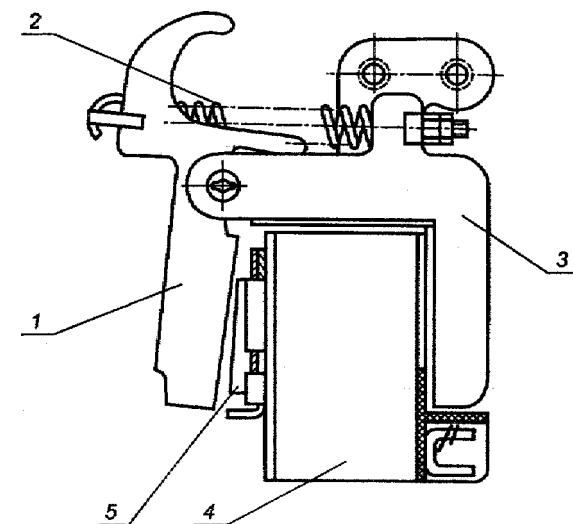


Рис. 6. Расцепитель нулевого напряжения.

1 - якорь, 2 - пружина, 3 - ярмо, 4 - катушка, 5 - сердечник

ПРИЛОЖЕНИЕ А

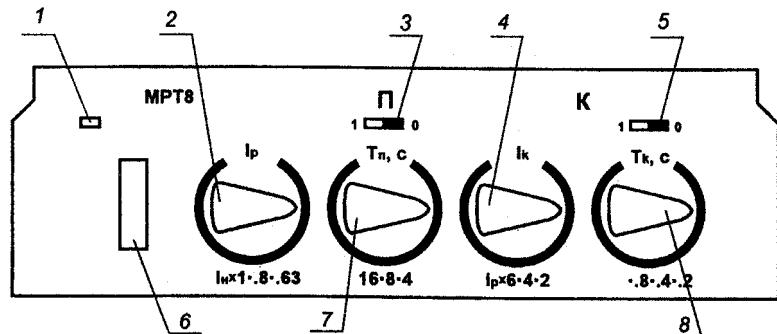


Рис.4. Общий вид лицевой панели блока МРТ8 постоянного тока.

- 1 - индикатор наличия электропитания;
- 2 - ручка уставок номинального тока I_p ;
- 3 - включение защиты от перегрузки (выступающая часть перемычки переключателя влево - включена, вправо - выключена);
- 4 - ручка уставок токов короткого замыкания;
- 5 - включение режима мгновенного срабатывания при коротком замыкании (выступающая часть перемычки переключателя влево - включен, вправо - выключен);
- 6 - разъем "ТЕСТ";
- 7 - ручка уставок времени срабатывания в зоне токов перегрузки;
- 8 - ручка уставок времени срабатывания в зоне токов короткого замыкания.

ПРИЛОЖЕНИЯ

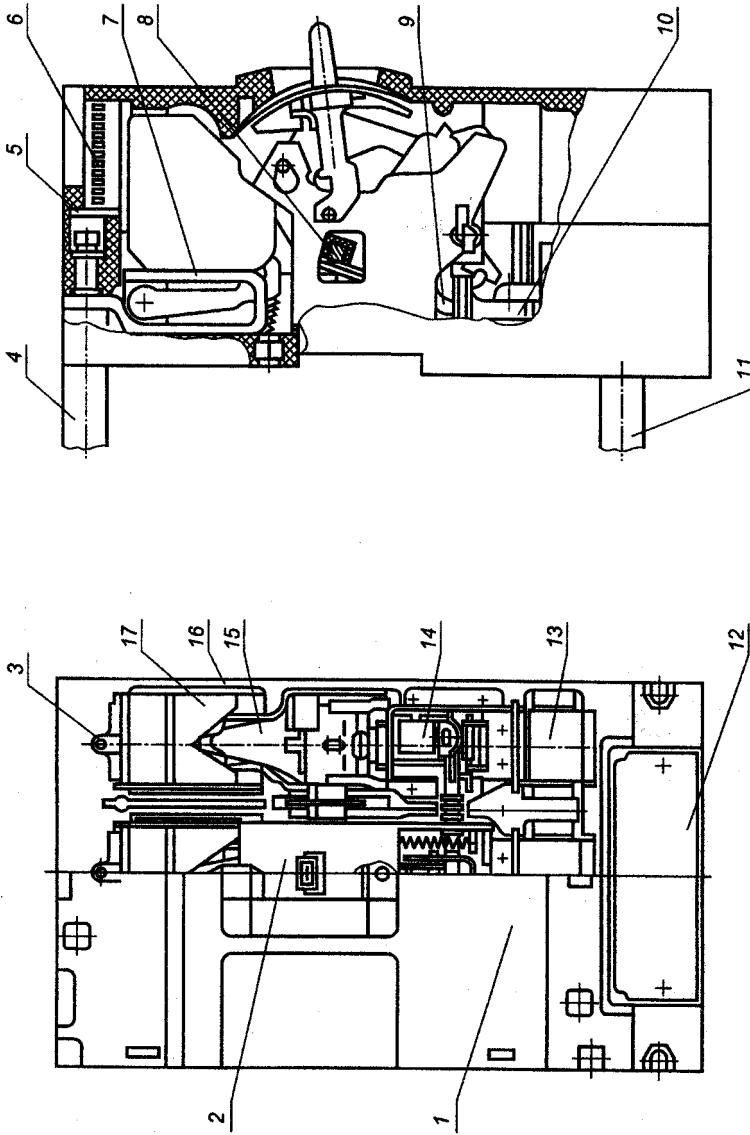


Рис.1. Выключатель типа BA50-41А

1 - крышка, 2 - рукоятка, 3 - винт, 4 - вывод, 5 - пластинка, 6 - искрогаситель, 7 - контакты малоподвижные, 8 - траверса изолационная, 9 - соединение гибкое, 10 - шина, 11 - выводы, 12 - максимальный расцепитель тока (МРТ), 13 - трансформаторы тока, 14 - исполнительный электромагнит МТЗ3, 15 - контакты подвижные, 16 - корпус, 17 - камеры дугогасительные

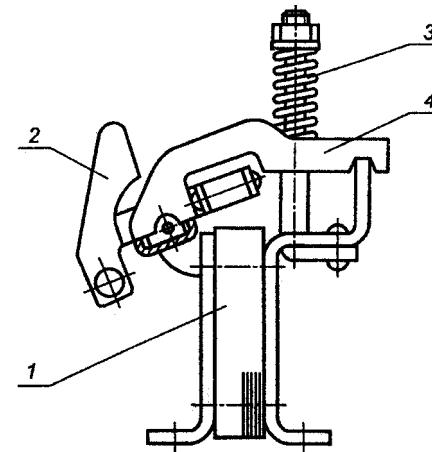


Рис.2. Расцепитель электромагнитный
1 - сердечник, 2 - якорь, 3 - пружина, 4 - скоба

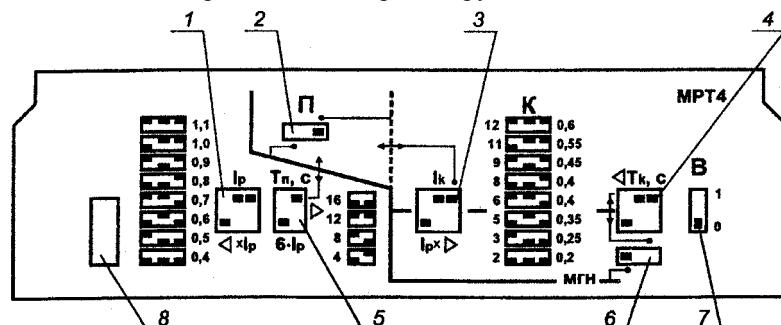


Рис.3. Лицевая панель блока МРТ4 выключателей переменного тока.

- 1 - установки номинального рабочего тока;
- 2 - включение защиты от перегрузки (выступающая часть перемычки переключателя влево - включена, вправо - выключена);
- 3 - установки тока срабатывания защиты от короткого замыкания;
- 4 - установки выдержки времени защиты от короткого замыкания;
- 5 - установки выдержки времени защиты от перегрузки;
- 6 - включение выдержки времени защиты от короткого замыкания (выступающая часть перемычки переключателя вправо - включена, влево - выключена);
- 7 - защита от тока включения (выступающая часть перемычки переключателя вверх - включена, вниз - выключена).
- 8 - Разъем "ТЕСТ".

Примечание: черные прямоугольники на рис. 3 и 4 обозначают положение выступающей части перемычки переключателей. На реальных блоках общий фон лицевой панели имеет черный или серый цвет, а выступающей части перемычки соответствует белые прямоугольники.