

Автоматические выключатели и выключатели нагрузки низкого напряжения на токи 800–6300 А

Masterpact NW08–63 Merlin Gerin

Руководство
по эксплуатации



Schneider Electric странах СНГ

Беларусь

Минск
220004, пр-т Победителей, 5, офис 502
Тел.: (37517) 203 75 50
Факс: (37517) 203 97 61

Казахстан

Алматы
480091, ул. Казыбек би, 139,
угол ул. Шагабутдинова
Тел.: (3272) 50 93 88, 50 27 09,
50 21 29, 50 20 46
Факс: (3272) 50 63 70

Россия

Воронеж
394000, ул. Степана Разина, 38
Тел.: (4732) 39 06 00
Тел./факс: (4732) 39 06 01

Екатеринбург

620219, ул. Первомайская, 104
Офисы 311, 313
Тел.: (343) 217 63 37, 217 63 38
Факс: (343) 349 40 27

Иркутск

664047, ул. Советская, 3 Б, офис 312
Тел./факс: (3952) 29 00 07

Казань

420007, ул. Чернышевского, 43/2, офис 207
Тел.: (843) 292 24 45, 292 22 69
Факс: (843) 292 90 40

Калининград

236040, Гвардейский пр., 15
Тел.: (4012) 53 59 53
Факс: (4012) 57 60 79

Краснодар

350000, ул. Северная, 324 Г, офис 34
Тел./факс: (861) 210 06 38

Москва

129281, ул. Енисейская, 37
Тел.: (495) 797 40 00
Факс: (495) 797 40 02

Нижний Новгород

603000, пер. Холодный, 10 А, офис 1.5
Тел.: (8312) 78 97 25
Тел./факс: (8312) 78 97 26

Новосибирск

630005, Красный пр-т, 86, офис 501
Тел.: (383) 358 54 21, 227 62 54
Тел./факс: (383) 227 62 53

Самара

443096, ул. Коммунистическая, 27
Тел./факс: (846) 266 50 08, 266 41 41, 266 41 11

Санкт-Петербург

198103, ул. Цюльковского, 9, корпус 2 А
Тел.: (812) 320 64 64
Факс: (812) 320 64 63

Уфа

450064, ул. Мира, 14, офисы 518, 520
Тел.: (3472) 79 98 29
Факс: (3472) 79 98 30

Хабаровск

680011, ул. Металлистов, 10, офис 4
Тел.: (4212) 78 33 37
Факс: (4212) 78 33 38

Туркменистан

Ашгабат
744030, ул. Нейтральный Туркменистан, 28
Офисы 326, 327
Тел.: (99312) 39 00 38
Факс: (99312) 39 34 65

Украина

Днепропетровск
49000, ул. Глинки, 17, 4 этаж
Тел.: (380567) 90 08 88
Факс: (380567) 90 09 99

Донецк

83023, ул. Лабутенко, 8
Тел./факс: (38062) 345 10 85, 345 10 86, 345 10 92

Киев

04070, ул. Набережно-Крещатицкая, 10 А, корп. Б
Тел.: (38044) 490 62 10
Факс: (38044) 490 62 11

Львов

79000, ул. Грабовского, 11, к. 1, офис 304
Тел./факс: (380322) 97 46 14

Николаев

54030, ул. Никольская, 25
Бизнес-центр «Александровский», офис 5
Тел.: (380512) 46 85 98
Факс: (380512) 46 85 72

Одесса

65079, ул. Куликово поле, 1, офис 213
Тел.: (38048) 724 24 10
Факс: (38048) 222 10 88

Симферополь

95013, ул. Севастопольская, 43/2, офис 11
Тел./факс: (380652) 44 38 26

Харьков

61070, ул. Ак. Проскуры, 1, офис 317
Тел./факс: (380577) 19 07 49



ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ

Тел.: 8 (800) 200 64 46 (многоканальный)
(495) 797 32 32
Факс: (495) 797 40 02
ru.csc@ru.schneider-electric.com
www.schneider-electric.ru

www.schneider-electric.ru

NWGUIDERU
04/2006


*Автоматические
выключатели и
выключатели нагрузки
низкого напряжения
на токи 800–6300 А*

Masterpact NW08-63

Руководство по эксплуатации выключателей

Представление серии	2
Эксплуатация аппарата	
Описание кнопок управления и индикации	8
Взвод выключателя	9
Включение выключателя	10
Отключение выключателя	11
Возврат в исходное положение после аварийного отключения	12
Блокировка кнопок управления	13
Эксплуатация выкатного выключателя	
Определение положение выключателя	16
Вкатывание	17
Идентификация выключателя с шасси	19
Блокировка дверцы щита	20
Блокировка положения выключателя в шасси	21
Блокировка изолирующих шторок	24
Вспомогательные электрические устройства	
Маркировка клеммников	26
Управление	27
Электрические схемы	28
Дополнительное оборудование	
Блоки контроля и управления Micrologic	30
Сигнальные контакты	31
Оборудование для дистанционного управления	33
Механические аксессуары аппарата	36
Механические аксессуары шасси	38
Осмотр и тестирование перед эксплуатацией	
Тестирование выключателя	40
Действия при отключении выключателя	41
Техническое обслуживание	
Программа технического обслуживания	42
Операции технического обслуживания	43
Заказ запасных частей	44
Возможные неисправности и способы их устранения	46
Условия эксплуатации	48



Представление серии

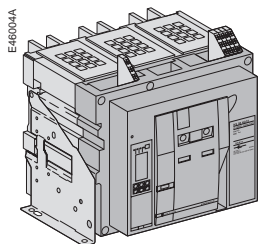


Автоматические выключатели и выключатели нагрузки серии Masterpact NW рассчитаны на токи 800 – 6300 А.

Предлагаются 5 модификаций аппарата:

- N1: для стандартного применения с полной селективностью;
- H1: высокоэффективный с полной селективностью;
- H2: сочетающий токоограничивающую способность и селективность;
- H3: помимо токоограничивающей способности, характеризующийся повышенной селективностью и эффективностью отключения;
- L1: с высокой токоограничивающей способностью и средним уровнем селективности.

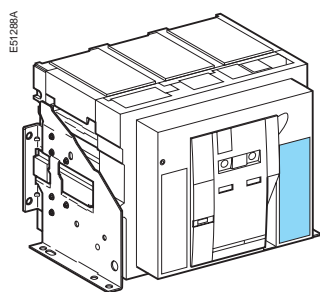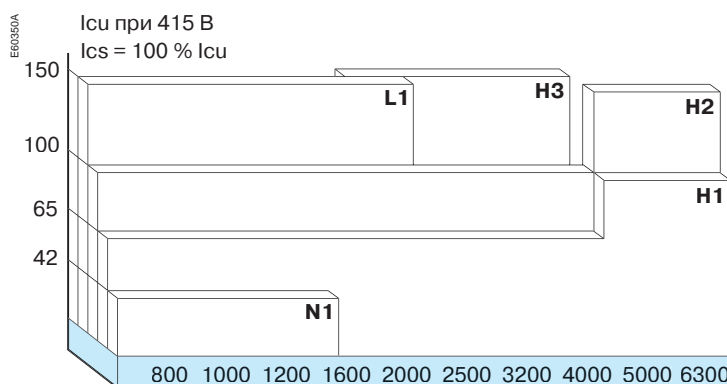


Идентификационная панель

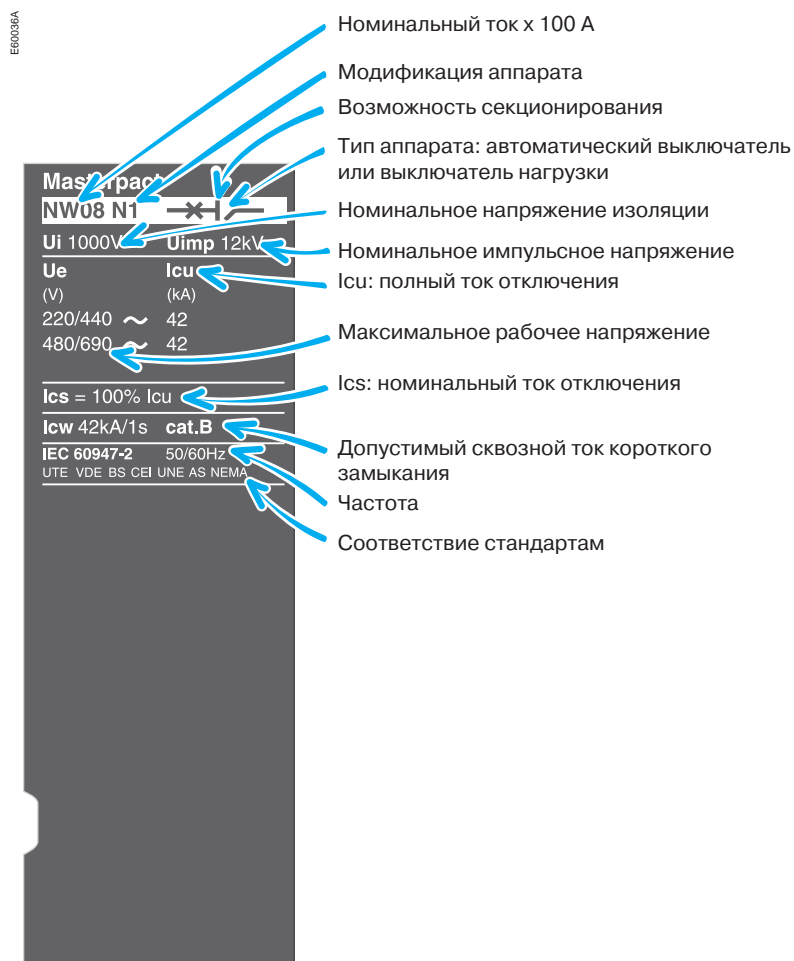




Выключатели Masterpact выпускаются в выкатном и стационарном исполнениях.
Выкатные аппараты смонтированы на шасси, а стационарные крепятся при помощи кронштейнов.

Выкатной аппарат

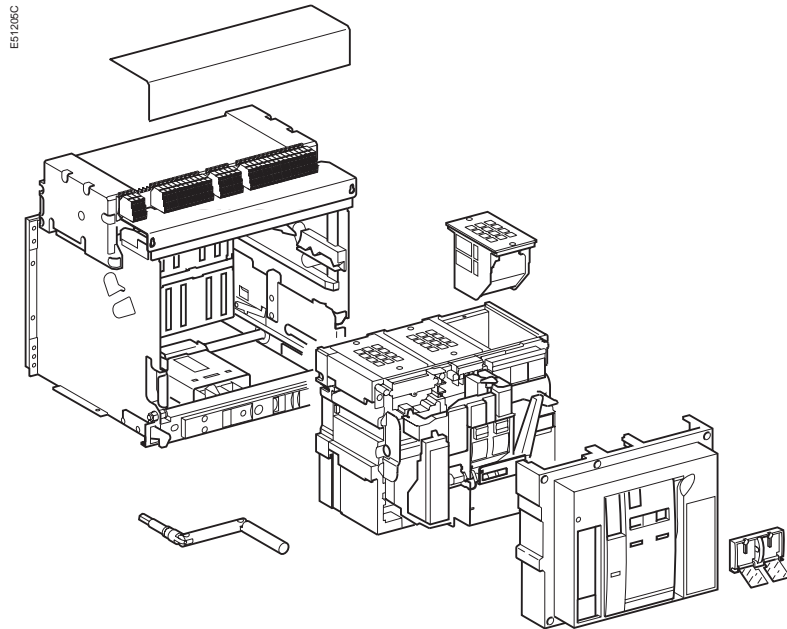


Стационарный аппарат

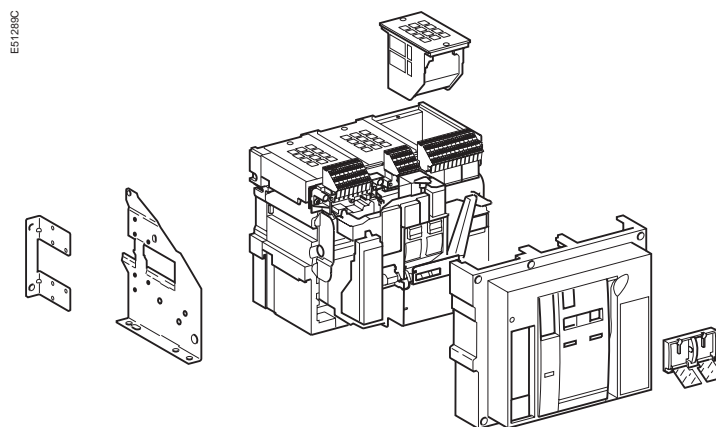


Шасси

ЕВ0037А

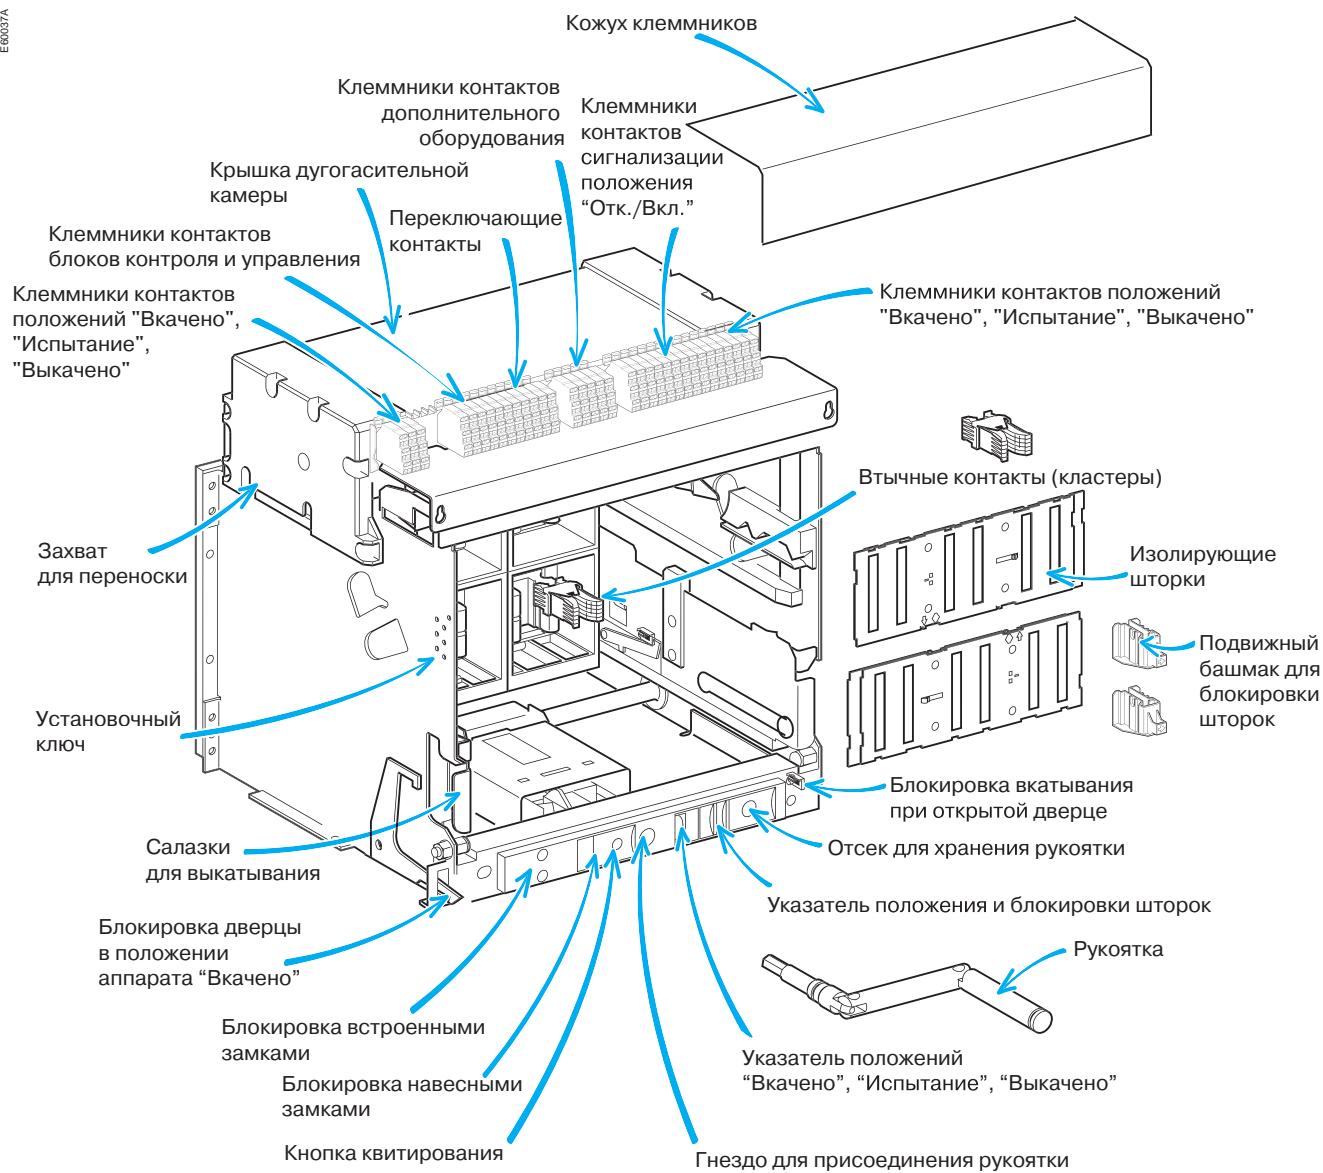


Выкатной выключатель


Е66039А

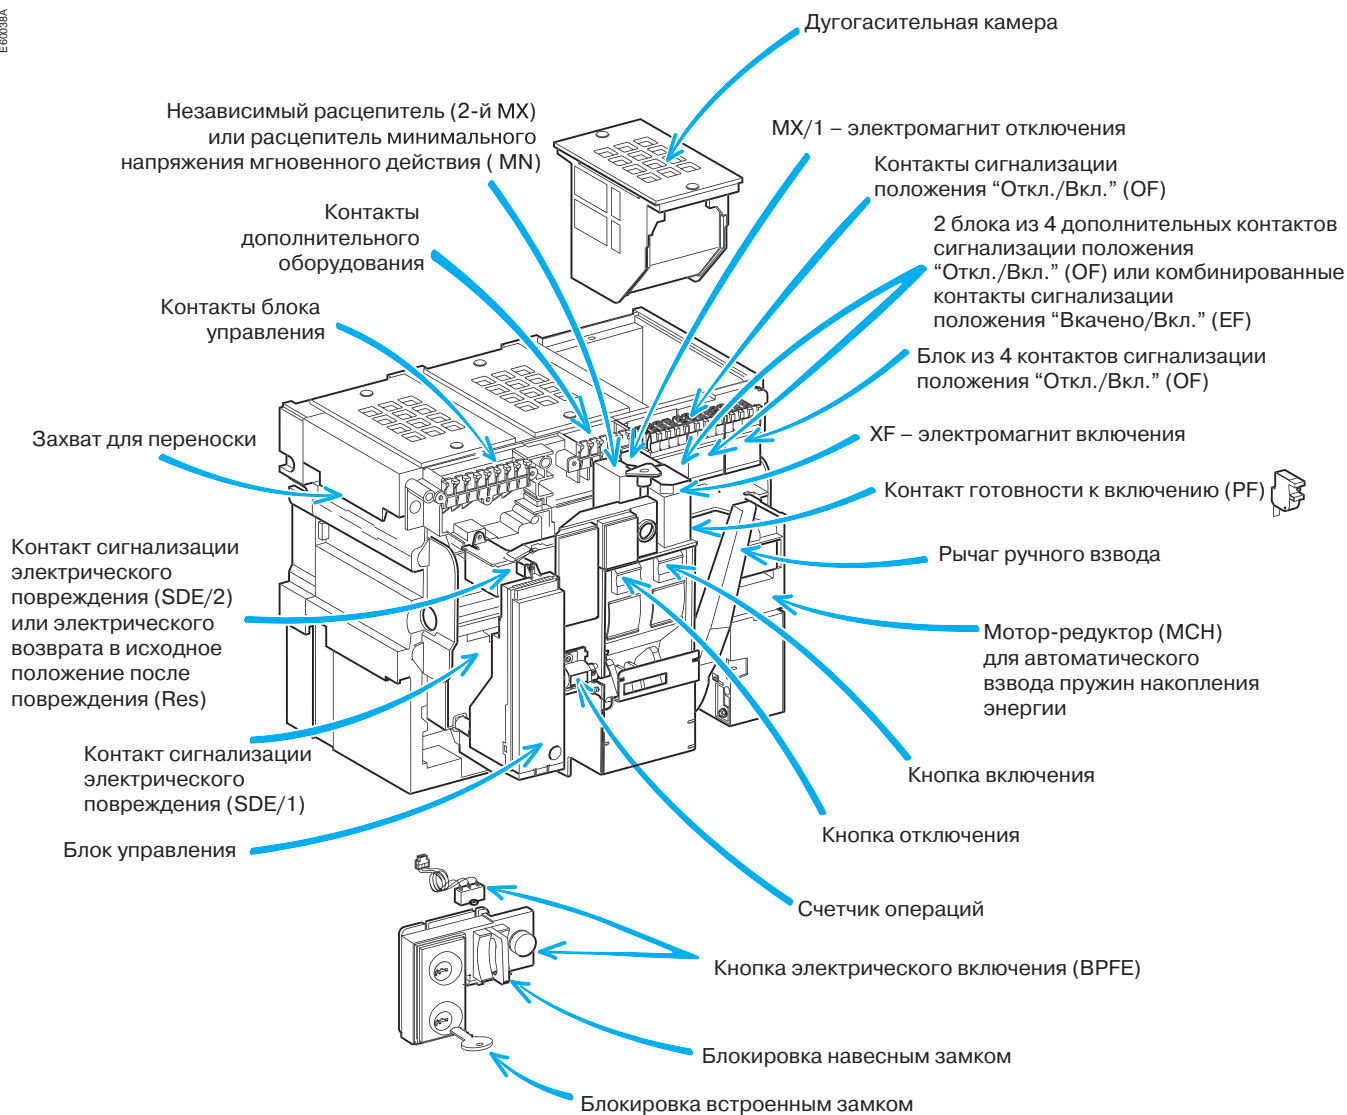


Передняя панель выключателя

EG6039A

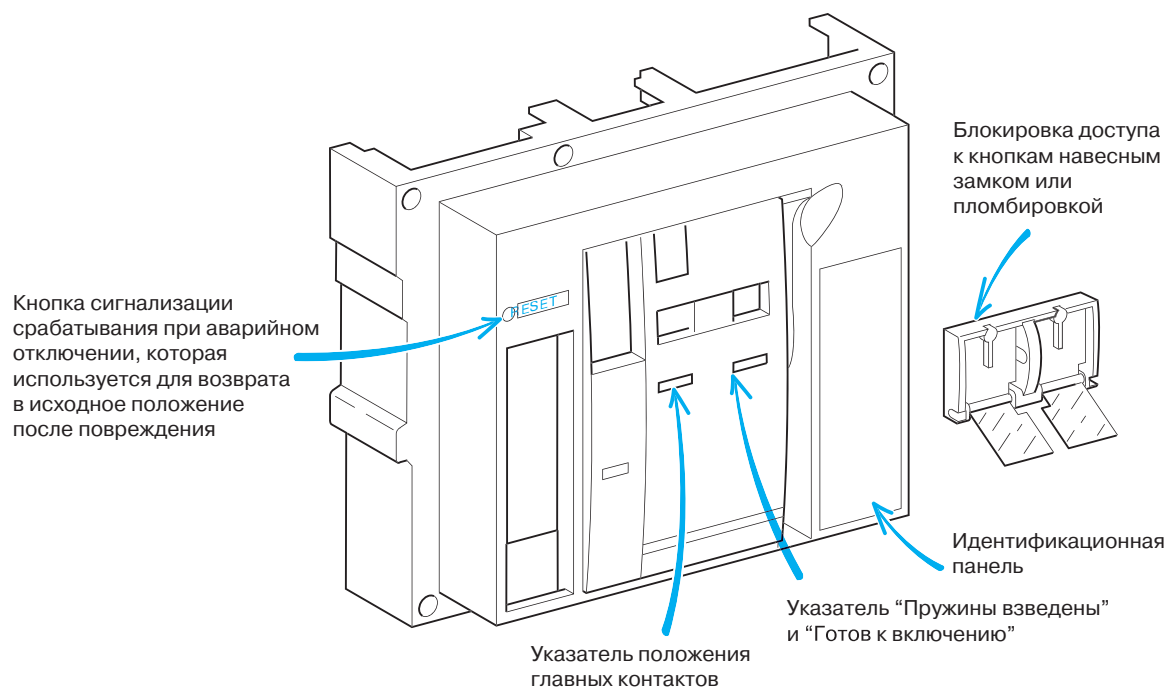


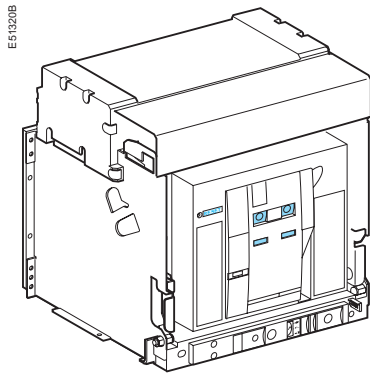


Выключатель отключен,
пружины разряжены

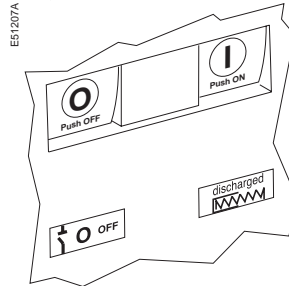


Выключатель включен,
пружины разряжены

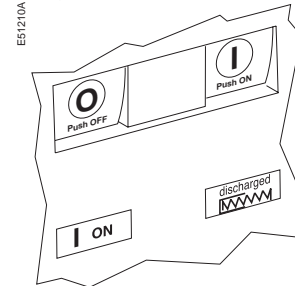


Выключатель отключен,
пружины взведены,
не готов к включению

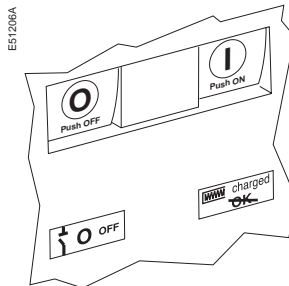

Выключатель включен,
пружины взведены, готов
к включению

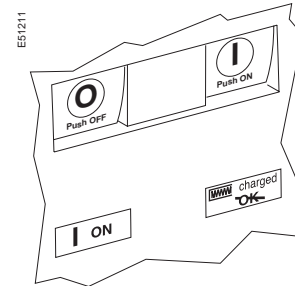


Выключатель отключен,
пружины взведены, готов
к включению

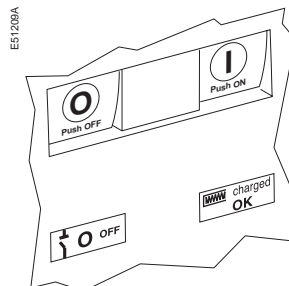

Взвод выключателя



Индикация состояния пружин

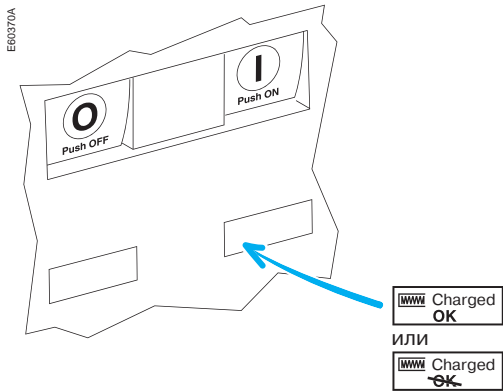

В механизме управления выключателя имеются пружины, которые должны быть взведены, чтобы накопить энергию для замыкания и последующего размыкания главных контактов. Пружины можно взводить вручную при помощи рычага взвода или автоматически при помощи мотор-редуктора (МРН).

Ручной взвод:
нажмите на рычаг взвода 6 раз до щелчка.

Автоматический взвод:
при наличии мотор-редуктора (МРН), пружина взводится автоматически после каждого включения

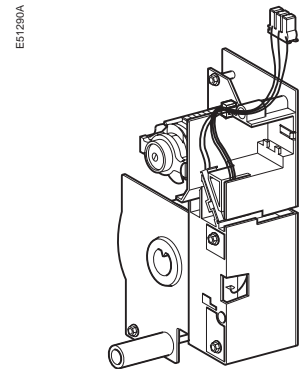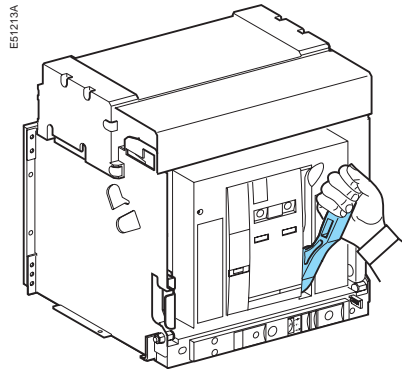

Аппарат готов к включению



Аппарат не готов к включению



Условия включения

Включение возможно только в том случае, если выключатель готов к включению. Этот сигнал свидетельствует об одновременном наличии следующих условий:



- выключатель отключен (OFF);
- пружины накопления энергии взведены;
- отсутствует постоянная команда на отключение.

Если выключатель не готов к включению, поскольку имеется постоянная команда на отключение, отмените ее и повторите включение.

Включение выключателя


Ручное (механическое) по месту

Нажмите кнопку механического включения (ON)

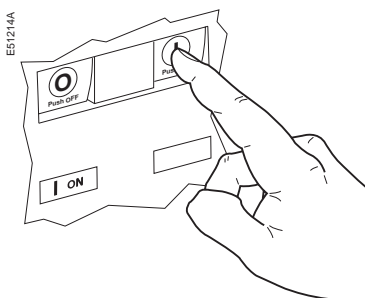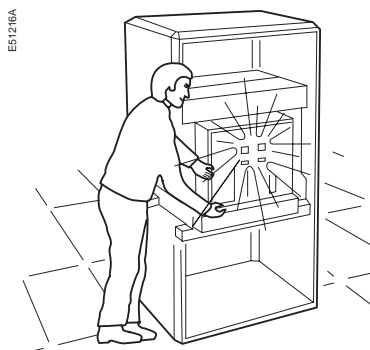


Ручное (электрическое) по месту

BPFE

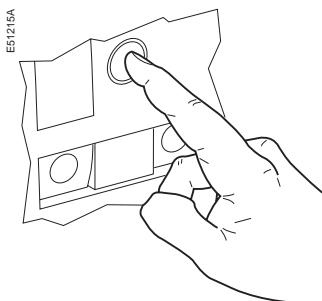



XF



Нажмите кнопку электрического включения.

Дистанционное отключение

XF

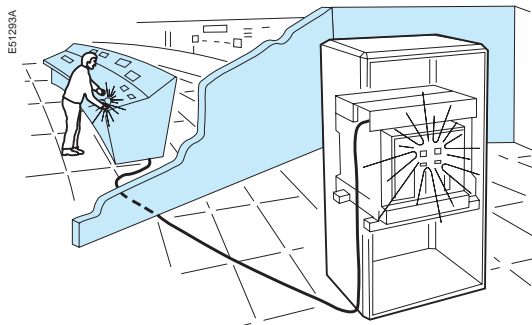

Если установлен электромагнит включения XF (порог срабатывания 0,85-1,1 Un), выключатель может быть включен дистанционно

Активизация или отмена функции защиты от многократного включения


Функция защиты от многократного включения блокирует бесконечное срабатывание аппарата при одновременных командах на включение и отключение.

При непрерывной команде на включение, не снимаемой после отключения, аппарат остается отключенным до тех пор, пока команда "включить" не будет снята. Новая команда на включение позволит включить выключатель. Функцию защиты от многократного включения можно отменить, если последовательно соединить электромагнит включения с контактом готовности к включению (PF).


Отключение выключателя

По месту
Нажмите на кнопку отключения (OFF)


E51216A

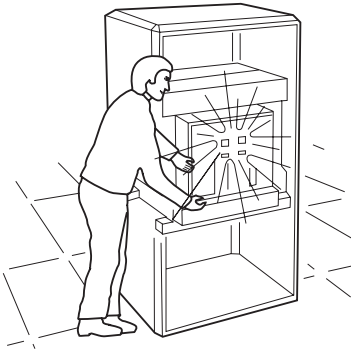

E51217A

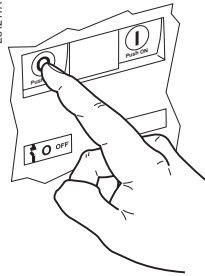

E51238A

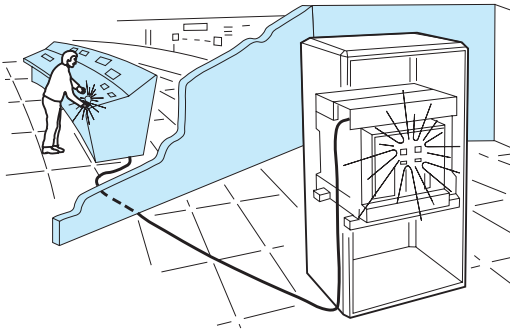

Дистанционно

Возможные решения:


- один или два электромагнита отключения (MX1 и MX2, с порогом срабатывания 0,7-1,1 Un);
- расцепитель минимального напряжения мгновенного действия (MN с порогом срабатывания 0,35-0,7 Un);
- расцепитель минимального напряжения мгновенного действия (MN с порогом срабатывания 0,35-0,7 Un) с замедлителем, регулируемым или нерегулируемым.

Если электромагниты управления присоединены к панели дистанционного управления, выключатель может быть отключен дистанционно.


MX1, MX2, MN

Замедлитель MNR

E51234



E51236A



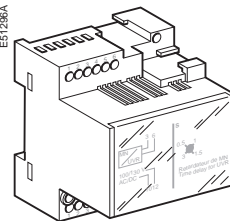


Сигнализация аварийного отключения осуществляется:

- механическим индикатором на передней панели;
- одним или двумя контактами электрического повреждения SDE1; SDE2 (SDE/2 поставляется на заказ).


Ручной возврат

Если выключатель не имеет функции автоматического возврата в исходное положение (Res) после аварийного отключения, верните его в исходное положение нажав кнопку **RESET** на передней панели..

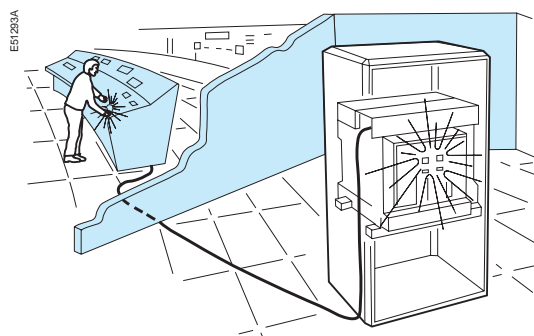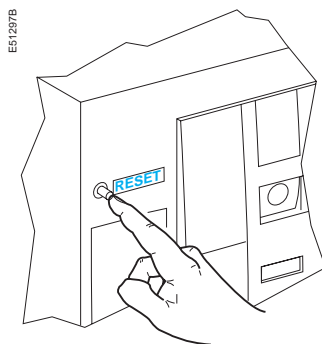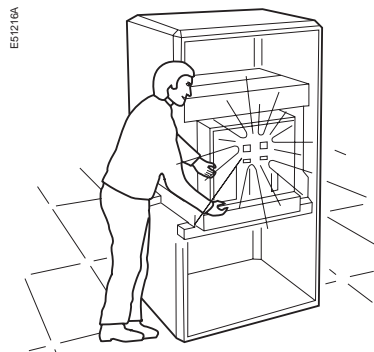

Дистанционный возврат

Используйте электрический возврат в исходное положение после аварийного отключения (Res) (не совместим с SDE/2).

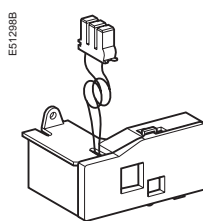


Блокировка кнопок управления


Блокировка ручного включения и отключения выключателя

Блокировка кнопок при помощи навесного замка (диаметр дужки 5-8 мм), пломбировки или винтов.


E51283A

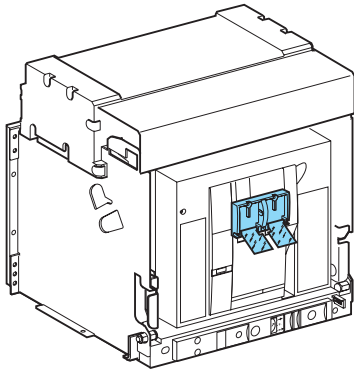


Навесной замок

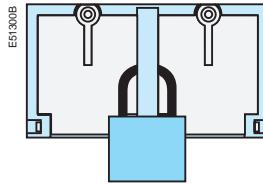

Свинцовая пломба

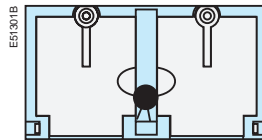



Винты

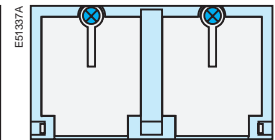

Блокировка

Закройте крышки

Навесьте замок, поставьте пломбу или винты


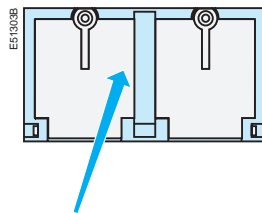
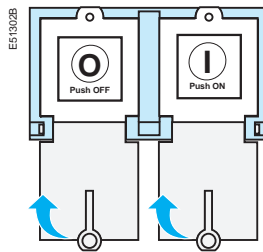


Снятие блокировки

Снимите навесной замок, уберите пломбу или винты

Поднимите крышки и отогните их вниз

Доступ к кнопкам открыт

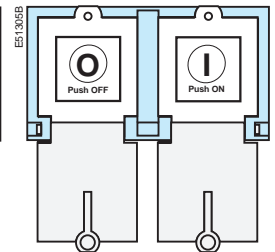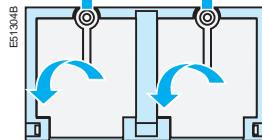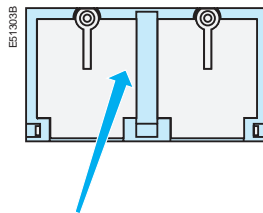

Блокировка кнопок управления Блокировка дистанционного включения выключателя

Комбинация систем блокировки


Для блокировки включения выключателя при помощи кнопок или дистанционно, используйте на выбор:

- навесной замок;
- один или два встроенных замка;
- комбинацию обеих систем блокировки.


Установка навесного замка (максимальный диаметр дужки ≤ 5-8 мм)

Блокировка


Выключите выключатель

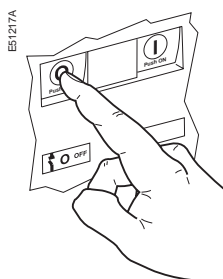

Выдвиньте петлю


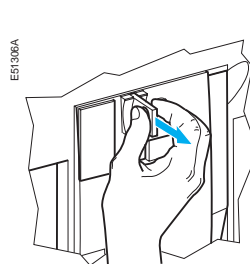


Вставьте дужку замка

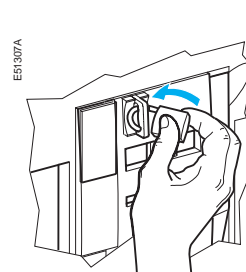


Контроль

Убедитесь, что кнопки управления не срабатывают

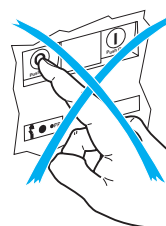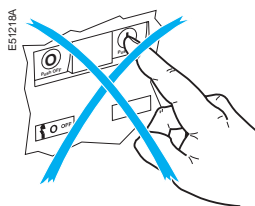

Снятие блокировки

Снимите навесной замок

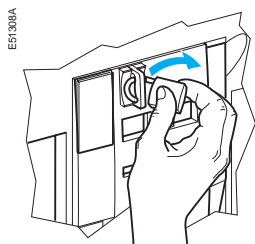



Блокировка кнопок управления одним или двумя встроенными замками

Блокировка

Отключите выключатель



Поверните ключ(и)

Выньте ключ(и)

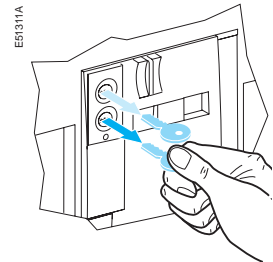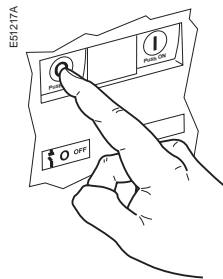

Контроль

Убедитесь, что кнопки управления не срабатывают


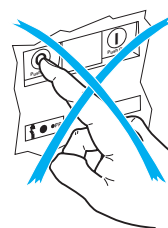
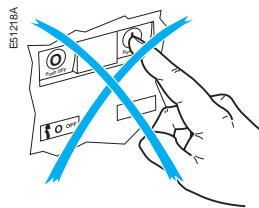


Снятие блокировки

Вставьте ключ(и)

Поверните ключ(и)



Ключ(и) не вынимаются

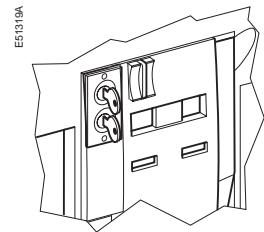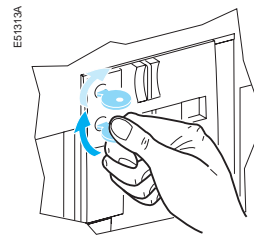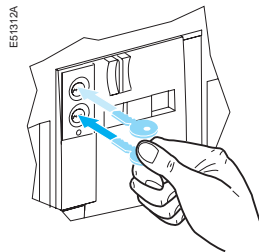


Два типа встроенных замков

RONIS



PROFALUX

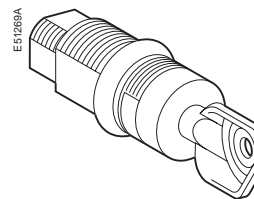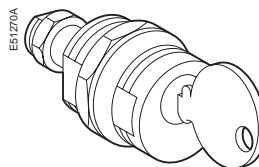



Индикатор на передней панели указывает положение выключателя в шасси

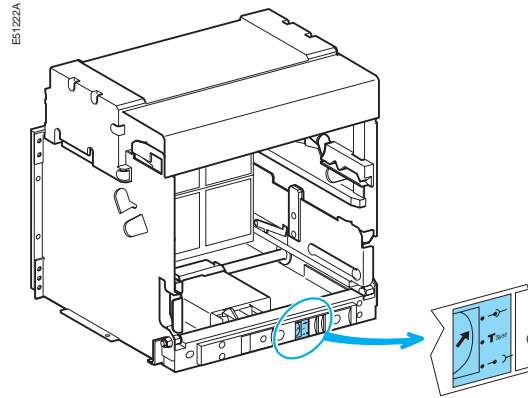



■ Положение "Включено"

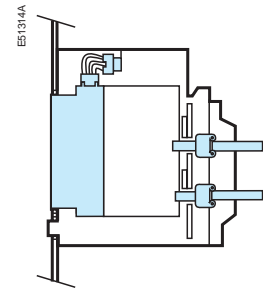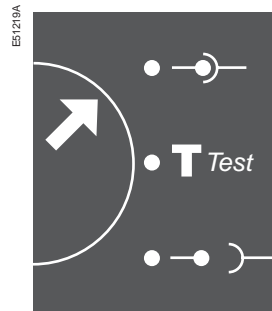

■ Положение "Испытание"

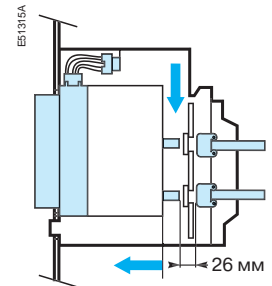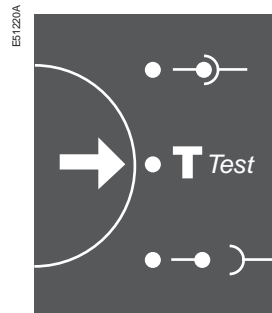

■ Положение "Выключено"

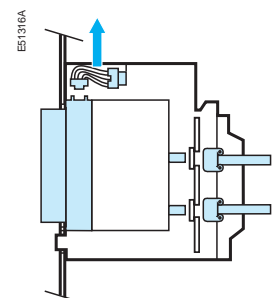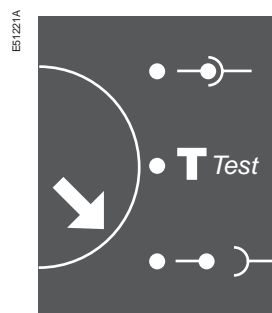

Вкатывание

Выполнение этих операций возможно только в том случае, если все блокировки шасси сняты (см. стр. 21).


Предварительные условия

Чтобы вкатить или выкатить Masterpact, нужно использовать рукоятку. Блокировочные устройства, навесные замки и блокировка при открытой дверце не позволяют действовать рукояткой.

Перемещение выключателя из положения “Вкатоено” в положение “Испытание” и затем в положение “Выкатоено”

Выключатель находится в положении “Вкатоено”

Выключатель находится в положении “Испытание”

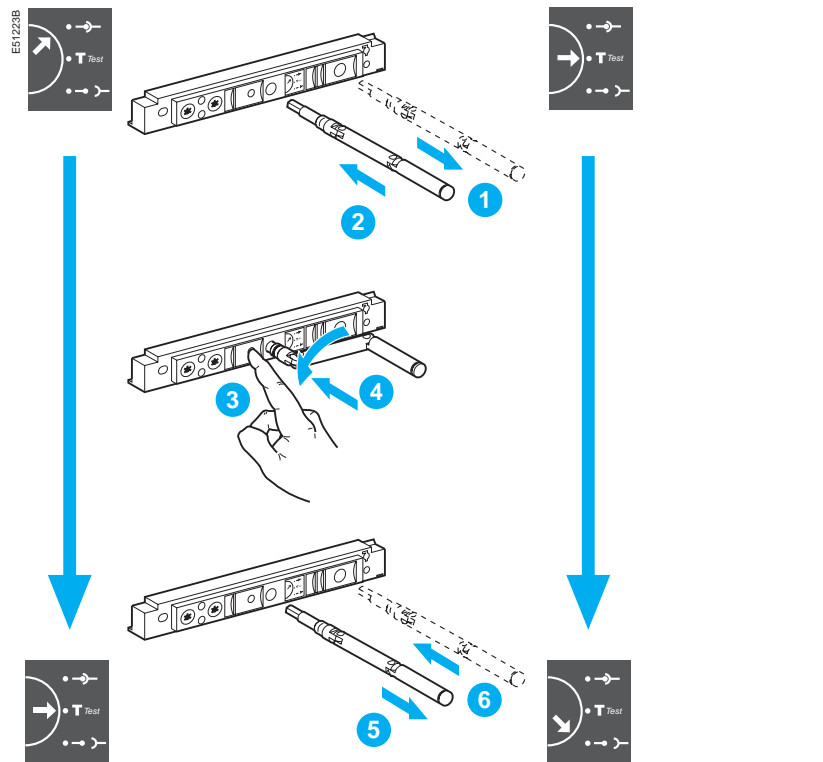

Выключатель находится в положении “Испытание”. Выньте рукоятку или продолжайте действовать ею до положения “Выкатоено”


Выключатель находится в положении “Выкатоено”

Внимание: Правая салазка не может быть выдвинута при вставленной рукоятке или при частично выкатенном выключателе.

Выдвижение салазок

Нажмите на запирающие пластинки и выдвиньте салазки

Чтобы задвинуть салазки обратно, нажмите на запирающие пластинки и подтолкните салазки вовнутрь

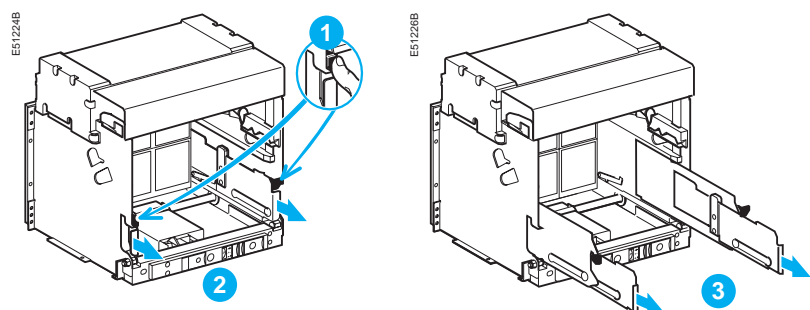

За более подробной информацией по монтажу и обслуживанию Masterpact обращайтесь к руководству(ам) по установке.



Перед монтажом выключателя убедитесь в том, что он соответствует шасси

Если Вы не можете вкатить выключатель в шасси, проверьте, соответствует ли установочный ключ на шасси характеристикам аппарата.



Установка Masterpact

Положение выключателя на салазках. Убедитесь в том, что его основание опирается на все четыре точки

Отключите выключатель (в противном случае он отключится автоматически при вкатывании)

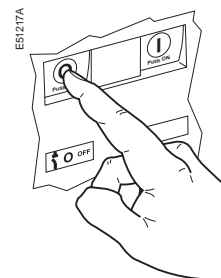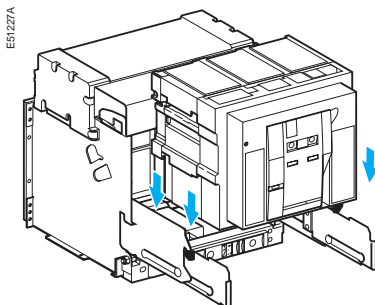




Вкатите выключатель в шасси, стараясь не касаться блока управления.

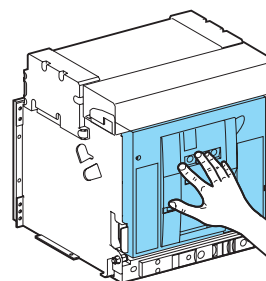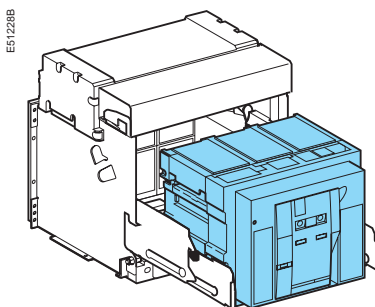

Вкатывание выключателя из положения “Выкачено” в положение “Испытание” и затем в положение “Вкачено”

Аппарат находится в положении “Выкачено”

Аппарат находится в положении “Испытание”

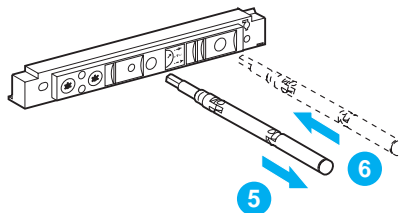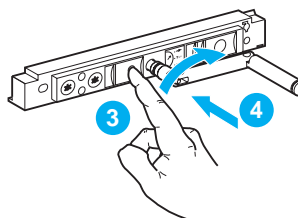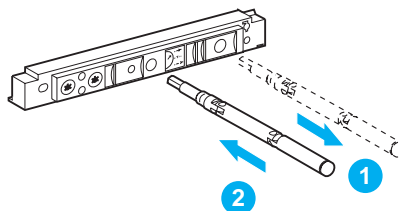

Выключатель находится в положении “Испытание”. Выньте рукоятку или продолжайте действовать ею до положения “Вкачено”


Выключатель находится в положении “Вкачено”





Идентификация выключателя с шасси

Для настройки установочного ключа, обращайтесь к руководству по работе с установочным ключом.

Установочный ключ позволяет вставить аппарат только в шасси с совместимыми характеристиками.

Возможные комбинации приведены ниже.

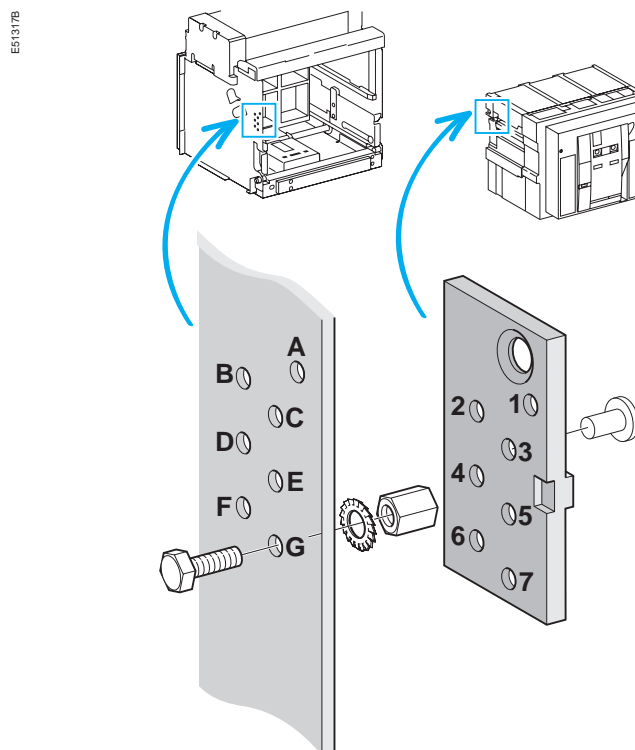


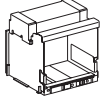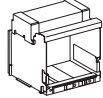			
ABCD	567	BCDE	167
ABCE	467	BCDF	157
ABCF	457	BCDG	147
ABCG	456	BCEF	146
ABDE	367	BCEG	137
ABDF	357	BDEF	136
ABDG	356	BDEG	135
ABEF	347	BDFG	134
ABEG	346	CDEF	127
ABFG	345	CDEG	126
ACDE	267	CEFG	124
ACDF	257	DEFG	123
ACDG	256		
ACEF	247		
ACEG	246		
ACFG	245		
ADEF	237		
ADEG	236		
ADFG	235		
A EFG	234		

Блокировка дверцы щита

Блокировочное устройство устанавливается слева или справа от шасси:

- если выключатель вквачен или находится в положении “Испытание”, задвижка опущена и блокирует дверцу;
- если выключатель выквачен, задвижка поднята и не блокирует дверцу.

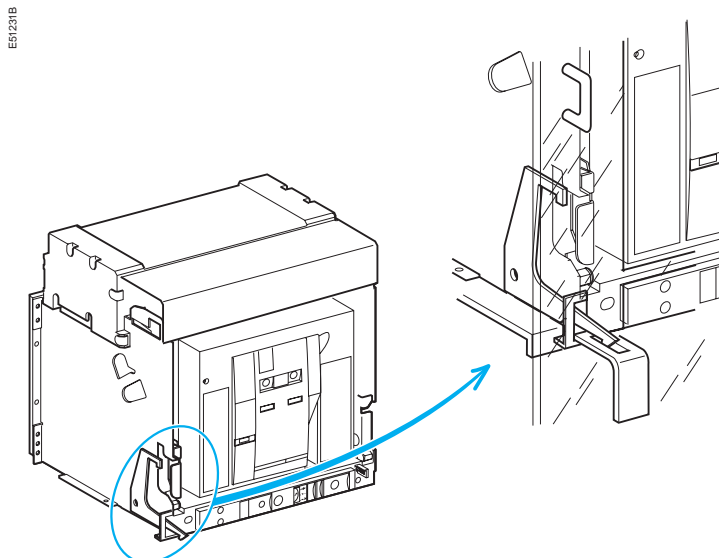


Блокировка дверцы

Закройте дверцу

Приведите Masterpact в положение “Испытание” или “Вквачено”


Дверца заблокирована

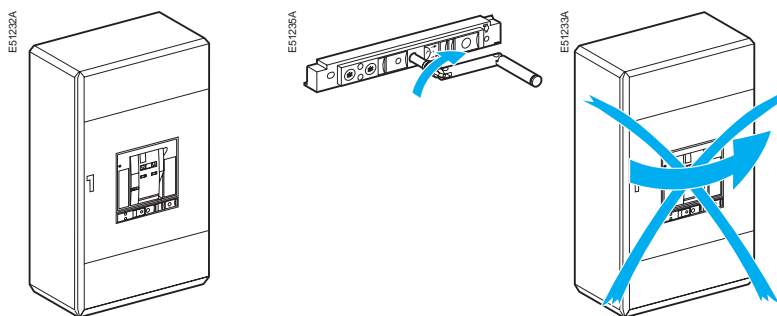

Снятие блокировки дверцы

Приведите Masterpact в положение “Выквачено”

Дверца разблокирована

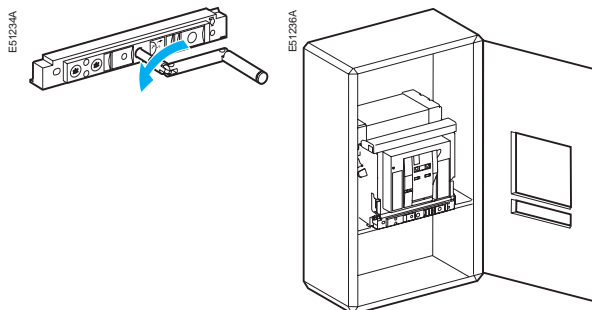

Блокировка положения выключателя в шасси

Навесные и встроенные замки могут использоваться совместно.

Комбинация систем блокировки


Для блокировки выключателя в положении "Выкачено", используйте на выбор:

- навесной замок;
- один или два встроенных замка;
- комбинацию обеих блокировочных систем.


Блокировка вкатывания в положении "Выкачено" при помощи 1-3 навесных замков (максимальный диаметр дужки 5-8 мм)

Блокировка


Выключатель находится в положении "Выкачено"

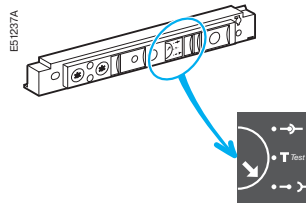


Выдвиньте петлю замка

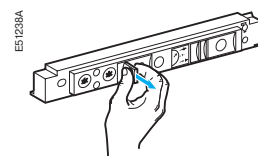

Вставьте дужку замка(ов)

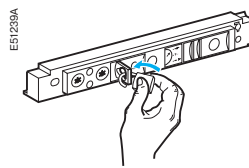


Установка рукоятки невозможна

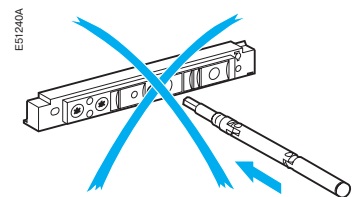


Снятие блокировки.


Снимите замок(замки)

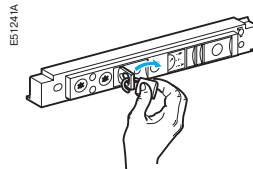

Задвиньте петли



Вставьте рукоятку

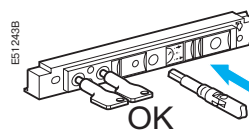


Блокировка дверцы при выкаченном положении аппарата


Навесные и встроенные замки могут использоваться совместно.

Блокировка выключателя в положении “Выкачено” при помощи одного или двух встроенных замков


Блокировка
Выключатель находится в положении “Выкачено”

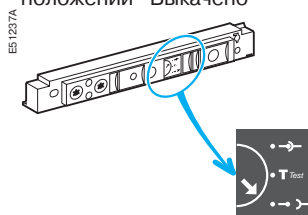


Поверните ключ(и)

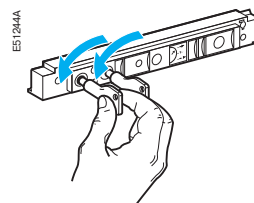

Выньте ключ(и)

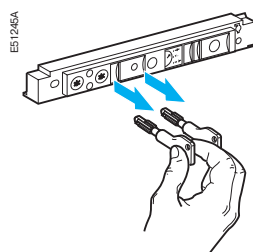


Установка рукоятки невозможна

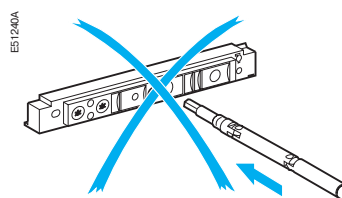


Снятие блокировки


Вставьте ключ(и)

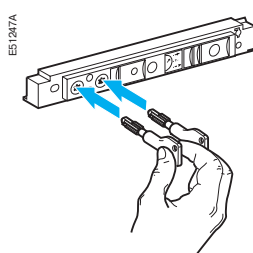

Поверните ключ(и)

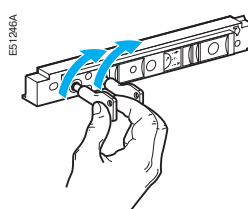



Вставьте рукоятку

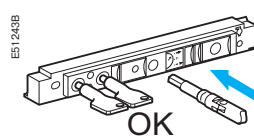

Два типа встроенных замков

RONIS

PROFALUX

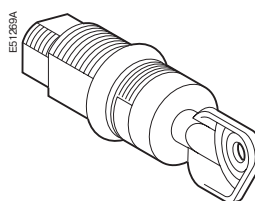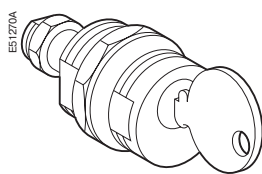


Для выполнения этой процедуры выключатель надо снять с шасси.


Модификация блокировки в положении "Выкачено"

Имеется дополнительная возможность модификации блокировки в положении "Выкачено". После выполнения операции можно будет блокировать выключатель во всех трех положениях "Вкачено", "Испытание", "Выкачено".


Приведите выключатель в положение "Выкачено". Снимите выключатель с шасси

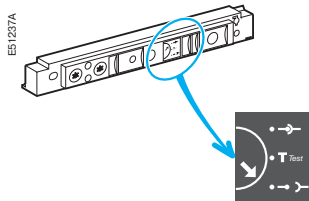


Вставьте рукоятку

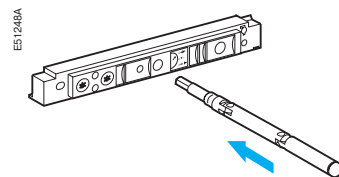


Поверните блокировочное устройство влево. Теперь можно заблокировать выключатель во всех положениях

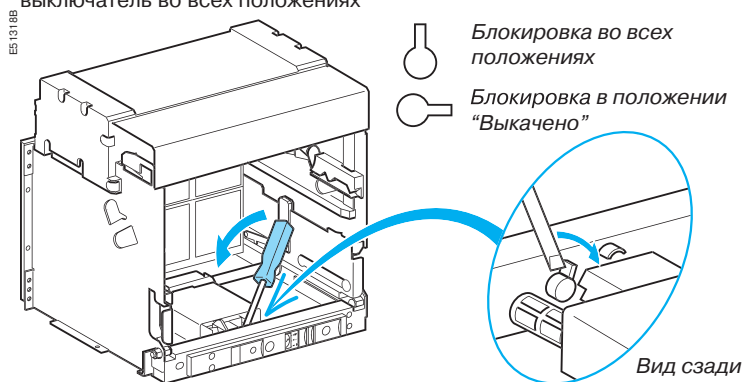


Блокировка вкатывания при открытой дверице

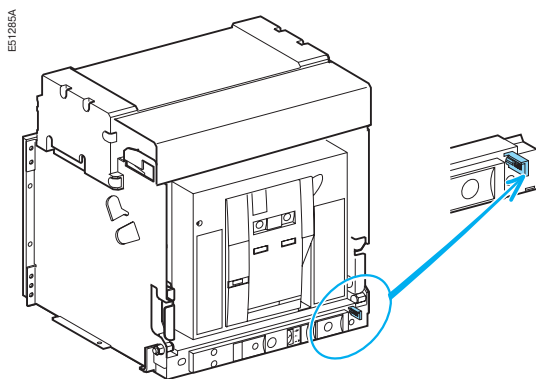

При открытой дверице установка рукоятки невозможна

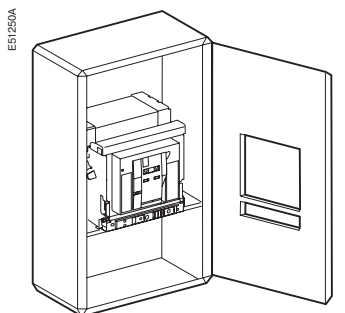

Установка рукоятки при закрытой дверице

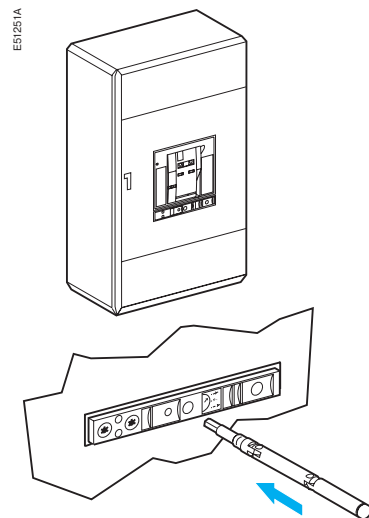


Блокировка изолирующих шторок

Установка замка внутри шасси


Блокировка шторок подвижным башмаком

Выдвиньте башмак(и) из положения, в котором он хранится

Вставьте башмак(и) в направляющие

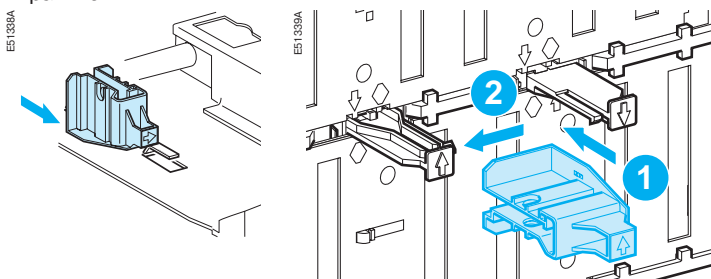



Заблокируйте башмак(и) при помощи навесного замка

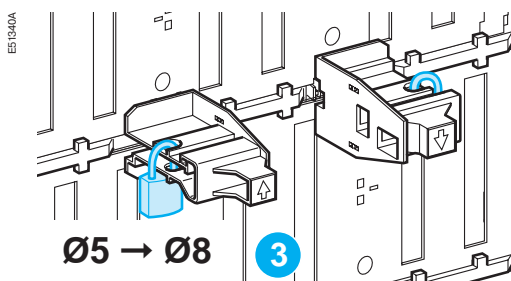

Четыре способа блокировки



Верхняя и нижняя шторки не заблокированы

Верхняя шторка заблокирована, нижняя шторка не заблокирована

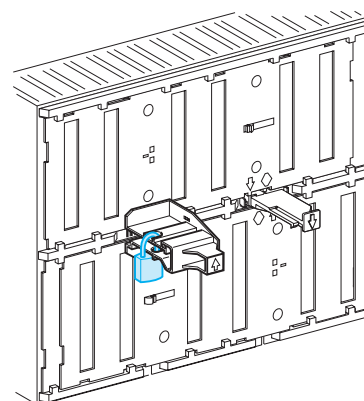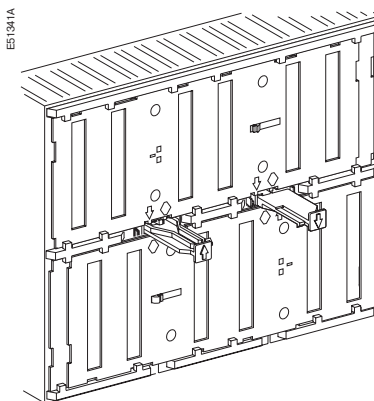

Верхняя шторка не заблокирована, нижняя шторка заблокирована

Верхняя и нижняя шторки заблокированы

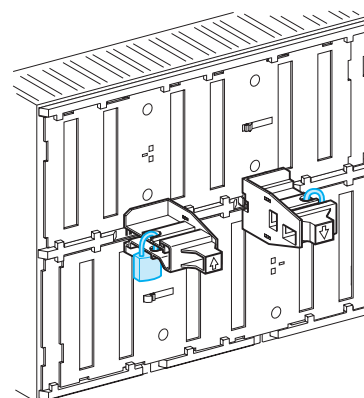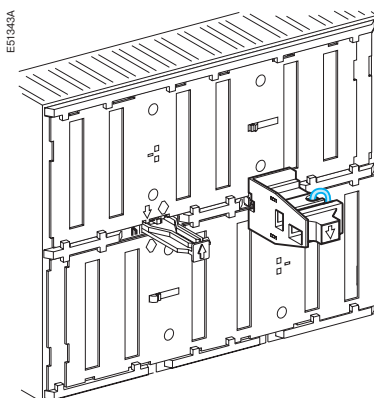


Блокировка-индикатор положения шторок (опция)

Этот способ блокировки
предоставляет две возможности:

- Блокировка при помощи навесного замка верхних или нижних шторок;
- Указание положения каждой шторки:
 - Шторка открыта;
 - Шторка закрыта.

EB0042A

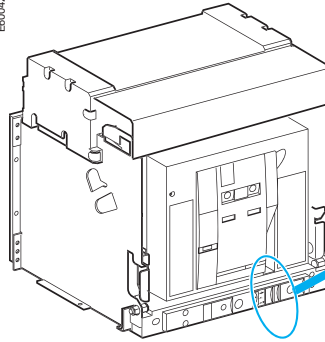


-  Верхняя шторка закрыта.
Нижняя шторка открыта.
-  Верхняя шторка открыта.
Нижняя шторка закрыта.
-  Верхняя и нижняя шторки
открыты.
-  Верхняя и нижняя шторки
закрыты.

Блокировка


Выдвиньте петлю с левой стороны,
чтобы заблокировать верхнюю шторку

E51252A

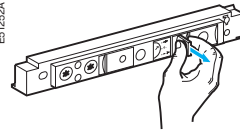


Вставьте навесной замок
(диаметр дужки 5-8 мм)

E51254A

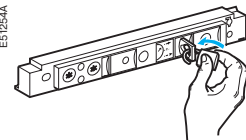


Выдвиньте петлю с правой стороны,
чтобы заблокировать нижнюю шторку

E51253A

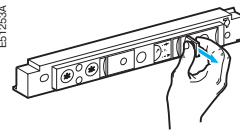


Вставьте навесной замок
(диаметр дужки 5-8 мм)

E51255A

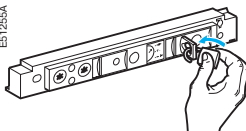


Выдвиньте обе петли, чтобы
заблокировать обе шторки

E51345A

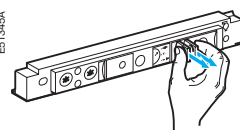

Вставьте навесной замок
(диаметр дужки 5-8 мм)


E51346A

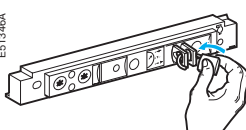

Снятие блокировки


Снимите замок

E51256A

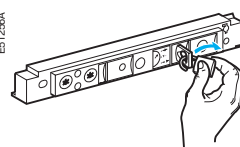


Задвиньте петлю/петли

E51257A




EG60352A

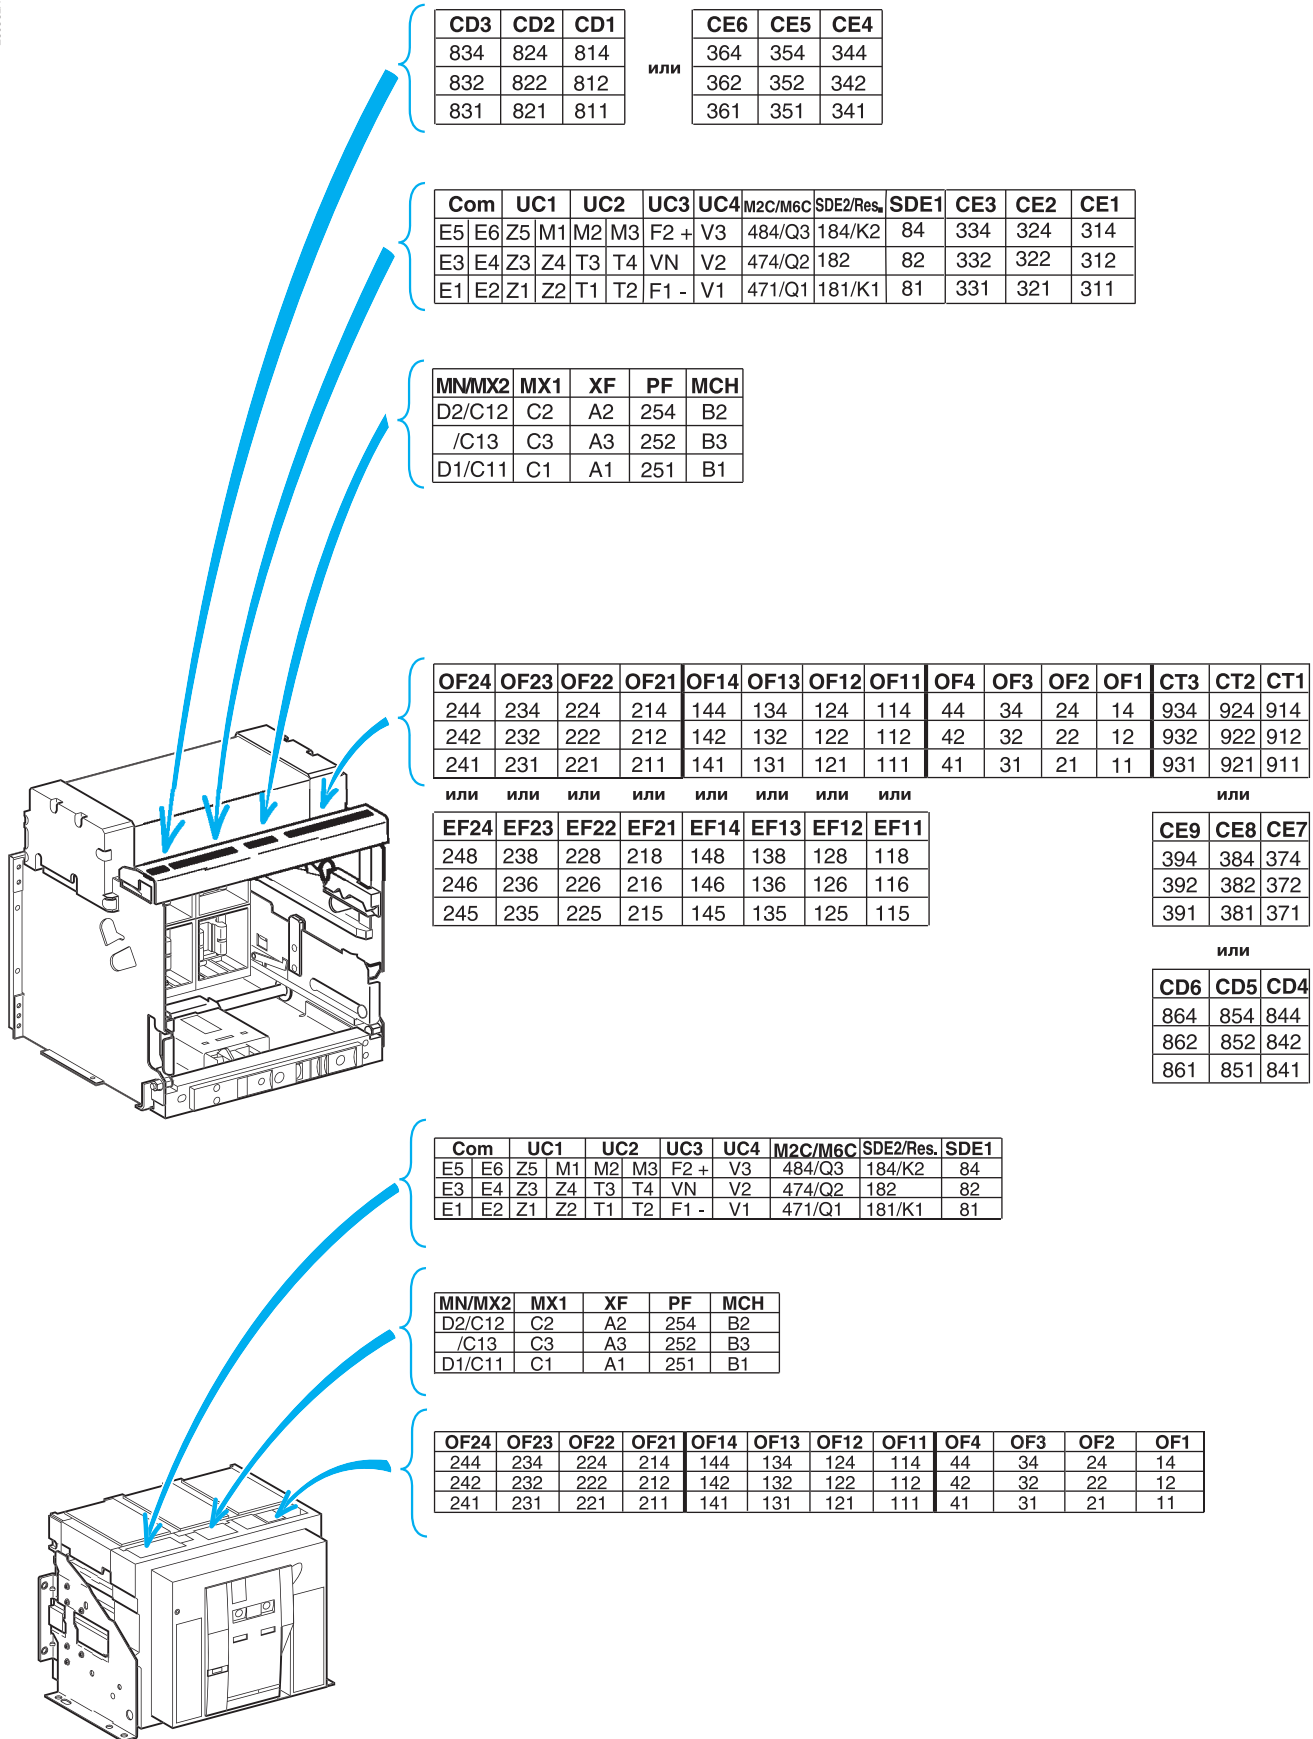

Электрические схемы Стационарный и выкатной выключатели


На представленной схеме цепи обесточены,
все аппараты отключены, вкаты и взведены,
реле в начальном состоянии.

Силовые цепи

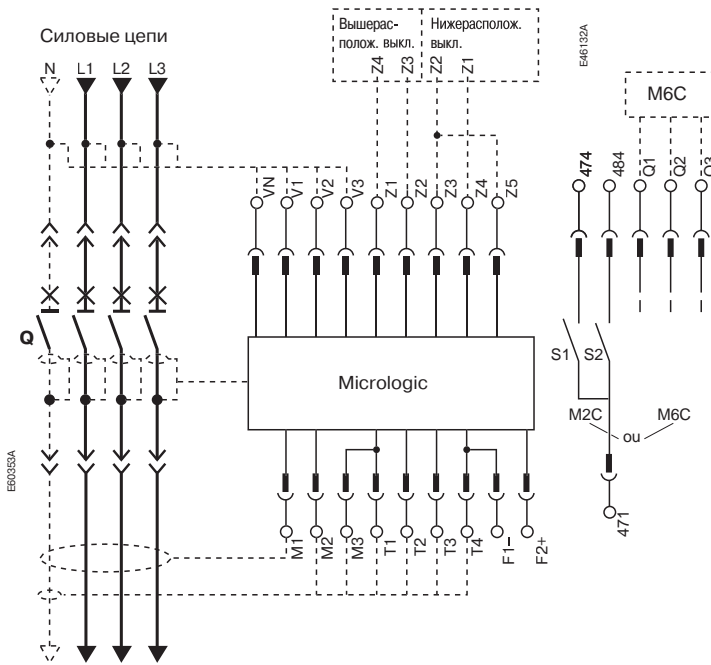

Блок контроля и управления

Дистанционное управление

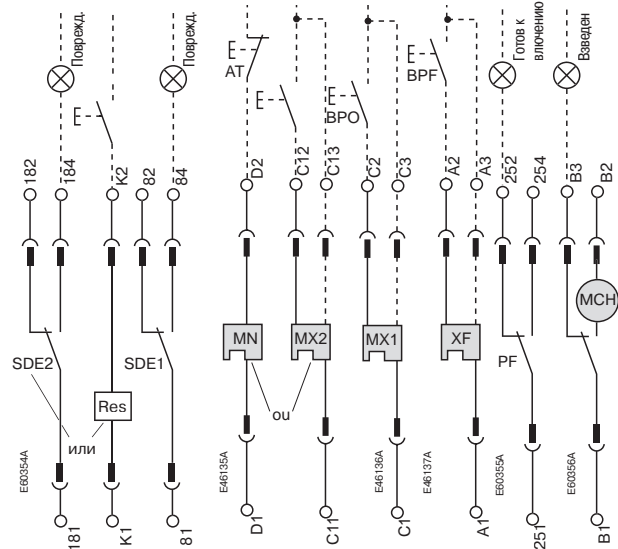

Блок контроля и управления

Com	UC1	UC2	UC3	UC4 / M2C / M6C
E5 E6	Z5 M1	M2 M3	F2+	V3 / 484 / Q3
E3 E4	Z3 Z4	T3 T4	VN	V2 / 474 / Q2
E1 E2	Z1 Z2	T1 T2	F1-	V1 / 471 / Q1


Дистанционное управление

SDE2 / Res	SDE1	MN / MX2	MX1	XF	PF	MCH
184 / K2	84	D2 / C12	C2	A2	254	B2
182	82		C3	A3	252	B3
181 / K1	81	D1 / C11	C1	A1	251	B1


A	P	H	Блок контроля и управления	Дистанционное управление
■	■	■	Com: E1-E6 Передача данных	SDE2 : Контакт сигнализации электрич. повреждения или Res: Дистанционный возврат в исходное положение
■	■	■	UC1: Z1-Z5 Логическая селективность; Z1 = ZSI OUT SOURCE Z2 = ZSI OUT; Z3 = ZSI IN SOURCE Z4 = ZSI IN ST (малая выдержка) Z5 = ZSI IN GF (замыкание на землю) M1 = суммирующая рамка Vigi (Micrologic 7)	SDE1 : Контакт сигнализации электрического повреждения (стандартная поставка)
■	■	■	UC2: T1, T2, T3, T4 = внешняя нейтраль; M2, M3 = суммирующая рамка Vigi (Micrologic 7)	MN: Расцепитель минимального напряжения или MX2: Независимый расцепитель 2 отключения
■	■	■	UC3: F2+, F1- внешн. питание 24 В пост.тока VN внешняя клемма напряжения нейтрали	MX1: Расцепитель отключения (стандартный или COM)
■	■	■	UC4: V1, V2, V3 внешняя клемма напряжения (на заказ) или M2C: 2 программируемых контакта (внутр. реле), внешн. пит. 24 В пост.тока или M6C: 6 программируемых контактов для присоединения к внешнему модулю M6C, внешн. пит. 24 В пост.тока	XF: Расцепитель включения (стандартный или COM) PF: Контакт готовности к включению MCH: Мотор-редуктор (*)
Примечание: В случае использования COM - электромагнитов MX или XF необходимо наличие третьего провода (C3, A3), даже если модуль связи не установлен. (1) Длина кабеля от XF (MX), COM до кнопки (контакта) BPO (F) не должна превышать 10 м. В противном случае для обеспечения надежного срабатывания расцепителя в условиях электромагнитных помех следует установить промежуточное реле.				

A: цифровой амперметр
P: A + контроль мощности + регулируемые защиты
H: P + контроль гармоник

Сигнальные контакты

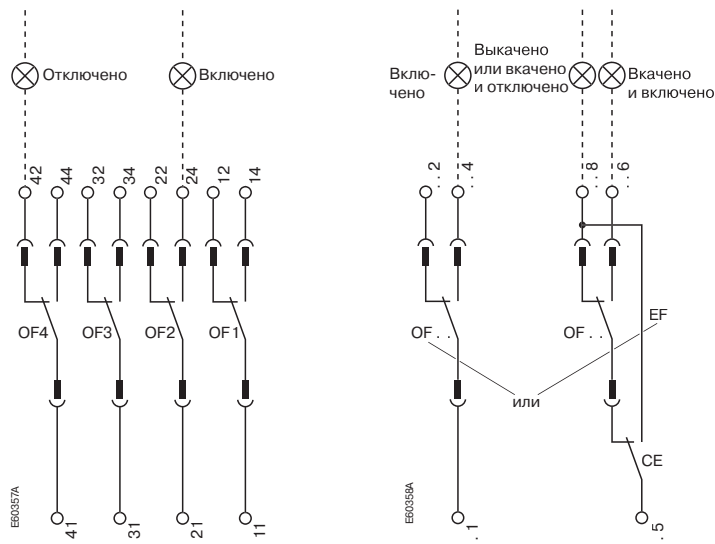

Контакты шасси

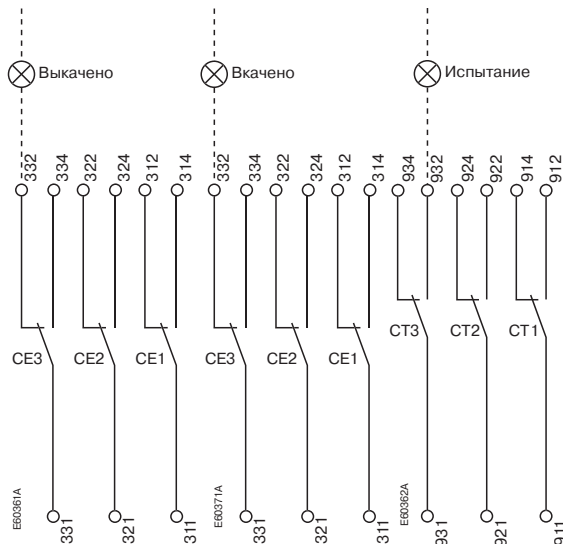

Сигнальные контакты

OF4	OF3	OF2	OF1	OF24	OF23	OF22	OF21	OF14	OF13	OF12	OF11
44	34	24	14	244	234	224	214	144	134	124	114
42	32	22	12	242	232	222	212	142	132	122	112
41	31	21	11	241	231	221	211	141	131	121	111
или или или или или или или											
EF24	EF23	EF22	EF21	EF14	EF13	EF12	EF11				
248	238	228	218	148	138	128	118				
246	236	226	216	146	136	126	116				
245	235	225	215	145	135	125	115				

Контакты шасси

CD3	CD2	CD1	CE3	CE2	CE1	CT3	CT2	CT1
834	824	814	334	324	314	934	924	914
832	822	812	332	322	312	932	922	912
831	821	811	331	321	311	931	921	911
или или или								
CE6	CE5	CE4				CE9	CE8	CE7
364	354	344				394	384	374
362	352	342				392	382	372
361	351	341				391	381	371

Сигнальные контакты

OF4: Контакты положения аппарата	OF 24	Контакты положения аппарата "Откл./Вкл."
OF3: положения аппарата	EF 24	Комбинированный контакт "Вквачено и включено"
OF2: аппарата	OF 23 или EF 23	
OF1: "Откл./Вкл."	OF 22 или EF 22	
	OF 21 или EF 21	
	OF 14 или EF 14	
	OF 13 или EF 13	
	OF 12 или EF 12	
	OF 11 или EF 11	

Контакты шасси

CD3: Контакты положения "Выкачено"	CE3: Контакты положения "Вквачено"	CT3: Контакты положения "Испытание"
CD2: положения "Выкачено"	CE2: положения "Вквачено"	CT2: положения "Испытание"
CD1: "Выкачено"	CE1: "Вквачено"	CT1: "Испытание"
или	или	или
CE6: Контакты положения "Вквачено"	CE9: Контакты положения "Вквачено"	
CE5: положения "Вквачено"	CE8: положения "Вквачено"	
CE4: "Вквачено"	CE7: "Вквачено"	
	или	
	CD6: Контакты положения "Выкачено"	
	CD5: положения "Выкачено"	
	CD4: "Выкачено"	

Условные обозначения:

Только выкатной аппарат


Поставляемый в стандартном исполнении SDE1, OF1, OF2, OF3, OF4

Перемычки (по одному проводу на точку присоединения))

Управление


Контакты сигнализации положения "Откл./Вкл." (OF) указывают положение главных контактов выключателя.

Выключатель

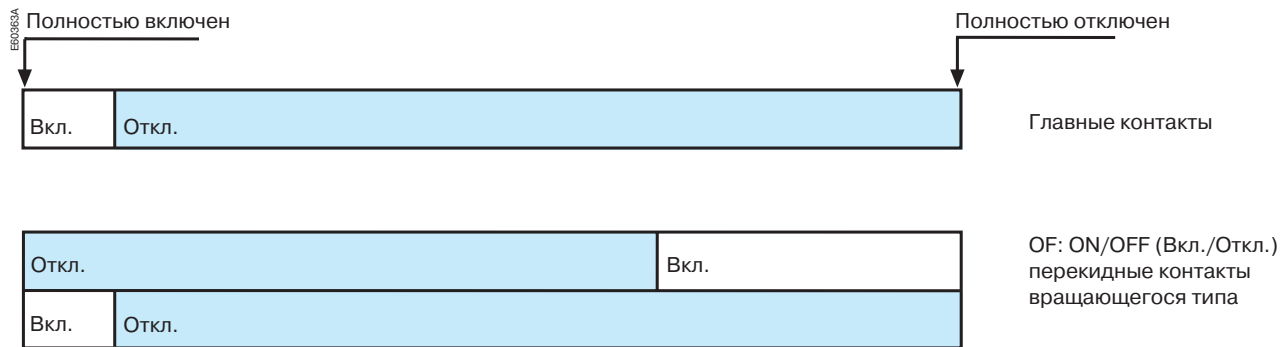


Контакты сигнализации положения аппарата "Вкачено", "Испытание", "Выкачено".

Шасси

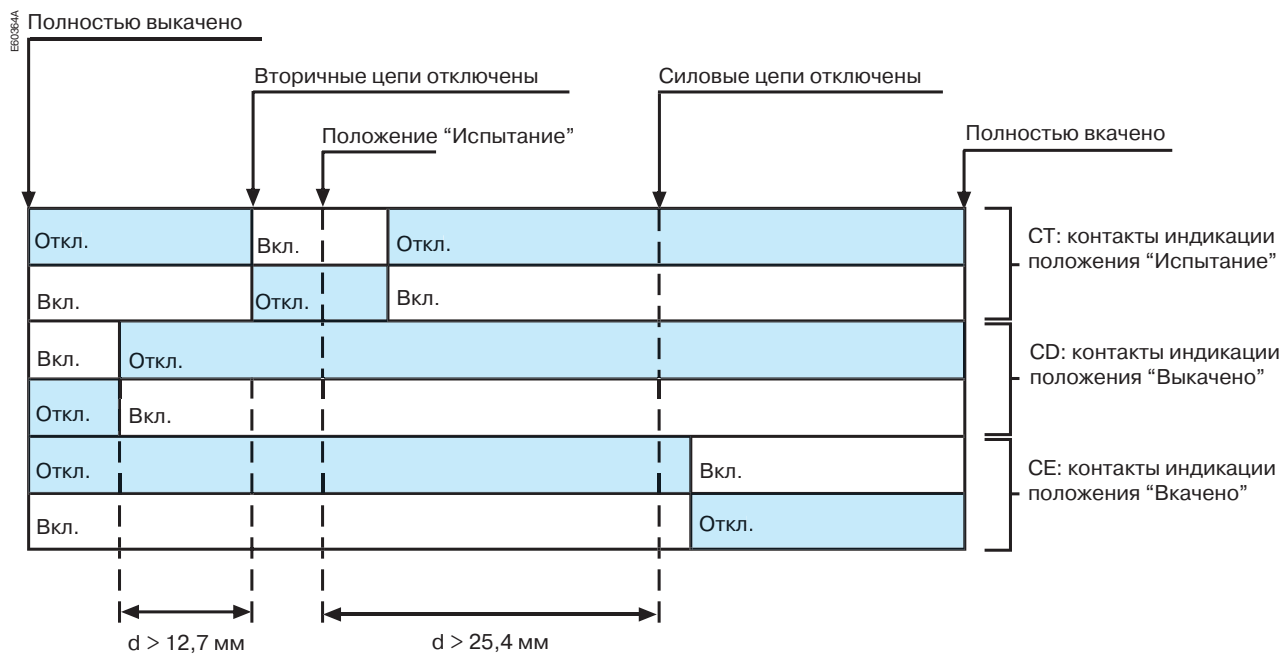


За более подробной информацией обращайтесь к руководству по эксплуатации блока контроля и управления

EA6108A

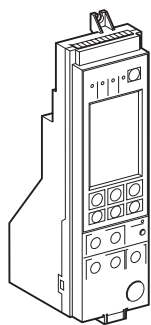

EE1329A

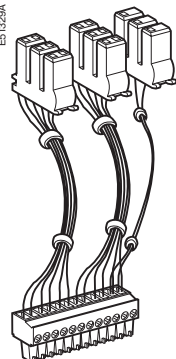

Блоки контроля и управления Micrologic

- Поставляется в стандартном исполнении, предусмотрен один блок для каждого выключателя.
- Каталожные номера (калибратор защиты от перегрузки, а также разъемы для подключения см. дальше) Micrologic 2.0A: **(1)**
Micrologic 5.0A: **(1)**
Micrologic 6.0A: **(1)**
Micrologic 7.0A: **(1)**
Micrologic 5.0P: **(1)**
Micrologic 6.0P: **(1)**
Micrologic 7.0P: **(1)**
Micrologic 5.0H: **(1)**
Micrologic 6.0H: **(1)**
Micrologic 7.0H: **(1)**

- Каталожные номера разъемов для подключения:
 - для стационарных аппаратов: **47065**;
 - для выкатных аппаратов: **47805**.
- В зависимости от модели блоки контроля и управления имеют дополнительные возможности:
 - аварийно-предупредительная сигнализация;
 - измерение электрических величин (тока, напряжения, мощности и т.д.);
 - анализ гармоник;
 - передача данных.

Калибраторы защиты от перегрузки

- Поставляются в стандартном исполнении, предусмотрен один калибратор для каждого блока контроля и управления.
- Каталожные номера:
 - для диапазона регулировки от 0.4 до 1 x I_r: **33542**;
 - для диапазона регулировки от 0.4 до 0.8 x I_r: **33543**;

- для диапазона регулировки от 0.8 до 1 x I_r: **33544**;
- без защиты от перегрузки: **33545**;
- Калибраторы устанавливают диапазоны регулировки уставок тока защиты от перегрузки.

Программируемые контакты M2C и M6C

- Поставляются на заказ с блоками Micrologic P и H.
- Каталожные номера (разъемы для присоединения см. дальше):
 - с 2 контактами M2C: **(1)**;
 - с 6 контактами M6C: **(1)**.
- Каталожные номера разъемов для присоединения:
 - для стационарных аппаратов: **47074**;
 - для выкатных аппаратов: **47849**.

- Контакты программируются с блока контроля и управления при помощи кнопок или от системы диспетчеризации при наличии дополнительной функции передачи данных COM.
- Они сигнализируют:
 - о типе повреждения;
 - о превышениях уставок тока без выдержки времени или с выдержкой времени.

- M2C: 2 контакта (5 A – 240 В)
- M6C: 6 контактов (5 A – 240 В).
- Допустимая нагрузка на каждый контакт реле M6C:
 - 240 В пер. тока: 5 А при cosφ = 0,7;
 - 380 В пер. тока: 3 А при cosφ = 0,7;
 - 24 В пост. тока: 1,8 А при L/R = 0;
 - 48 В пост. тока: 1,5 А при L/R = 0;
 - 125 В пост. тока: 0,4 А при L/R = 0;
 - 250 В пост. тока: 0,15 А при L/R = 0;
- M2C: питание от блока Micrologic: 24 В пост.тока ±5%.
- M6C: внешний источник питания: 24 В пост.тока ±5%.
- M6C: максимальное потребление: 100 мА.


(1) Обращайтесь в сервисную службу Schneider Electric.

Сигнальные контакты

Контакты сигнализации положения “Откл./Вкл.” (OF)

- Поставляются в стандартном исполнении: 4 контакта для каждого аппарата.
- Контакты OF указывают положение главных контактов.
- Меняют состояние при достижении минимального изолирующего промежутка главных контактов.
- 4 перекидных контакта вращающегося типа.
- Ток отключения: 10 А.
- Для 50/60 Гц пер. тока (AC12 в соответствии с 947-5-1):
 - 480 В: 10 А (действ.);
 - 600 В: 6 А (действ.).
- Для пост. тока (DC12 в соответствии с 947-5-1):
 - 250 В пост.тока: 3 А.

E51331A

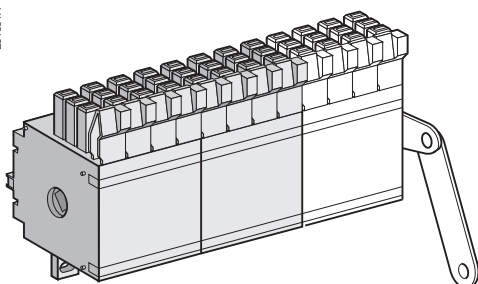

Дополнительные контакты сигнализации положения “Откл./Вкл.” (OF)



- Поставляются на заказ, по два блока из 4 контактов для каждого аппарата.
- Кат. номера (разъемов для присоединения см. дальше):
 - 1 блок из четырех контактов OF: **47887**.
 - Кат. номера разъемов для присоединения:
 - для стационарных аппаратов: **47074**;
 - для выкатных аппаратов: **47849**.
- Контакты OF указывают положение главных контактов.
- Меняют состояние при достижении минимального изолирующего промежутка главных контактов.

Комбинированные контакты сигнализации положения “Вкачено/Вкл.” (EF)

- Поставляются на заказ, по 8 контактов для каждого аппарата.
- Каждый контакт устанавливается вместо соединителя дополнительного контакта OF.
- Каталожный номер одного контакта EF: **48477**.
- Комбинированный контакт объединяет информацию “Аппарат вкачен” и “Аппарат включен” для выдачи информации “Цепь замкнута”.
- Перекидные контакты.
- Ток отключения: 10 А.
- Для 50/60 Гц перем. тока (AC12 в соответствии с 947-5-1):
 - 240 В: 8 А (действ.);
 - 380 В: 10 А (действ.);
 - 480 В: 10 А (действ.);
 - 600 В: 6 А (действ.).
- Для постоянного тока (DC12 в соответствии с 947-5-1):
 - 48 В: 2,5 А;
 - 130 В: 0,8 А;
 - 250 В: 0,3 А.

Контакт сигнализации электрического повреждения (SDE/1)

- Стандартный контакт, предусмотрен один SDE/1 для каждого выключателя.
- Не применяется для выключателей нагрузки.
- Контакт обеспечивает дистанционную сигнализацию аварийного отключения.
- Перекидной контакт.
- Ток отключения: 10 А
- Для 50/60 Гц перем. тока (AC12 в соответствии с 947-5-1):
 - 240 В: 10 А (действ.);
 - 380 В: 5 А (действ.);
 - 480 В: 5 А (действ.);
 - 600 В: 3 А (действ.).
- Для постоянного тока (DC12 в соответствии с 947-5-1):
 - 48 В: 3 А;
 - 125 В: 0,3 А;
 - 250 В: 0,15 А.

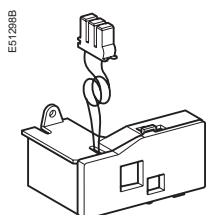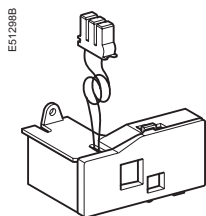

Дополнительный контакт сигнализации электрического повреждения (SDE/2)

- Поставляется на заказ, предусмотрен один дополнительный контакт SDE/2 для каждого выключателя.
- Не применяется для выключателей нагрузки.
- Не совместим с функцией электрического возврата в исходное положение (Res).
- Каталожные номера (разъемов для присоединения см. дальше): 1 контакт SDE/2: (1).
- Контакт обеспечивает дистанционную сигнализацию аварийного отключения.
- Существует стандартное и слаботочное исполнение. Характеристики стандартного исполнения.
- Перекидной контакт.
- Ток отключения: 10 А.
- Для 50/60 Гц пер. тока (AC12 в соответствии с 947-5-1):
 - 240 В: 8 А (действ.);
 - 380 В: 5 А (действ.);
 - 480 В: 5 А (действ.);
 - 600 В: 3 А (действ.).
- Для постоянного тока (DC12 в соответствии с 947-5-1):
 - 48 В: 3 А;
 - 125 В: 0,3 А;
 - 250 В: 0,15 А.

Электрический возврат в исходное положение после повреждения (Res)


- Поставляется на заказ, предусмотрен один Res для каждого выключателя.
- Не совместим с дополнительным контактом “Сигнал электрического повреждения” SDE/2.
- Каталожные номера (разъемов для присоединения см. ниже): 110/130 В пер. тока; 220/240 В перем. тока: (1);
- Контакт обеспечивает дистанционный возврат в исходное положение после аварийного отключения

Концевой выключатель (СН) “Пружины взведены”

- Поставляется в стандартном исполнении, предусмотрен один выключатель СН для каждого аппарата
- Контакт сигнализирует о взведенном положении механизма накопления энергии (“Пружины взведены”)
- Перекидной контакт.
- Ток отключения: 10 А.
- Для 50/60 Гц пер. тока (AC12 в соответствии с 947-5-1):
 - 240 В: 8 А (действ.);
 - 380 В: 5 А (действ.);
 - 480 В: 5 А (действ.);
 - 600 В: 3 А (действ.).
- Для пост. тока (DC12 в соответствии с 947-5-1):
 - 48 В: 3 А;
 - 125 В: 0,3 А;
 - 250 В: 0,25 А.


Контакт готовности к включению (PF)

- Поставляется на заказ, предусмотрен один PF для каждого выключателя
- Каталожные номера (разъемов кабелей для присоединения см. ниже):
 - один контакт PF: **47080**.
 - Каталожные номера разъемов для присоединения:
 - для стационарных аппаратов: **47074**;
 - для выкатных аппаратов: **47849**.
- Этот контакт сигнализирует об одновременном наличии следующих условий:
 - выключатель отключен;
 - пружины накопления энергии взведены;
 - отсутствует постоянная команда на включение;
 - отсутствует постоянная команда на отключение.
- Переключающийся контакт.
- Ток отключения: 10 А.
- Для 50/60 Гц пер. тока (AC12 в соответствии с 947-5-1):
 - 240 В: 8 А (действ.);
 - 380 В: 5 А (действ.).
- Для постоянного тока (DC12 в соответствии с 947-5-1):
 - 48 В: 3 А;
 - 125 В: 0,3 А;
 - 250 В: 0,15 А.

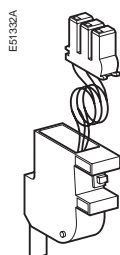

(1) Обращайтесь в сервисную службу Schneider Electric.

Оборудование для дистанционного управления

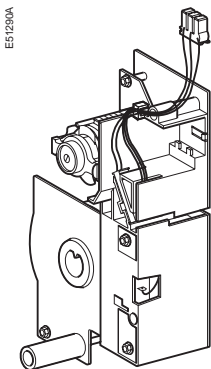

Мотор-редуктор (MCH)

■ Поставляется на заказ, предусмотрен один мотор-редуктор (MCH) для каждого выключателя

■ Каталожные номера (разъемы для присоединения см. дальше):

100/130 В пер.тока: **47893**;
200/240 В пер.тока: **47894**;
277 В пер.тока: **47895**;
380/415 В пер.тока: **47896**;
440/480 В пер.тока: **47897**;
480В пер.тока: **47898**;
24/30 В пост.тока: **47888**;
48/60 В пост.тока: **47889**;

100/130 В пост.тока: **47890**;
200/250 В пост.тока: **47891**.

■ Референсы разъемов для присоединения:

□ для стационарных аппаратов: **47074**;
□ для выкатных аппаратов: **47849**.

■ Мотор-редуктор автоматически взводит и разряжает пружины накопления энергии


■ Время взвода: 4 с.

■ Потребление:

□ 180 ВxА перем. тока;
□ 180 Вт пост. тока.

■ Перегрузка двигателя: 2-3 в течение 0,1 с.

■ Частота коммутаций: 3 цикла в минуту.



Электромагниты отключения MX и 2-й MX, электромагнит включения XF

■ Поставляются на заказ, предусмотрены 1 или 2 электромагнита отключения MX и 1 электромагнит включения XF для каждого аппарата.

■ Функция включения или отключения определена с момента установки катушки.

■ Каталожные номера (разъемы для присоединения см. дальше):

□ стандартное исполнение: 12 В пост.тока: **33658**;
24/30 В пост.тока и 50/60 Гц: **33659**;
48/60 В пост.тока и 50/60 Гц: **33660**;
100/130 В пост.тока и 50/60 Гц: **33661**;
200/250 В пост.тока и 50/60 Гц: **33662**;
277 В пер.тока 50/60 Гц: **33663**;
380/480 В пер.тока 50/60 Гц: **33664**;
500/550 В пер.тока 50/60 Гц: **33665**.

□ при наличии дополнительной функции передачи данных (COM):

12 В пост.тока 50/60 Гц: **33032**;
24/30 В пост.тока и 50/60 Гц: **33033**;
48/60 В пост.тока и 50/60 Гц: **33034**;
100/130 В пост.тока и 50/60 Гц: **33035**;
200/250 В пост.тока и 50/60 Гц: **33036**;

240/277 В пер.тока 50/60 Гц: **33037**;
380/480 В пер.тока 50/60 Гц: **33038**.

■ Референсы разъемов для присоединения:

□ для стационарных аппаратов: **47074**;
□ для выкатных аппаратов: **47849**.

■ Электромагнит отключения MX при подаче питания вызывает отключение выключателя без выдержки времени.

■ Электромагнит включения XF при подаче питания вызывает включение выключателя без выдержки времени, если аппарат готов к включению.

■ Время срабатывания:

□ MX: 50 мс +/-10;
□ XF: 70 мс +/-15.


■ Порог срабатывания:

□ MX: 0,7-1,1 x Un;
□ XF: 0,85 - 1,1 x Un.

■ Питание электромагнитов может осуществляться как в постоянном, так и в импульсном режимах.


■ Потребление:

□ импульс: 200 ВА (при времени срабатывания 80 мс);
□ удержание: 4,5 ВА.




Расцепитель минимального напряжения мгновенного действия (MN)

- Поставляется на заказ, 1 MN для каждого выключателя.
- Не совместим с независимым расцепителем MX/2.
- Каталожные номера (разъемы для присоединения см. ниже):
24/30 В пост.тока и 50/60 Гц: **33668**;
48/60 В пост.тока и 50/60 Гц: **33669**;
100/130 В пост.тока и 50/60 Гц: **33670**;
200/250 В пост.тока и 50/60 Гц: **33671**;
380/480 В перем.тока 50/60 Гц: **33673**.
- Каталожные номера разъемов для присоединения:
□ для стационарных аппаратов: **47074**;
□ для выкатных аппаратов: **47849**.
- Расцепитель MN вызывает мгновенное отключение выключателя, когда его напряжение питания падает до значения, составляющего от 35 до 70% номинального напряжения.
- Время срабатывания выключателя: 90 мс ±5.
- Порог срабатывания:
□ отключение: 0,35-0,7 Un;
□ включение: 0,85 Un.
- Потребление:
□ импульс: 200 ВА (при времени срабатывания 80 мс);
□ удержание: 4,5 ВА.

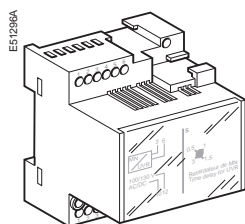

Замедлители для расцепителей MN


- Поставляются на заказ, 1 MN с замедлителем для каждого аппарата
- Каталожные номера замедлителей:
48/60 В пост.тока и 50/60 Гц: **33680**;
100/130 В пост.тока и 50/60 Гц: **33681**;
200/250 В пост.тока и 50/60 Гц: **33682**;
380/480 В перем.тока 50/60 Гц: **33683**.
- Действие замедлителя для расцепителя MN состоит в предотвращении ложных отключений выключателя при кратковременных падениях напряжения.
- Замедлитель последовательно соединяется с расцепителем MN и устанавливается вне выключателя.
- Время срабатывания выключателя: 0,5; 1; 1,5; 3 с.
- Порог срабатывания:
□ отключение: 0,35-0,7 Un;
□ включение: 0,85 Un.
- Потребление:
□ импульс: 200 ВА (при времени срабатывания 80 мс);
□ удержание: 4,5 ВА.

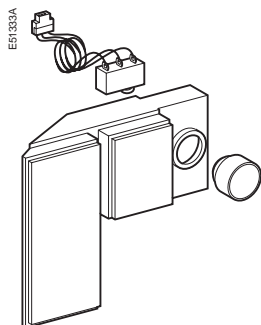

Кнопка электрического включения (BPFE)


- Поставляется на заказ, 1 BPFE для каждого выключателя
- Каталожные номера (разъемы для присоединения см. дальше): **47512**.
- Каталожные номера разъемов для присоединения:
□ для стационарных аппаратов: **47074**;
□ для выкатных аппаратов: **47849**.
- Кнопка расположена на передней панели и служит для электрического включения автоматического выключателя при помощи электромагнита включения XF COM.
- Электрическое включение данной кнопкой учитывает все защитные функции, которые являются частью системы контроля и управления электроустановки.

Механические аксессуары аппарата

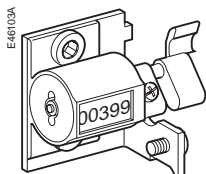


Счетчик коммутаций (CDM)

- Поставляется на заказ, один CDM для каждого выключателя.
- Каталогный номер: **48535**.
- Счетчик коммутаций показывает суммарное количество циклов В/О аппарата.

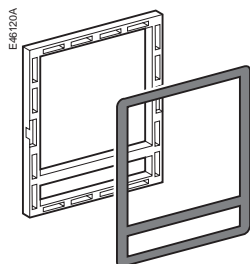

Рамка дверцы (CDP)


- Поставляется на заказ, одна CDP для каждого выключателя
- Каталогные номера:
 - для стационарного аппарата: **48601**;
 - для выкатного аппарата: **48603**.
- Рамка дверцы CDP обеспечивает степень защиты IP40 и IK 07.

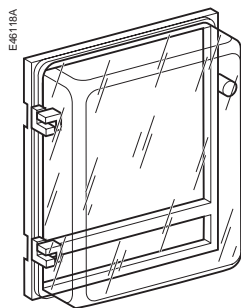

Прозрачный кожух (CPP) для рамки дверцы

- Поставляется на заказ вместе с CDP, предусмотрен один кожух вместе с рамкой дверцы для каждого выключателя.
 - Каталогный номер: **48604 в стационарном и выкатном исполнениях.**
 - Установленный на рамку дверцы, кожух обеспечивает степень защиты IP55 и IK10.
- Примечание:**
Следует применять совместно с рамкой дверцы для выкатного исполнения.

E48239A

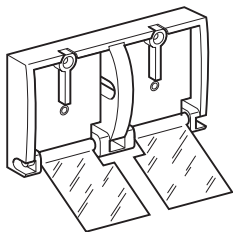


Прозрачный экран для блокировки доступа к кнопкам при помощи навесных замков, пломбировки или винтов

- Поставляется на заказ, один прозрачный экран для блокировки для каждого выключателя.
- Каталожный номер: **48536**.

- Прозрачный экран позволяет заблокировать ручной доступ к кнопке отключения и кнопке включения аппарата.
- Блокировка осуществляется навесным замком, пломбировкой или двумя винтами.


E48579A

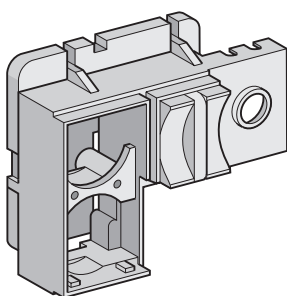

Блокировка аппарата в положении “Отключено” при помощи навесного замка

- Поставляется на заказ, одно устройство блокировки для каждого выключателя.
- Каталожный номер: **48539**.

- Устройство блокирует ручное или дистанционное включение аппарата.
- Для блокировки могут использоваться от 1 до 3 навесных замков.

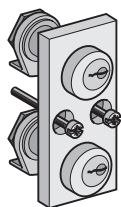


Комплект блокировки аппарата в положении “Отключено” при помощи встроенных замков

- Поставляется на заказ, один комплект блокировки для каждого выключателя
- Каталожные номера (без встроенных замков):
 - для встроенных замков Profalux или Ronis: **48541**.



- Комплект блокирует ручное или дистанционное включение аппарата.

Ronis

E51286A




E51273A





Profalux

E51287A



E51274A

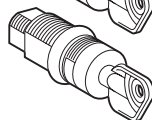

Встроенные замки для комплекта блокировки

- Один или два встроенных замка для комплекта блокировки.

- Каталожные номера:

- Ronis:

- 1 замок: **41940**;

- 2 замка: **41950**.


- Profalux:

- 1 замок: **42888**;


- 2 замка: **42878**.

Механические аксессуары шасси

Верхняя шторка заперта

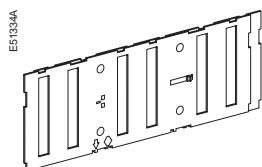

Нижняя шторка заперта

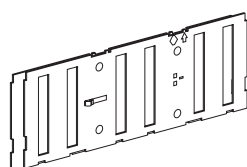


Изолирующие шторки

- Поставляются на заказ
- Каталожные номера :
 - NW08/NW40:
 - 3-полюсные: **48587**;
 - 4-полюсные: **48589**;
 - NW40b/NW63:
 - 3-полюсные: **48588**;
 - 4-полюсные: **48590**.

- Изолирующие шторки устанавливаются на шасси и автоматически перекрывают доступ к втычным контактам, если аппарат находится в положении “Выкачено” или “Испытание”.


- Степень защиты: IP20.

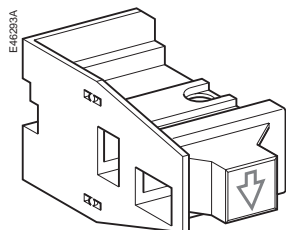

Подвижный башмак для блокировки шторок

- Поставляются на заказ: 2 башмака для NW08 – 40, 4 башмака для NW40b – 63.
- Каталожный номер (2 башмака): **48591**.


- Башмак может запирается навесным замком, что позволяет:
 - воспрепятствовать вкатыванию аппарата;
 - заблокировать шторки в положении “Закрыто”.

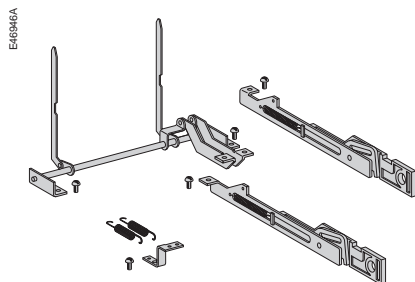

Указатель положения шторок на передней панели

- Поставляется на заказ.
- Каталожные номера:
 - NW08/NW040:
 - 3-полюсные и 4-полюсные: **48592**;
 - NW40b/NW63:
 - 3-полюсные: **48593**;
 - 4-полюсные: **48594**.

- Устройство расположено на передней панели шасси:
 - оно сигнализирует о закрытом положении шторок;
 - обе шторки (нижняя и верхняя) могут быть заперты одновременно или независимо друг от друга при помощи навесных замков.



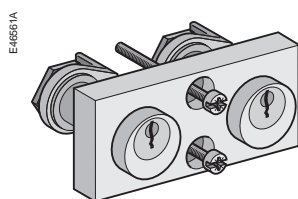


Комплект блокировки выключателя в положении “Выкачено”




- Поставляется на заказ, одно блокировочное устройство для каждого выключателя.
- Каталожные номера для встраивания замков Profalux или Ronis: **48564**.

- Блокировочные устройства, устанавливаемые на шасси и доступные при закрытой дверце, обеспечивают запираение выключателя в положении “Выкачено” при помощи одного или двух встроенных замков.
- Устройство может быть модифицировано для блокировки выключателя во всех трех положениях: “Вкачено”, “Выкачено” и “Испытание”.

Ronis




Profalux

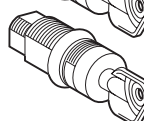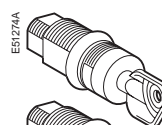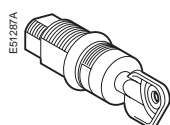

Встроенные замки для блокировки в положении “Выкачено”


- Один или два встроенных замка для каждого блокировочного устройства.

- Каталожные номера:
 - Ronis:
 - 1 замок: **41940**;
 - 2 замка: **41950**;
 - Profalux:
 - 1 замок: **42888**;
 - 2 замка: **42878**.

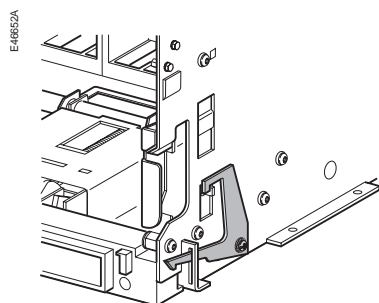


Комплект блокировки дверцы

- Поставляется на заказ, одно блокировочное устройство для шасси.
- Каталожный номер: **47914.**
- Блокировочное устройство препятствует открытию дверцы ячейки, если выключатель вквачен или находится в положении “Испытание”.
- Может устанавливаться справа или слева от шасси.

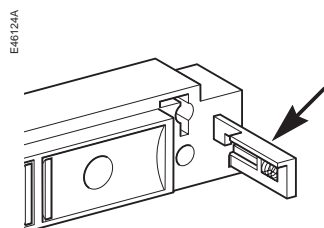


Комплект блокировки вкатывания при открытой дверце

- Поставляется на заказ, одно устройство блокировки вкатывания для шасси.
- Каталожный номер: **48582.**
- Блокировочное устройство препятствует установке рукоятки при открытой дверце ячейки.
- Устанавливается справа от шасси.

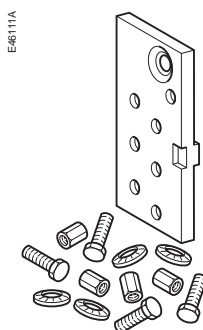


Установочный ключ

- Поставляется на заказ, один установочный ключ для шасси.
- Каталожный номер: **33767.**
- Установочный ключ обеспечивает реализацию 20 различных комбинаций двух частей (одна часть для шасси, другая – для выключателя).
- Позволяет вставить аппарат только в шасси с совместимыми характеристиками.

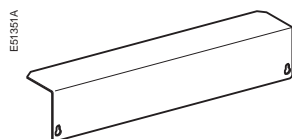

Кожух клеммников (CB)

- Поставляется на заказ, один кожух клеммников для каждого шасси
- Каталожные номера:
 - NW08/NW040:
 - 3-полюсные: **48595;**
 - 4-полюсные: **48596;**
 - NW40b/NW63:
 - 3-полюсные: **48597;**
 - 4-полюсные: **48598.**
- Кожух клеммников закрывает доступ к клеммникам присоединения электрических вспомогательных устройств.

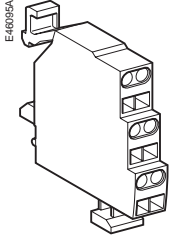

Контакты сигнализации положений шасси “Включено”, “Выключено” и “Испытание” (CE, CD, CT)

- Поставляются на заказ, от одного до девяти контактов.
- В стандартном исполнении:
0-3 CE, 0-3 CD, 0-3 CT.
- С дополнительными исполнительными механизмами:
□ 0-9 CE, 0 CD, 0 CT
0-6CE, 0-3CD, 0 CT;
0-6CE, 0 CD, 0-3CT.
- Каталожные номера (разъемы для присоединения, см. дальше):
□ 1 перекидной контакт: **33170**;
□ 1 перекидной контакт слаботочного исполнения: **33171**
□ 1 комплект исполнительных механизмов для дополнительных перекидных контактов: **48560**.
- Перекидные контакты индицируют три положения: CE: положение “Включено”; CD: положение “Выключено” (сигнализация этого положения происходит при достижении минимального изолирующего промежутка силовых и вторичных цепей); CT: положение “Испытание”
- Перекидной контакт.
■ Ток отключения: 10 А.
■ Для 50/60 Гц перем. тока (AC12 в соответствии с 947-5-1):
□ 240 В: 10 мА;
□ 380 В: 5 мА.
■ Для постоянного тока (DC12 в соответствии с 947-5-1):
□ 250 В пост. тока: 0,3А.

Важно произвести данные испытания перед началом эксплуатации Masterpact

Общая проверка выключателя занимает всего несколько минут и обеспечивает его бесперебойную работу.

Общая проверка должна производиться:

- перед началом эксплуатации;
- после длительного простоя.

На время проверки щит должен быть полностью обесточен. Если он состоит из отсеков, то обесточивается нужный для работы отсек.

Электрические тесты

Проверка изоляции и диэлектрической стойкости для силовых цепей должна производиться сразу после получения щита. Порядок тестирования детально разработан и определяется международными стандартами. Проверка производится квалифицированным специалистом.

Перед тем как приступить к тестированию, необходимо:

- отключить все вспомогательные электрические устройства выключателя (MCH, MX, XF, MN, контакт электрического возврата в исходное положение после повреждения Res);
- С ЦЕЛЬЮ НЕДОПУЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЦЕПЕЙ ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ И ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ДИСПЛЕЯ устройства Micrologic на время испытаний повышенным напряжением снять калибратор защиты от перегрузки с передней панели Micrologic-блоков контроля и управления: 7.0 A, 5.0 P, 6.0 P, 7.0 P 5.0 H, 6.0H, 7.0 H. Снятие калибратора отключает разъем напряжения для измерения мощности.

Осмотр щита

Убедитесь, что выключатель установлен на чистой поверхности без инструментов, проводов, обломков и обрезков, металлической стружки и т.п.

Соответствие схеме установки

Убедитесь, что оборудование соответствует схеме установки:

- токи отключения указаны на идентификационной панели;
- указаны единицы измерения (тип, шкалы);
- присутствуют дополнительные функции (дистанционное отключение и включение при помощи мотор-редуктора, вспомогательные устройства, модули измерения и индикации и т.д.);
- выставлены правильно заранее рассчитанные и согласованные с прочим оборудованием сети уставки защит блока Micrologic;
- ток защищаемой цепи соответствует номинальному току выключателя, указанному на его передней панели.

Состояние подключений и вспомогательных устройств

Проверьте монтаж аппарата в распределительном щите и надежность подключения нагрузки.

Убедитесь в надежности и правильности установки вспомогательных устройств и аксессуаров:

- электрических устройств;
- клеммников и разъемников;
- присоединений вторичных цепей.

Функционирование

Проверьте функционирование механических частей выключателя:

- при включении;
- при отключении.

Проверьте работу блока контроля и управления

Проверьте работу блока контроля и управления каждого выключателя при помощи прилагающегося руководства по эксплуатации.

Действия при отключении выключателя

Аварийное отключение

Аварийные отключения сигнализируются механически и дистанционно при помощи индикаторов и вспомогательных контактов, установленных в выключателе, в зависимости от его конфигурации. Более подробную информацию о сигнализации повреждений Вашего аппарата см. на стр. 12.

Определение причины отключения

Выключатель не может быть включен (механически или дистанционно) без выяснения причины повреждения и сброса индикатора аварийного отключения.

Отключение может иметь несколько причин.

- разные способы диагностики аварийных отключений в зависимости от типа блока управления. Обращайтесь к руководству по эксплуатации блока управления.
- Различные меры предосторожности в зависимости от типа повреждения и чувствительности оборудования, в первую очередь, тестирование изоляции и сопротивления всей электроустановки или ее части. Эти проверки и тестирование должны быть организованы и проведены квалифицированным персоналом.

Осмотрите выключатель после короткого замыкания

- Проверьте дугогасительные камеры (см. стр. 43).
- Проверьте контакты (см. стр. 43).
- Проверьте надежность присоединений (см. руководство по установке оборудования).
- Проверьте втычные контакты (см. стр. 44).

Возврат выключателя в исходное положение

Выключатель можно вернуть в исходное состояние механическим или дистанционным способом (см. стр. 12).

Рекомендуемая программа по обслуживанию аппаратов рассчитана на нормальные условия эксплуатации: Температура окружающей среды: от -5 до +60 С при нормальном атмосферном давлении.

Периодические осмотры

Периодичность	Операции	Описание процедуры
Каждый год	<ul style="list-style-type: none"> ■ Отключите и отключите аппарат механически и дистанционно, последовательно используя различные вспомогательные устройства ■ Проверьте последовательность действий ■ Протестируйте блок контроля и управления при помощи испытательного комплекта 	<ul style="list-style-type: none"> □ См. стр.10 и 11 □ См. стр. 8 □ См. руководство по эксплуатации блока контроля и управления
Каждые два года или при достижении 100 на индикаторе регистра техобслуживания блока контроля и управления	<ul style="list-style-type: none"> ■ Проверьте дугогасительные камеры ■ Проверьте глав. контакты ■ Проверьте надежность присоединений ■ Проверьте втыч. контакты 	<ul style="list-style-type: none"> □ См.стр. 43 □ См.стр. 43 □ См. стр. 43. см. рук-во по установке оборуд. □ См.стр. 44

Замена частей в зависимости от количества рабочих циклов

Перечень деталей, которые должны периодически заменяться, для продления срока службы аппарата.

Наименование	Исполнитель	Описание процедуры
Дугогасительные камеры	■ Пользователь	□ См. стр. 43
Главные контакты	■ Осмотр: пользователь ■ Замена: Schneider Electric	□ См. стр. 43
Мотор-редуктор МСН	■ Пользователь	□ См. стр. 9
Механические блокировочные устройства	■ Пользователь	
Пружины накопления энергии	■ Schneider Electric	
МХ/МН/ХФ	■ Пользователь	□ См. стр. 10 и 11

Замена деталей может производиться в соответствии с приведенной ниже таблицей, которая содержит данные о сроках службы различных деталей, измеряемых в количестве рабочих циклов (В/О) при номинальном токе.

Количество циклов В/О при номинальном токе

Тип аппарата	Максимальный срок службы	Срок службы различных деталей			
		Дугогасительные камеры	Главные контакты	Пружины накопления энергии, мотор-редуктор	Электромагниты МХ/ХФ
NW08 - NW16 Модификация N1/H1/H2	25000	10000	10000	12500	12500
NW08 - NW16 Модификация L1	25000	3000	10000	12500	12500
NW20 - NW25 Модификация H1/H2	20000	440 В: 8000 690 В: 6000	440 В: 8000 690 В: 6000	10000	12500
NW20 - NW25 Модификация H3	20000	2000	440 В: 8000 690 В: 6000	10000	12500
NW20 Модификация L1	20000	3000	10000	10000	12500
NW32 - NW40 Модификация H1/H2	20000	440 В: 5000 690 В: 2500	440 В: 5000 690 В: 2500	10000	12500
NW32 - NW40 Модификация H3	20000	1250	440 В: 5000 690 В: 2500	10000	12500
NW40b - NW63 Модификация H1/H2	10000	1500	3000	5000	12500


Операции технического обслуживания

Перед проведением любой работы по техобслуживанию обесточьте электроустановку и действуйте в соответствии с требованиями безопасности.

Дугогасительная камера


Отвинтите крепежные винты:

- модификация N1, H1 и H2 NW40: два винта;
- модификация H1 и H2 NW40b, модификация H3: три винта;
- модификация L1: четыре винта.

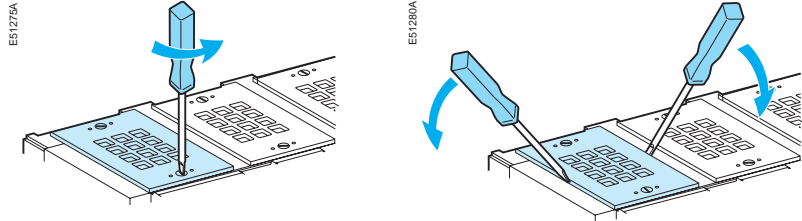

- Убедитесь, что в дугогасительной камере:
 - корпус не потрескался;
 - фильтры не заржавели.

Если нужно, замените дугогасительную камеру

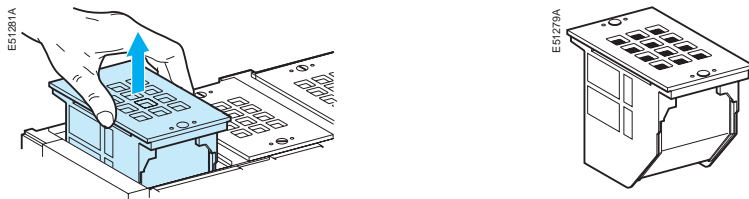

Если блок контроля и управления снабжен регистром техобслуживания, то нет необходимости систематически проверять контакты.


Если контакты вышли из строя, их необходимо заменить в сервисном центре Schneider Electric

Состояние главных контактов


- Выньте дугогасительную камеру.
- Включите аппарат и визуально проверьте контакты.

Модификация N1, H1, H2, H3 (NW40)

Исправные контакты

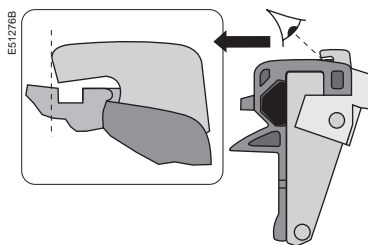


Изнношенные контакты

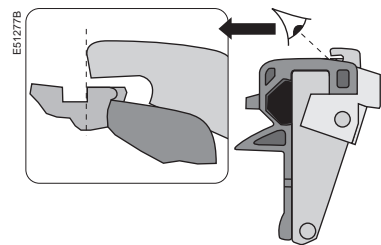


Модификация H1, H2 (NW40b), L1

Исправные контакты

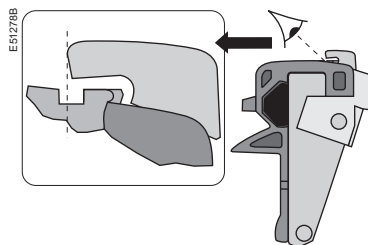

Изнношенные контакты

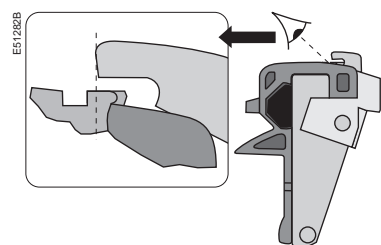

Втычные контакты (кластеры)

■ Смажьте контакты смазкой, поставляемой Schneider Electric; указанной на стр. 45.


■ Проверьте контакты следующим образом:

- выключите выключатель;
- обесточьте шины;
- выкатите выключатель;
- снимите выключатель;
- проверьте выступы контактов на наличие следов меди;
- замените все поврежденные контакты.


■ Положение контактов и их количество должно соответствовать приведенной ниже таблице.

Тип	NW08	NW10 NW12	NW16	NW20	NW25	NW32	NW40	NW40b NW50	NW63
N1	Слой 1 2 контакта на полюс								
H1	Слой 2 4 контакта на полюс			Слой 3 8 контактов на полюс	Слой 4 12 контактов на полюс	Слой 5 14 контактов на полюс	Слой 4 24 контакта на полюс		
H2									
H3									
L1	Слой 3 8 контактов на полюс			Слой 5 14 контактов на полюс					


Слой № 1

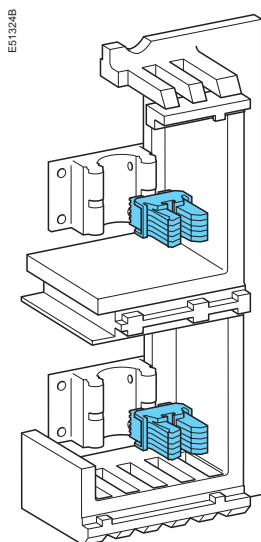


Слой № 2

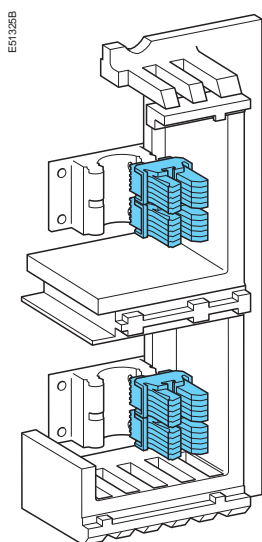


Слой № 3

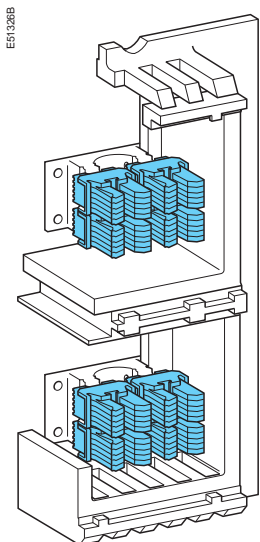

Слой № 4

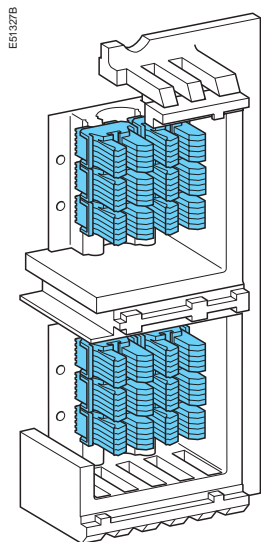

Слой № 5

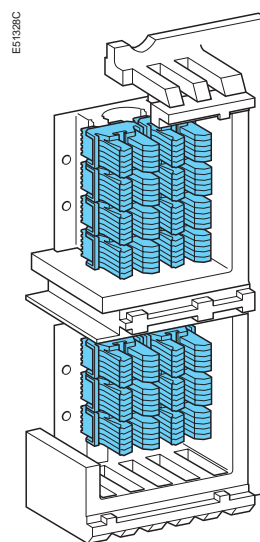





Заказ запасных частей

Вспомогательные электрические устройства

Замены могут требовать следующие электрические устройства:

- мотор-редуктор MCH;
- электромагнит(ы) отключения MX;
- электромагнит включения XF;
- расцепитель минимального напряжения мгновенного действия MN.

Их характеристики и каталожные номера см. стр. 33 и 34 в главе “Оборудование для дистанционного управления”.

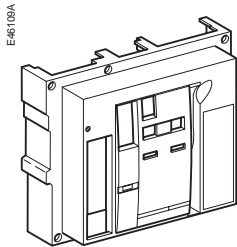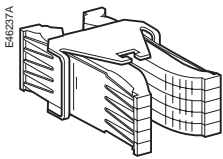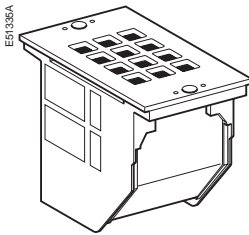

Дугогасительная камера

- Каталожные номера (1 дугогасительная камера):
 - NW модификация N1 NW08 - NW40 модификация H1 и H2: **47935**;
 - NW40b - NW63 модификация H1 и H2 NW модификация H3: **47936**;
 - NW модификация L1: **47937**.
- NW08-40 : одна камера для каждого полюса
- NW40b-63: две камеры для каждого полюса.

Втычные контакты

- Каталожные номера (1 кластер): **33166**.
- Количество для каждого выключателя см. таблицу на стр. 44.

Смазка для втычных контактов

- Каталожные номера (1 банка весом 1 кг): **54122**. Ambligon TA 15/2.

Передняя панель

- Каталожный номер (1 передняя панель для трех- или четырехполюсного аппарата): **47939**.
- 1 для каждого выключателя.

Рычаг взвода

- Каталожный номер (1 рычаг): (1).
- 1 для каждого выключателя.


Рукоятка

- Каталожный номер (1 рукоятка): **47944**.
- 1 для каждого выключателя.

(1) Обращайтесь в сервисную службу Schneider Electric.

Неисправность	Возможные причины	Способы устранения
Происходят внезапные отключения выключателя, которые не сигнализируются индикатором аварийного отключения	<ul style="list-style-type: none"> ■ Напряжение питания расцепителя минимального напряжения (MN) слишком упало или равно нулю ■ Расцепитель минимального напряжения мгновенного действия (MN) неисправен ■ Команда выключения нагрузки послана другим устройством 	<ul style="list-style-type: none"> □ Проверьте напряжение питания □ Примите меры для его корректировки □ Замените неисправную деталь
Мгновенное отключение после каждой попытки включить выключатель (сигнализируется индикатором сигнализации аварийного отключения)	<ul style="list-style-type: none"> ■ На электромагнит отключения MX на некоторое время подается питание ■ Отключение вызывает короткое замыкание ■ Включение вызывает кратковременную перегрузку ■ “Тепловая память” 	<ul style="list-style-type: none"> □ Проверьте соответствующую нагрузку в распределительной системе □ Если потребуется, измените настройки аппаратов в электроустановке □ Определите, откуда исходит команда □ Исправьте повреждение □ Проверьте состояние аппарата перед повторным включением □ Внесите изменения в распределительную систему или измените настройки блока контроля и управления □ Проверьте состояние аппарата перед повторным включением □ Обратитесь к руководству по эксплуатации блока контроля и управления
Выключатель не отключается дистанционно, но может быть отключен вручную	<ul style="list-style-type: none"> ■ Недостаточное напряжение питания электромагнита отключения (MX) $U < 0,7 U_n$, т.е. оно составляет менее 70% номинального напряжения ■ Неисправность питания электромагнита отключения (MX) ■ Падение напряжения питания расцепителя минимального напряжения мгновенного действия MN ниже 35% номинального напряжения 	<ul style="list-style-type: none"> □ Проверьте напряжение питания □ Установите его в пределах от 0,7 до 1,1 U_n □ Снимите переднюю панель □ Проверьте электромагнит отключения MX □ Полностью отключите напряжение питания расцепителя MN: выключатель должен отключиться - если он не отключился, замените расцепитель MN □ Если он отключился, запитайте расцепитель и вновь включите выключатель □ Медленно понижайте напряжения питания и убедитесь в том, что расцепитель вызывает отключение выключателя при значениях напряжения питания от 0,35 до 0,7 U_n □ Если это не так, замените расцепитель
Выключатель не отключается вручную	<ul style="list-style-type: none"> ■ Механизм отключения неисправен или главные контакты сплавившись 	<ul style="list-style-type: none"> □ Обращайтесь в сервисный центр Schneider Electric
Происходят ложные отключения выключателя, которые сигнализируются индикатором сигнализации аварийного отключения	<ul style="list-style-type: none"> ■ Кнопка сброса сигнала аварийного отключения reset нажата не до конца 	<ul style="list-style-type: none"> □ Нажмите до конца кнопку сброса сигнала аварийного отключения reset
Выключатель не включается ни дистанционно, ни вручную	<ul style="list-style-type: none"> ■ Включение на короткое замыкание ■ Кнопка сброса сигнала аварийного отключения не нажата (если только сброс не происходит автоматически) ■ Выключатель не полностью вквачен ■ Срабатывает функция защиты от многократного включения ■ Пружины накопления энергии не взведены. 	<ul style="list-style-type: none"> □ Исправьте повреждение □ Проверьте состояние аппарата перед повторным включением □ Нажмите кнопку сброса сигнала аварийного отключения □ Вкатируйте выключатель полностью □ Отключите питание электромагнита включения XF, а затем включите его снова □ Проверьте питание мотор-редуктора MCH. □ Проверьте цепи питания. □ Убедитесь в том, что пружины взводятся вручную. □ При необходимости замените мотор-редуктор.

Неисправность	Возможные причины	Способы устранения
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Электромагнит включения XF постоянно запитан 	<ul style="list-style-type: none"> □ Отключите питание электромагнита включения XF, а затем снова включите электромагнит, но при этом выключатель должен быть готов к включению
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Электромагнит отключения MX постоянно запитан 	<ul style="list-style-type: none"> □ Определите, почему запитывается электромагнит отключения MX □ Отключите от него питание и попытайтесь включить выключатель при помощи XF
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Расцепитель минимального напряжения мгновенного действия MN не запитан или неисправен 	<ul style="list-style-type: none"> □ Запитайте расцепитель MN напряжением более 0,85 Un и попытайтесь включить выключатель при помощи XF □ Если выключатель не включается, снимите переднюю панель и убедитесь в том, что импульс потребления MN соответствует установленному напряжению □ В противном случае замените расцепитель
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Выключатель заблокирован в положении "Отключено" ■ Задействована взаимная блокировка данного аппарата с другим аппаратом 	<ul style="list-style-type: none"> □ Снимите блокировку □ Разберитесь в ситуации и снимите, если необходимо, блокировку
<p>Выключатель не включается дистанционно, но может быть включен вручную</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ На электромагнит включения XF не подается достаточное питание или он неисправен 	<ul style="list-style-type: none"> □ Проверьте напряжение питания (оно должно составлять от 0,85 до 1,1 Un)
<p>Не происходит автоматический взвод пружин выключателя</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Недостаточное питание мотор-редуктора MCH 	<ul style="list-style-type: none"> □ Проверьте напряжение питания □ Проверьте цепи питания мотор-редуктора MCH □ Попробуйте взвести пружины вручную □ Если пружины не взводятся, механизм неисправен. □ Обращайтесь в сервисный центр Schneider Electric □ Если пружины взводятся, то неисправен мотор-редуктор MCH и его надо заменить
<p>Рукоятка для вкатывания и выкатывания выключателя не вставляется</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Аппарат заблокирован навесным замком, действует блокировка в положении "Вкачено" или "Выкачено", установлена взаимная блокировка кнопки отключения и гнезда для рукоятки ■ Салазки шасси задвинуты не полностью 	<ul style="list-style-type: none"> □ Снимите навесной замок и/или отмените блокировку □ Задвиньте салазки полностью
<p>Выключатель или правый рельс шасси (при вынутом выключателе) не выдвигаются</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Рукоятка не была вынута из гнезда для присоединения ■ Выключатель не полностью выкачен ■ Аппарат заблокирован навесным замком, действует блокировка в положении "Вкачено" или "Выкачено", установлена взаимная блокировка кнопки отключения и гнезда для рукоятки 	<ul style="list-style-type: none"> □ Выньте рукоятку и уберите ее □ Выкатите выключатель полностью □ Снимите навесной замок и/или отмените блокировку
<p>Выключатель не вкатывается</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Выключатель и шасси не соответствуют друг другу ■ Втычные контакты неправильно вставлены ■ Изолирующие шторки заблокированы (внутри шасси или на передней панели) 	<ul style="list-style-type: none"> □ Проверьте совместимость выключателя и шасси □ Убедитесь в том, что детали установочного ключа стоят на выключателе и шасси □ Проверьте положение втычных контактов □ Снимите блокировку(и)

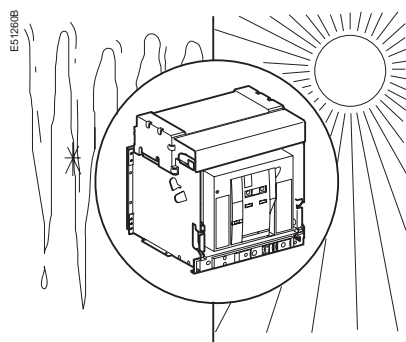

Температура окружающей среды


Аппараты Masterpact могут работать при следующих температурах:

- электрические и механические характеристики заявленные в каталоге производителя определены для температуры окружающей среды от -5 до $+70$ C;

- гарантированное включение до -35 C;

Условия хранения:

- от -40 до $+85$ C для аппарата Masterpact без блока контроля и управления;
- от -25 до $+85$ C для блока контроля и управления.

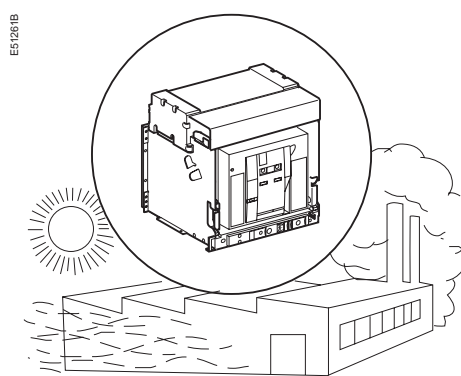

Экстремальные атмосферные условия

Аппараты Masterpact успешно выдержали испытания на стойкость к экстремальным атмосферным условиям в соответствии со следующими стандартами:


- МЭК 68-2-1: сухой холод (-55 C);
- МЭК 68-2-2: сухое тепло ($+85$ C);
- МЭК 68-2-30: влажное тепло ($+55$ C, относительная влажность 95%);
- МЭК 68-2-52 категория жесткости 2: воздействие морского тумана.

Аппараты Masterpact предназначены для работы в условиях загрязненной промышленной окружающей среды, которые определяются стандартом МЭК 60947 (степень загрязнения 4).

Тем не менее рекомендуется устанавливать аппараты в охлаждаемых щитах, защищенных от проникновения пыли.

Аппараты Masterpact успешно прошли испытания за защиту от коррозии в экстремальных условиях эксплуатации:

- МЭК 68-2-42: повышенное содержание SO_2 ;
- МЭК 68-2-43: повышенное содержание H_2S .

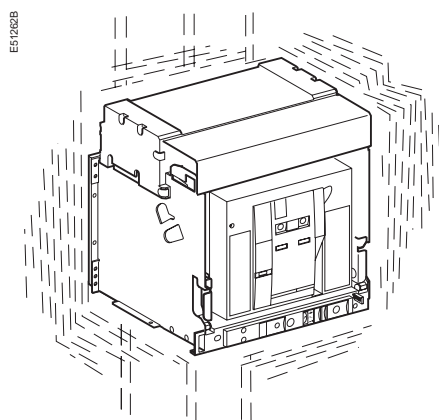


Вибрация

Гарантируется устойчивость аппаратов Masterpact к электромагнитным колебаниям и механической вибрации.

Испытания проводились согласно стандарту МЭК 68-2-6 для уровней вибрации, соответствующих требованиям инспекторских служб торгового флота (Veritas, Lloyd's):

- 2-13,2 Гц: амплитуда ± 1 мм;
- 13,2-100 Гц: постоянное ускорение 0,7 g.

Чрезмерные вибрации могут вызывать отключения, повреждения соединений и механических деталей.

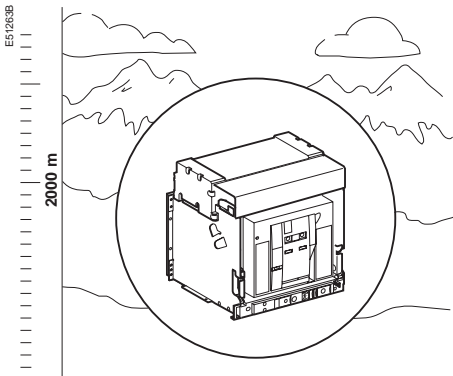


Высота над уровнем моря

Аппараты Masterpact предназначены для работы на высоте до 2000 м.

Выше 2000 м над уровнем моря изменения характеристик окружающего воздуха (электрическое сопротивление, охлаждающая способность) вызывают снижение следующих параметров:

Высота над уровнем моря (м)	2000	3000	4000	5000
Напряжение электрической прочности (В)	3500	3150	2500	2100
Среднее напряжение уровня изоляции (В)	1000	900	700	600
Максимальное рабочее напряжение (В)	690	590	520	460
Средний ток термической стойкости (А) при 40 °С	$1 \times I_n$	$0,99 \times I_n$	$0,96 \times I_n$	$0,94 \times I_n$

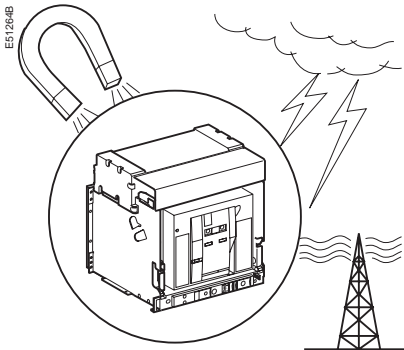

Электромагнитные помехи

Аппараты Masterpact защищены от:

- перенапряжения, вызванного электромагнитными помехами от приборов;
- перенапряжения, вызванного атмосферными помехами или отключениями электрических сетей (например, отключением освещения);
- радиоволн, излучаемых различными приборами (радиопередатчиками, портативными рациями, радарными и т.д.);
- электростатических разрядов, источниками которых являются сами пользователи.

Аппараты Masterpact успешно прошли испытания на электромагнитную совместимость в соответствии со следующими международными стандартами:

- МЭК 60947-2, Приложение F;
- МЭК 60947-2, Приложение В (расцепители с функцией дифференциальной защиты Vigi).

Вышеуказанные испытания подтвердили:

- отсутствие ложных отключений;
- соблюдение времени отключений.

Для заметок



Для заметок
